

# ماشین

Subject:

Year. Month. Date. ( )

Sul

Ye

ان

1 \* سرویسها ؟

1- تراش فورما تورها تراش ایده آل و تراش با بیش از دو سیم پیچ تراش واقع و مدل آن

کامپاندا

P. U

کامپت و لیاژ و رولاسون

کامپوزی سازی

2- ماشین های آبی

کامپوز

کامپوز معادل

کامپوز توازن توان

کامپوز

کامپوز شتابورها

کامپوز راه اندازی

کامپوز

کامپوز معادل

کامپوز بار و رولاسون و لیاژ

کامپوز آرایش بی باری و اتصال کوتاه


کامپوز سنسور

SAHEL

Subject:

Year. Month. Date. ( )

\* ترانسفورماتورها :

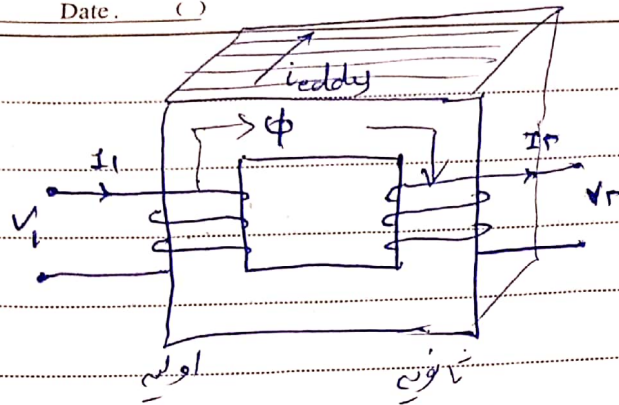

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

نسبت تبدیل

رابطه اساسی ترانس ایدئال


$$S_1 = S_2 \Rightarrow V_1 I_1 = V_2 I_2 \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$P_f + P_h = P_{fe}$$

خسار

$P_{cu} \Rightarrow$  تلفات مس در سیم ها

هیستریزیس :

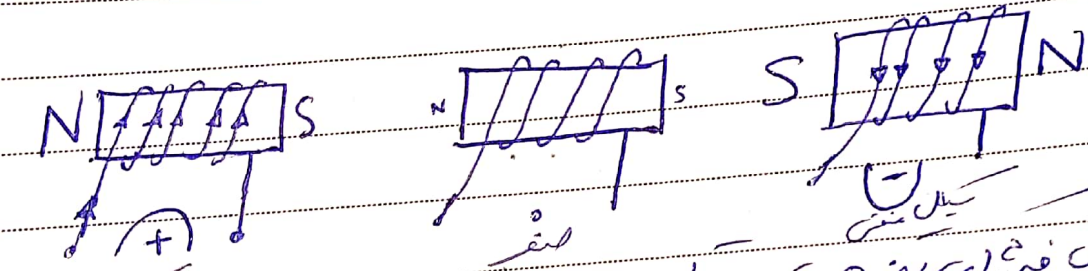

شکل مثبت

منفی

بیداری

\* انرژی افسانه برای بهره‌برداری مفید لازم است.


$$P_f \propto f B_m^2$$

$$P_h \propto f B_m^2$$

مدار عالی سیگنالی شار

\* در اغلب ماشین‌های الکتریکی  $B_m$  برابر با 1.8 در نظر گرفته می‌شود

☆ مثال: در شکل زیر جریان سیم پیچ اولیه را بیابید

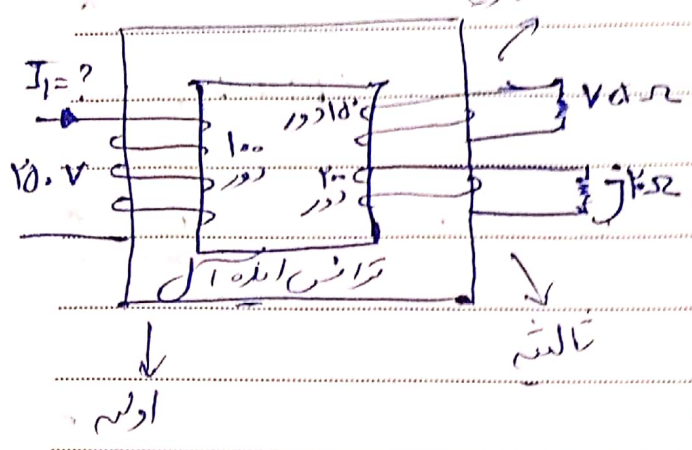

از جمع آثار راسته دو سیم پیچ

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{10}{V_2} = \frac{100}{200} \Rightarrow V_2 = 20V$$

شماره 10

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \frac{10}{V_3} = \frac{100}{50} \Rightarrow V_3 = 5V$$

شماره 15

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{20}{20} = 1A$$

جریان ثانویه

$$I_3 = \frac{V_3}{jX} = \frac{5}{j20} = -j0.25A$$

جریان ثانویه

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{1}{I_1} = \frac{100}{200} \Rightarrow I_1 = 2A$$


$$\frac{I_3}{I_1} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \frac{-j0.25}{I_1} = \frac{100}{50} \Rightarrow I_1 = -j0.5A$$

$$\Rightarrow I_1 = 2 - j0.5 \Rightarrow |I_1| = \sqrt{2^2 + 0.5^2} = 2.06A$$

۹۸, ۱۳, ۱۳

\* نکته: ولتاژی که روی هر سیم به یک ترانس یک اندازه از اطری  
 $v = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} N \Phi B_m A$  بدست می آید

\* مثال: در ترانس ایده آل شکل زیر ولتاژ فرعی در سیم پیچ های (۲) و (۳) چیست؟

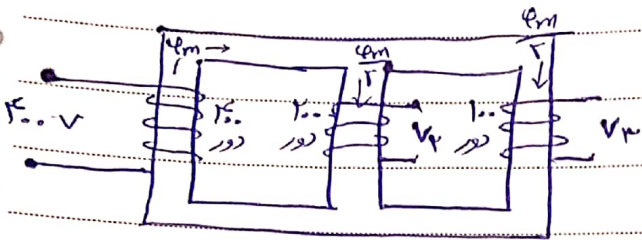


\* چون سطح مقطع سیم ها برابر است  
 عرض ف  $\frac{\rho_m}{r}$  شش می شود.

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{\mu_0 \mu_r} N_1 \Phi_m}{\frac{1}{\mu_0 \mu_r} N_2 \Phi_m} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{100}{V_2} = \frac{100}{100} \Rightarrow V_2 = 100$$

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{\frac{1}{\mu_0 \mu_r} N_1 \Phi_m}{\frac{1}{\mu_0 \mu_r} N_3 \Phi_m} = \frac{N_1}{N_3} \Rightarrow \frac{100}{V_3} = \frac{100}{200} \Rightarrow V_3 = 200$$

\* انتقال امپدانس در ترانس خودماتور:

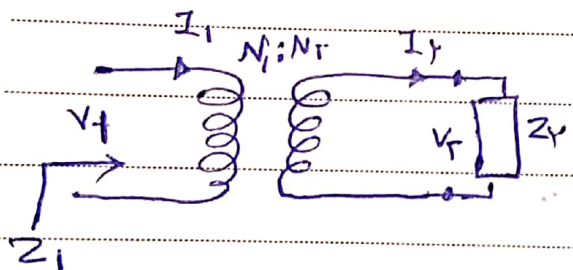

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \Rightarrow V_1 = a V_2, I_1 = \frac{I_2}{a}$$

$$Z_r = \frac{V_2}{I_2}$$

$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{a V_2}{\frac{I_2}{a}} = a^2 \frac{V_2}{I_2} = a^2 Z_r \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_r} = a^2$$



مقاومت:  $\frac{R_1}{R_2} = a^2$

خلف:  $\frac{X_{L1}}{X_{L2}} = \frac{\mu_0 \mu_r N_1^2 L_1}{\mu_0 \mu_r N_2^2 L_2} \Rightarrow \frac{L_1}{L_2} = a^2$

SAHEL


حاجت :  $\frac{X_{c1}}{X_{c2}} = \frac{I_{m1} \mu \mu_0 C_1}{I_{m2} \mu \mu_0 C_2} = \frac{C_2}{C_1} \Rightarrow \frac{C_2}{C_1} = a^2$


\* مدل تراستفور مایور واقعی :

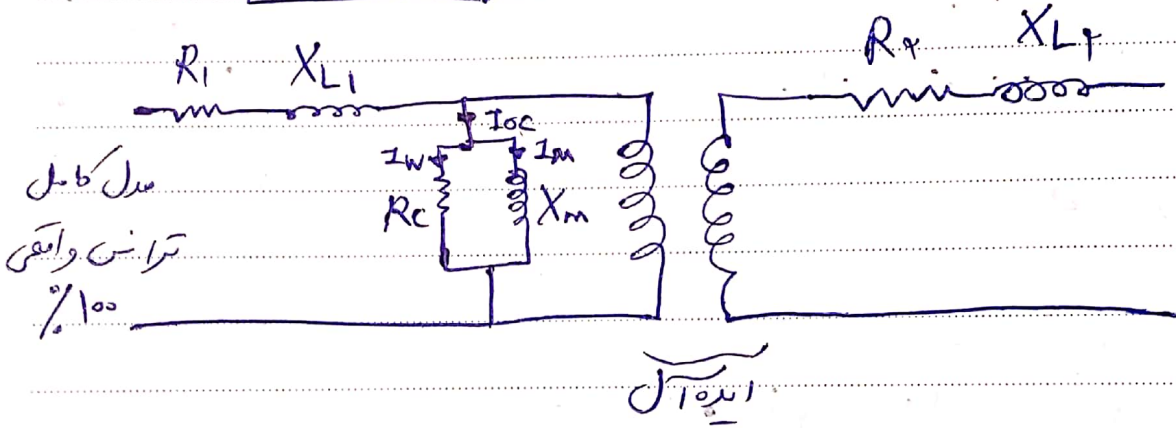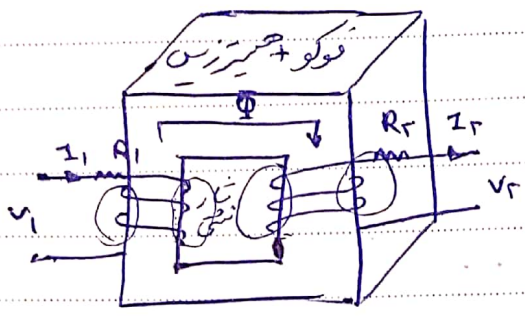

ایستادن

- $R_1$  : مقاومت سیم پیچ اولیه
- $R_2$  : مقاومت سیم پیچ ثانویه
- $R_c$  : مقاومت تلفات هسته (فوکو همبرزیس)
- $X_m$  : راکتانس مغناطیس کننده
- $X_{L1}$  : راکتانس شستی طرف اولیه
- $X_{L2}$  : راکتانس شستی طرف ثانویه
- $I_{oc}$  : جریان سیاری (مبارزان)
- $I_m$  : جریان مغناطیس کننده
- $I_w$  : تلفات پارازیت سیاری

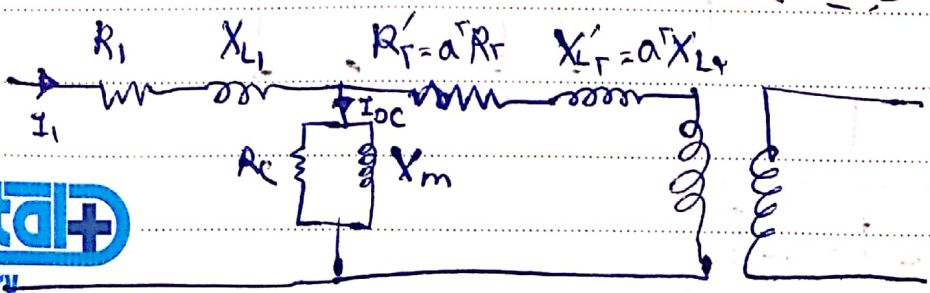

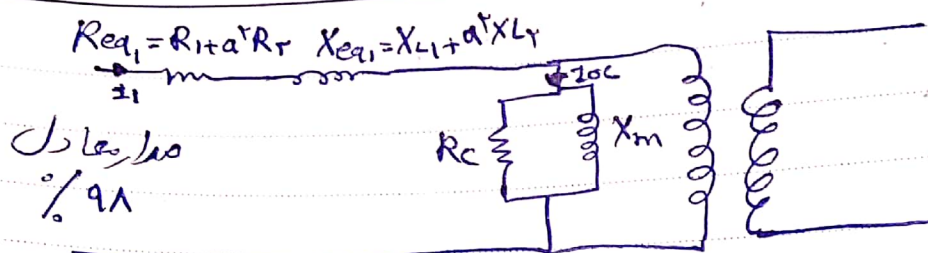

$$I_M = I_{oc} \sin \phi_{oc}$$

$$I_W = I_{oc} \cos \phi_{oc}$$


مثال ۳ یک ترانسفورماتور تلف  $V = \frac{1000}{100}$  میان جری  $1.5A$  را در فریب توان  $3\%$  از سنج در اینت کنند مولفه مغناطیسی جری ترانسفورماتور چند است؟

$$I_{oc} = 1.5 A$$

$$\cos \phi_{oc} = 0.97$$

$$\sin \phi_{oc} = \sqrt{1 - \cos^2 \phi_{oc}} = \sqrt{1 - (0.97)^2} = 0.99$$

$$\Rightarrow I_M = I_{oc} \sin \phi_{oc} = 1.5 \times 0.99 = 1.485 A$$

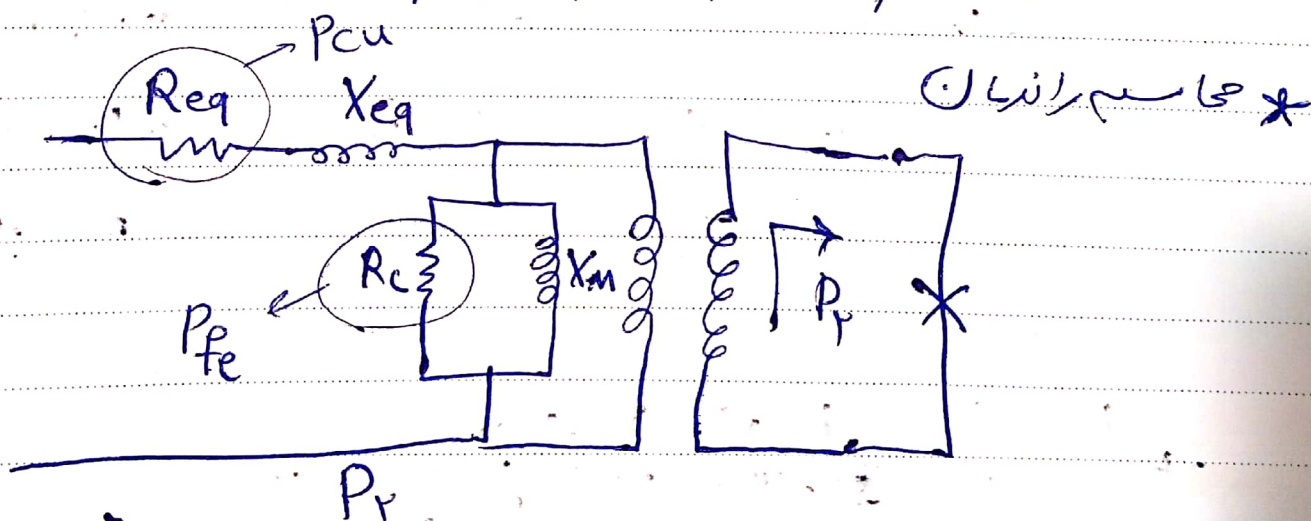

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_{cu} + P_{fe}}$$

\* ضریب بار: نسبت توان ظاهری مصرف کننده به توان ظاهری نامی در ولتاژ ثابت را ضریب بار می گویند.

$$K = \frac{S}{S_n} = \frac{V \times I}{V \times I_n} = \frac{I}{I_n}$$

ضریب بار

$$P = VI \cos \phi$$

$$P_{cu} = R_{eq} I^2$$

$$P = V K I_n \cos \phi$$

$$P_{cu} = R_{eq} (K I_n)^2 = K^2 \frac{R_{eq} I_n^2}{P_{cun}}$$

$$P = K V I_n \cos \phi$$

$$P = K S_n \cos \phi$$

$$P_{cu} = K^2 P_{cun}$$

$$\eta = \frac{K S_n \cos \phi}{K S_n \cos \phi + K^2 P_{cun} + P_{fe}}$$

مردود اصلی  
راندمان

\* کلاس سوم:

\* مثال: در یک ترانسفورماتور ۱۰۰۰ VA اگر بار با ضریب توان ۰.۸ بین فاز و ضریب

بار  $K=1$  متصل شود و تلفات آهنی و مسی نامی به ترتیب ۵۰۰ و ۹۰۰ W باشد راندمان این ترانسفورماتور چقدر خواهد بود؟


$$\eta = \frac{1 \times 1000 \times 0.8}{1 \times 1000 \times 0.8 + 500 + 1 \times 900} = 94.4\%$$



\* **راندان ماکزیم:** شرط راندان ماکزیم  $\cos \varphi = 1$  باشد و (۲)

$$K = K_m = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu}}}$$

باشد:

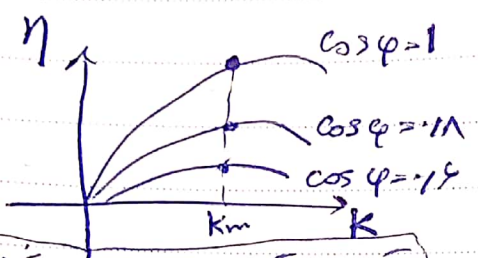

شرط راندان ماکزیم در ماشین الکتریکی ← تلفات متغیر = تلفات ثابت

\* **مثال:** در یک ترانسفورماتور ۵ KVA تلفات آهنی و مسی نامی به ترتیب ۳۰۰ و ۱۲۰۰ وات است. ماکزیم راندان و ضریب بار در این حالت

حقیق است؟

$$K_m = \sqrt{\frac{300}{1200}} = \frac{1}{2}$$

$$\eta_{max} = \frac{\frac{1}{2} \times 5000 \times 1}{\frac{1}{2} \times 5000 + 300 + (0.5)^2 \times 1200} = 80.12\%$$

\* **پروینت:** با توجه به اینکه در خطوط انتقال و ترانس ها و وسایل موجود

در سیستم قدرت عددها در حد ۱۰۰ kV و MW می باشند و با جایابی از طرف اولییم ثانویه ترانس یا بالکلس مقادیر پارامترهای مدار معادل تغییر نمی کنند همین دلیل از سیستمی به نام پروینت استفاده می شود که معمولاً مقادیرین صفر و یک را به پارامترهای مختلف اختصاص

$$\alpha_{PU} = \frac{\alpha_{واقعی}}{\alpha_{Base}}$$

$$V_{PU} = \frac{V}{V_B}$$

$$I_{PU} = \frac{I}{I_B}$$

$$S_{PU} = \frac{S}{S_B}$$

$$Z_{PU} = \frac{Z}{Z_B}$$





$$I_B = \frac{S_B}{V_B}$$

$$Z_B = \frac{V_B^2}{S_B}$$

\* مثال: یک ترانس ۳۳ KVA و ۲۲۰۰ v و ۵۵۰ موجود است. اگر  $R_{eq HV} = ۰.۰۴$  و  $X_{eq HV} = ۱۷.۶$  باشد الف) مقایسه base ولتاژ، جریان و امپدانس در طرف HV (رایساید) و در طرف LV (پایساید).  
 ب) مقایسه base امپدانس در طرف LV (پایساید).  
 ج)  $R_{eq}(pu)$  و  $X_{eq}(pu)$  از دید LV و HV، رایساید.

الف)  $V_{B HV} = ۲۲۰۰ \text{ v}$   $I_{B HL} = \frac{۳۳۰۰۰}{۲۲۰۰} = ۱۵ \text{ A}$

$Z_{B HL} = \frac{(۲۲۰۰)^2}{۳۳۰۰۰} = ۱۴۶.۷ \Omega$

ب)  $V_{B LV} = ۵۵۰ \text{ v}$   $I_{B LV} = \frac{۳۳۰۰۰}{۵۵۰} = ۶۰ \text{ A}$

$Z_{B LV} = \frac{(۵۵۰)^2}{۳۳۰۰۰} = ۹.۱۶ \Omega$

ج)  $R_{eq pu HV} = \frac{R_{eq HV}}{Z_{B HV}} = \frac{۰.۰۴}{۱۴۶.۷} = ۰.۰۰۲۷$

$R_{eq pu LV} = \frac{R_{eq LV}}{Z_{B LV}} = \frac{۰.۰۲۷}{۹.۱۶} = ۰.۰۰۲۹$

$X_{eq pu HV} = \frac{X_{eq HV}}{Z_{B HV}} = \frac{۱۷.۶}{۱۴۶.۷} = ۰.۱۲$

$X_{eq pu LV} = \frac{X_{eq LV}}{Z_{B LV}} = \frac{۱.۱}{۹.۱۶} = ۰.۱۲$

$$R_{eq LV} = \frac{R_{eq HV}}{a^2}$$

$$= \frac{۰.۰۴}{۲^2} = ۰.۰۱$$

$$X_{eq LV} = \frac{X_{eq HV}}{a^2}$$

$$= \frac{۱۷.۶}{۲^2} = ۲.۲$$

\* امپدانس PU در طرف HV و LV به هم برابر است.  
 \* نکته: برای PU کردن روابط باید  $S_n$ ،  $V_n$  و  $I_n$  را به عدد یک تبدیل نمود.

$$\eta_{PU} = \frac{k S_n' \cos \varphi}{k S_n' \cos \varphi + P_{fePU} + k^2 P_{cunPU}}$$

$$P_{cunPU} = R_{eqPU}$$

\* حالت چهارم:

\* مثال: در زیر سفور نامور تلفات آهن ۰٫۲٪، پروتیت می باشد و مسافت می مدل PU از این ترانس در ضریب توان ۰٫۸ بین فاز و ضریب بار ۰٫۵ در

اندمانی داریم


$$\eta = \frac{k \cos \varphi}{k \cos \varphi + P_{fePU} + k^2 R_{eqPU}} = \frac{0.8 \times 0.8}{0.8 \times 0.8 + 0.2 + (0.5)^2 \times 0.14}$$

$$= \frac{0.64}{0.64 + 0.2 + 0.25 \times 0.14} = 0.64 \Rightarrow 64\%$$

$P_{fePU} = 0.2$   
 $R_{eqPU} = 0.14$   
 $\cos \varphi = 0.8$   
 $k = 0.5$

\* افت ولتاژ و گرولاسیون: در محاسبه افت ولتاژ در ترانس ها از شاخص

موازی مدار معادل صرف نظر می شود.

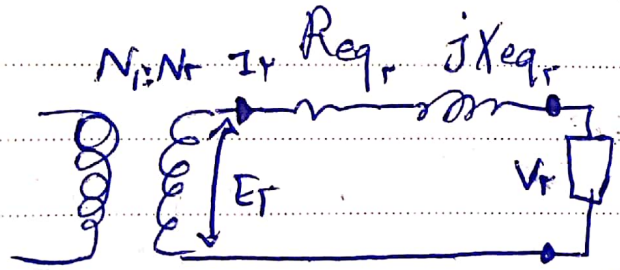


$$E_r = R_{eqr} \vec{I}_r + jX_{eqr} \vec{I}_r + V_r$$





$$\vec{E}_r - \vec{V}_r = R_{eq,r} \vec{I}_r + j X_{eq,r} \vec{I}_r$$

افت ولتاژ ثانویه

★ بردارهای حالت و سازه

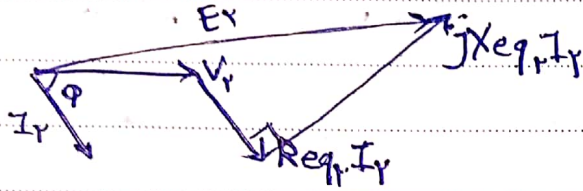


$E_r > V_r$

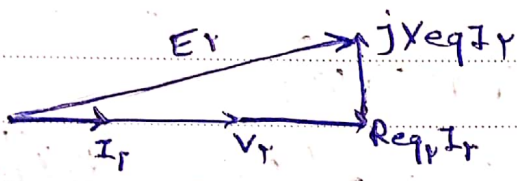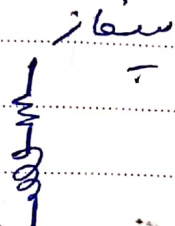

$E_r = V_r$

سلفار

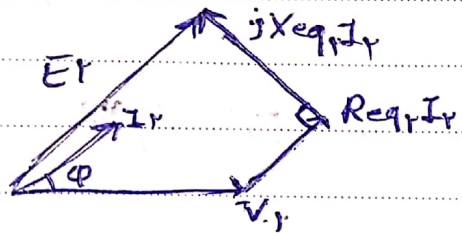


$E_r < V_r$

$E_r = V_r$

$E_r < V_r$



 سلفار



تقریباً مقدارش فازی دارد و هم پهنای سلفار است  
 در آن کوچکتر می شود.

★ فرمول اساسی افت ولتاژ:

$$E_r - V_r = \Delta V = R_{eq,r} I_r \cos \varphi \pm X_{eq,r} I_r \sin \varphi$$

$$V_r R = \frac{\Delta V}{V_{rn}} = \frac{|E_r - V_r|}{V_{rn}}$$

★ رگولاسیون:

\* فرمولاسیون پرومیت:  $V.R = K (R_{eq(PU)} \cos \varphi \pm X_{eq(PU)} \sin \varphi)$

\* مثال: یک ترانس تکفاز  $V = \frac{330}{22}$  دارای معادله  $PU = 0.15$  و آنالیز  
 شتی معادله  $PU = 0.04$  باشد. هم از ای و لثاژ اولیم  $V = 330$  الف) در حد تنظیم ولتاژ در بار  
 کامل چه قدر است؟ ب) ولتاژ ترمینال در بار کامل چه قدر است؟ (فرب توان بار

۱۸٪ بین ما است)  $V.R = K (R_{eq(PU)} \cos \varphi + X_{eq(PU)} \sin \varphi)$  الف)

$V.R = (0.15 \times 0.18 + 0.14 \times 0.4) = 0.32 \rightarrow 3.2\%$

ب)  $V.R = \frac{\Delta V}{V_{in}} \Rightarrow 0.32 = \frac{\Delta V}{22} \Rightarrow \Delta V = 7.04$

$V_2 = 22 - 7.04 = 14.96$

\* شرایط ولتاژ رولاسیون مانریم و صفر:  
 ۱) شرط  $V.R_{max}$ : در بار سلفی با  $\cos \varphi = 1$  و ولتاژ رولاسیون مانریم است:

$\cos \varphi = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}}$  →  $V.R_{max} = Z_{eq(PU)}$

۲) شرط  $V.R = 0$ : در بار خازنی با  $\cos \varphi = -1$  و ولتاژ رولاسیون صفر است:

$\cos \varphi = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}}$  →  $V.R = 0$



۳) شرط  $V_R \min$  : (در بار خازن خالص)  $V_R \min$  اتفاق می افتد

$$\cos \varphi = 0 \rightarrow \text{خازنی خالص} \quad V_R \min = -X_{eq}(\text{pu})$$

\* مثال: در یک ترانسفورماتور با امپدانس  $Z = 0.1 + j0.4 \text{ pu}$  (الف) در چه باری ولتاژها بیشترین و کمترین اتفاق می افتد و مقدار آن چقدر است؟ (ب) در چه باری ولتاژها بیشترین و کمترین اتفاق می افتد؟ (ج) در چه باری ولتاژها بیشترین اتفاق می افتد و مقدار آن چقدر است؟

پس فاز است چون ولتاژ است  $\cos \varphi = \frac{R_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{0.1}{0.5} = \frac{1}{5} = 0.2$  (الف)

$$V_R \max = Z_{eq}(\text{pu}) = 0.5 = 5\%$$

پس فاز است چون خازنی است  $\cos \varphi = \frac{X_{eq}}{Z_{eq}} = \frac{0.4}{0.5} = \frac{4}{5} = 0.8$  (ب)

ج)  $V_R \min = -X_{eq}(\text{pu}) = -0.4$

$$-0.4 < V.R < 0.5$$

ولتاژ فزونی زیاد

ولتاژ فزونی کم

۱۴

**مثال:** در یک ترانسفورماتور جلاژر تنظیم ولتاژ ۵ درصد فریب توان ۰.۶۰۱۶ اتفاق می افتد. در بار کامل و فریب توان ۰.۸۰۱۸ بین فاز افت ولتاژ چند درصد است؟

$$V_{Rmax} = 0.05 = Z_{eqpu} \cos \varphi \Rightarrow 0.12 = \frac{R_{eqpu}}{0.05}$$

$$\rightarrow R_{eqpu} = 0.03 \quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{0.05^2 - 0.03^2} = 0.04$$

$$V \cdot R = K (R_{eqpu} \cos \varphi + X_{eqpu} \sin \varphi)$$

$$= 1 (0.03 \times 0.8 + 0.04 \times 0.6) = 0.048 \rightarrow 4.8\%$$



**موازای سازی ترانسفورماتورها:** دلایل اصلی موازی سازی ترانسفورماتورها زیاد کردن قدرت فزونی، حمل و نقل آسانتر و ایجاد ترانس رزرو می باشد.

**شرایط موازی سازی:**  
 (۱) در ترانس های تکفاز باید ولتاژ، رطوبت، محاسب شود و در ترانس های سه فاز باید گروه برداری یکی باشد.

(۲) ولتاژهای اولیه و ثانویه در ترانس یکی باشد.

(۳) امپدانس پیرونیت در ترانس تقریباً یکی باشد.

(۴) توان در ترانس تقریباً یکی باشد.

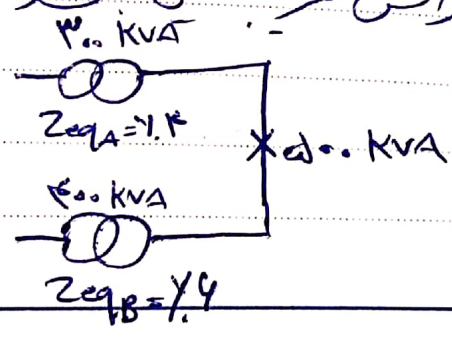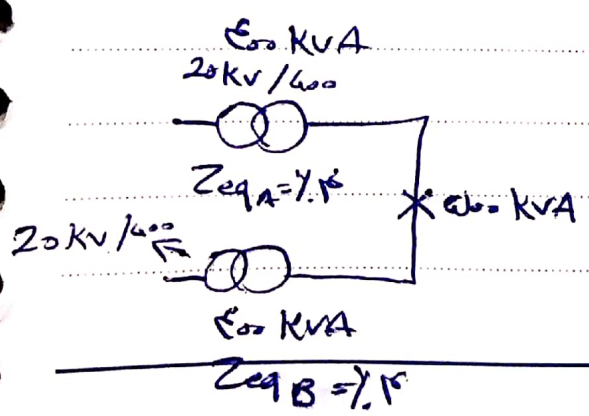


\* بیان محاسب سهم توان در دو ترانس موازی از دو فرمول زیر بصورت همزمان استفاده

$$\frac{S_A}{S_B} = \frac{S_{nA}}{S_{nB}} \times \frac{Z_{eqB PU}}{Z_{eqA PU}} \quad \text{مبنایم:}$$

$$S_A + S_B = S_L$$

\* مثال (11): دو ترانس با توان های ۴۰۰ KVA و ولتاژهای اتصال ۱۰.۵ و ۱۰.۴

کاوه در صد بصورت موازی بار ۷۰۰ KVA را تغذیه می کنند. سهم توان با ولتاژ اتصال ۱۰.۵ در صد چقدر است؟

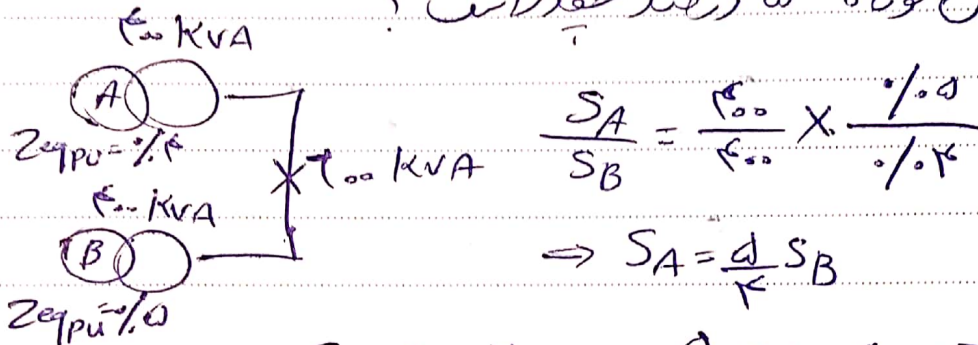


$$S_A + S_B = 700 \Rightarrow \frac{5}{4} S_B + S_B = 700$$

$$\frac{9}{4} S_B = 700 \Rightarrow S_B = 244.4 \text{ KVA}$$

$$S_A = 700 - 244.4 = 333.3 \text{ KVA}$$

\* نکته: در موازی سازی ترانس، ترانسی که دارای امیدانش پررنگتر است و زودتر دچار اضافه بار می شود. در این حالت باید با سری کردن


یک امیدانش با ترانس مذکور این عمل را بر طرف کنیم

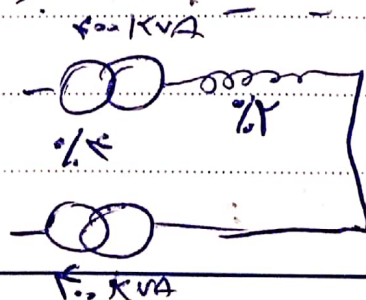

**مثال ۱۲**

دو ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA با امپدانس های ۴ و ۶ درصد مولزی شده اند و بار ۴۰۰ KVA را تغذیه می کنند - الف) حجم موثر ترانس را بیابید

ب) اگر ولتاژ ثانویه ترانس ۱۰۰۰ V باشد چند اهم راکتانس سری با یکی از ترانس ها سری کنیم تا دوا را اضافه بار نشویم؟

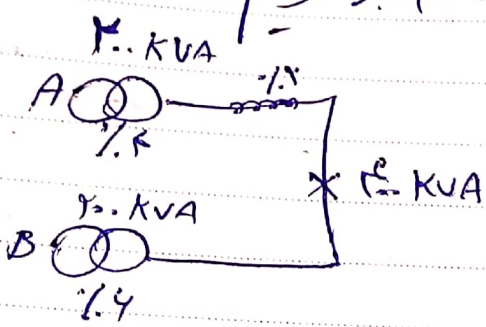

الف)  $\frac{S_A}{S_B} = \frac{200}{200} \times \frac{0.04}{0.06}$

$S_A = \frac{2}{3} S_B$

$S_A + S_B = 400 \Rightarrow \frac{2}{3} S_B + S_B = 400 \Rightarrow \frac{5}{3} S_B = 400$

$\Rightarrow S_B = 120 \text{ KVA}$

$S_A = 400 - 120 = 280 \text{ KVA}$

$Z_{Base} = \frac{V_B^2}{S_B} = \frac{1000^2}{200000} = 0.18 \Omega$

$Z_{PU} = \frac{Z_{واقعی}}{Z_B} \Rightarrow Z_{واقعی} = 0.02 \times 0.18 = 0.0036 \Omega$

۳۰۰

**مثال ۱۳**

دو ترانس تکفاز با قدرت مشابه و دارای ضریب تبدیل مشابه، مولزی یا دیگری باری را تغذیه می کنند. اگر امپدانس اتصال لوها ۵ ترانس A

م صورت  $Z_{eqA} = 10 + j20 \Omega$  و امپدانس ترانس B به صورت  $Z_{eqB} = 4 + j8 \Omega$

باشد ملو مورد نیاز برای اینکه تقسیم بار یکسان بین دو ترانس

داشته باشیم چند اهم است؟






$Z_{eqA} = 10 + j20$   
 $Z_{eqB} = 6 + j18$   
 $|Z_{eqA}| = |Z_{eqB}|$   
 $\sqrt{10^2 + 20^2} = \sqrt{R^2 + (1+X)^2}$   
 $100 + 400 = R^2 + (1+X)^2$

$400 = (1+X)^2 \Rightarrow 1+X = \sqrt{400} = 20$


$\Rightarrow X = 20 - 1 = 19 \Omega$

### مفصل دوم

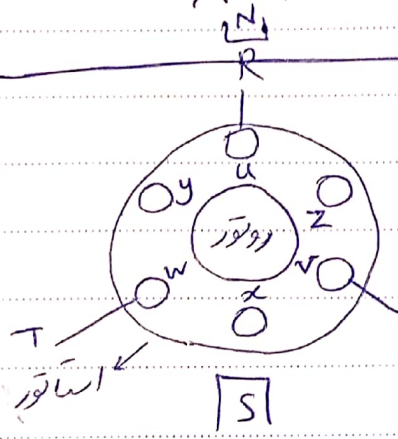


\* ماشین های القایی: سگلافها ۱۲۰ اختلاف فاز دارند.  
 ته طلافا ۱۲۰ اختلاف فاز دارند.

\* در موتور های القایی دو نوع روتور وجود دارد.  
 روتوران های کم از روتور قفسی و در روتورهای کم از روتور سیم پیچی شده استفاده می شود.


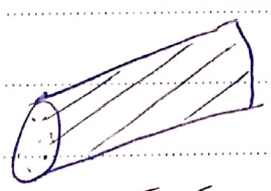


روتور قفسن سنجایی  
 (برزیق آلومینیوم یا  
 روشن دار کربن)

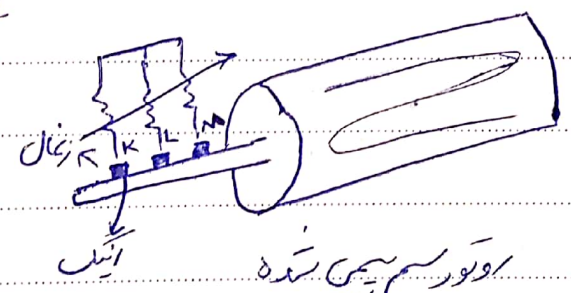

روتور سیم پیچی شده

اول کار به مقاومت زیاد به شمار  
 راه اندازی زیاد  
 بعد ← مقاومت کم ← تلفات کم

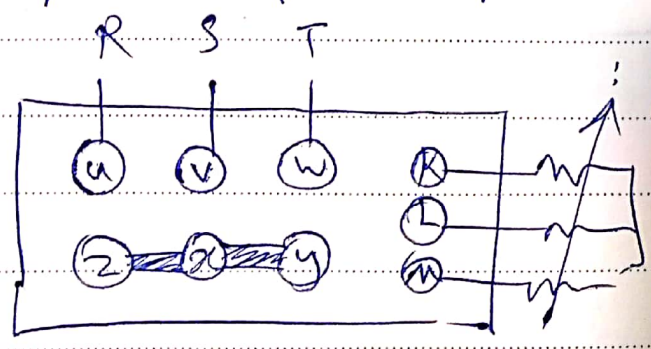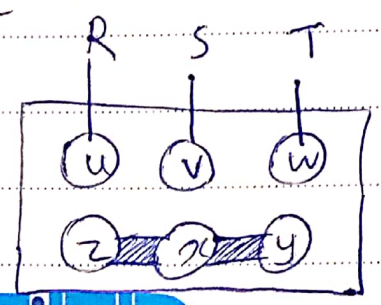

\* نکته ظلم



روتور قفسی

روتور سیم پیچی

\* سرعت مندرن :

$$RPM \leftarrow n_s = \frac{120 \cdot f}{P}$$

$$\frac{rad}{s} \leftarrow \omega_s = \frac{2\pi n_s}{T} \rightarrow RPM = 2\pi n_s \rightarrow RPS$$

$$RPS (Hz) \leftarrow n_s = \frac{r \cdot f}{P}$$

\* لغزش :

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \quad \%s = s \times 100$$


$$\Delta n = n_s - n_r$$

سخت لغزش


در لحظه راه اندازی :  $n_r = 0 \rightarrow s = \frac{n_s - 0}{n_s} = 1$

در نهایت کامل استوار شدن :  $n_r \rightarrow n_s \Rightarrow s = \frac{n_s - n_s}{n_s} \rightarrow 0$


\* حالت کار موتور :

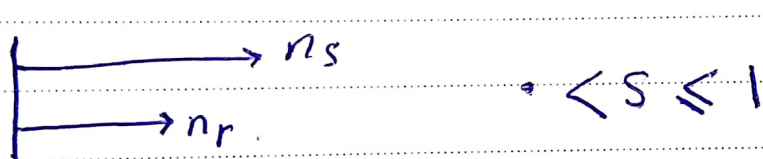

\* حالت کار برقی :

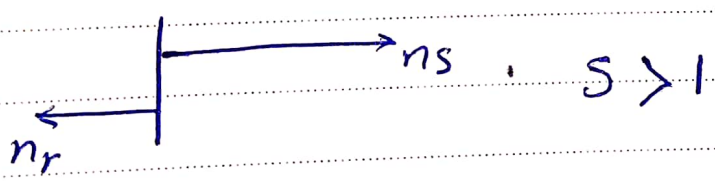

\* حالت ژنراتوری :

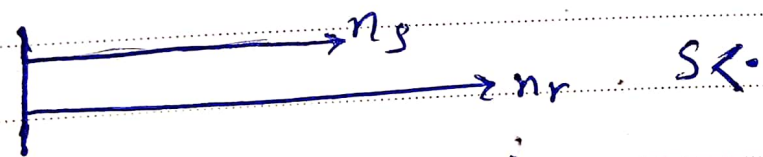

↓  
توان الکترونیک ششم به بعد وی توان  
الکترونیک هفتم کند (خط افق و تراز)



۱) نکات: در لحظه تعویض جای دو فاز سرعاً جهت میدان مغناطیسی عوض می شود ولی به دلیل اینرسی، بعد از مدت کوتاهی جهت چرخش موتور عوض می شود. در این حالت موتور در حالت سوزی خواهد شد و لغزش آن نسبت به حالت قبلی از رابطه زیر بدست می آید:

$$S = \frac{S_{\text{قدیم}} - S_{\text{جدید}}}{S_{\text{جدید}}}$$

۲) در لحظه تعویض تعداد قطب ها در موتورهای تندسرعت، سرعت موتورون بلافاصله تغییر می کند. سرعت موتور به دلیل اینرسی مدت کوتاهی در حالت قبلی می ماند در این حالت لغزش از رابطه زیر بدست می آید:

$$S = \frac{n_s \text{ قدیم} - n_s \text{ جدید}}{n_s \text{ جدید}}$$

۳) چنانچه یک موتور القایی با موتور سیم پیچ شده را به منبع تغذیه و سیم پیچ های استاتور اتصال کوتاه کنیم، موتور با تغذیه معکوس می شود. در این حالت به دلیل قانون لژ موتور برعکس میدان دوار خواهد چرخید و لغزش آن از رابطه زیر بدست می آید:

$$S = \frac{n_s + n_r}{n_s}$$

۴) موتور با تغذیه در مانع: در این موتور ها استاتور هم ولتاژی با فرکانس  $f_s$  و روتور هم ولتاژی با فرکانس  $f_r$  متصل می شود. در این حالت سرعت گردش روتور از رابطه زیر بدست می آید:



مثبت برای توانی فاز میان

$$n_r = \frac{120 (f_s \pm f_r)}{P}$$

علامت منفی برای توانی فاز متضاد

- (۵) فرکانس جریان القایی در موتور از رابطه  $f_r = s f$  بدست می آید
- (۶) ولتاژ القایی روی حوزای موتور از رابطه زیر بدست می آید:

$$E_r = S E_f$$

ولتاژ در حال حرکت

ولتاژ در حال سکون

جایم ۹۸,۹,۳ ۱۴

\* مثال: یک موتور القایی ۲ قطب توسط یک ژنراتور سنکرون ۶. Hz چهار قطب که سرعت ۱۸۰۰ rpm می چرخد تغذیه می شود. اگر سرعت موتور القایی ۱۱۴ rpm باشد فرکانس جریان موتور چقدر است؟

$$n_s = \frac{120 \times 2}{4} = 120$$

$$s = \frac{1200 - 114}{1200} = 0.05$$

$$\text{فرکانس جریان موتور} = s \times f = 0.05 \times 6 = 3 \text{ Hz}$$

\* نکته مثال: سرعت ژنراتور ناشی در مثال (موتور القایی) ندارد و نقطه فرکانس تولیدی آن به عنوان فرکانس استاتور محاسبه می شود.

\* مثال: یک موتور القایی چهار قطب با روتورسیم پیچی شده مفروض است. ولتاژ دوسره فاز روتور در حالت سکون برابر ۹۰۷ است. اگر روتور در جهت عکس میدان دوار با سرعت ۷۲۰ rpm چرخانده شود و ولتاژ القاشده در هر فاز روتور در این حالت چندولت است؟ (فرکانس ۶۰ Hz می باشد) <sup>ترزی</sup>

حالت ترزی  $\rightarrow s = \frac{n_s + n_r}{n_s} > 0 \Rightarrow s = \frac{1100 + 720}{1100} = 1.64$

$n_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ RPM}$

$E_r = s E_f \Rightarrow E_r = 1.64 \times 90 = 147.6 \text{ V}$

$f_r = 1.64 \times 60 = 98.4 \text{ Hz}$

\* مثال: استاتور یک موتور القایی روتورسیم پیچی شده و ۱ قطب به یک منبع ۵۰ Hz و روتور آن به یک منبع ۷۵ Hz متصل شده است. سرعت می باری روتور ~~چندولت است~~ اگر توانی فازها یکی باشد چند خواهد بود؟

$n_r = \frac{120 \cdot (f_s + f_r)}{P} = \frac{120 \cdot (50 + 75)}{4} = 1875 \text{ RPM}$

*توانی فازها یکی*

\* مثال: در یک موتور القایی سه فاز ۲ قطب ۵۰ هرز فرکانس روتور در بار نامی ۲ Hz می باشد. الف) سرعت در بار نامی (ب) سرعت در نصف بار نامی



$$P_r = S \times P \rightarrow P_r = S \times 50 \Rightarrow S = 0.04$$

(الف)

$$n_r = n_s (1 - S) \rightarrow n_r = 1000 (1 - 0.04) = 960 \text{ RPM}$$


$$n_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ RPM}$$

نکته: اگر موتور القایی را خطی فرض کنیم می توان گفت اگر بار با نسبتی کاهش یابد  
بهمان نسبت لغزش نیز کاهش می یابد.

$$S_{\text{نصف بار}} = 0.5 \times S_{\text{بار نامی}} \Rightarrow S = 0.5 \times 0.04 = 0.02$$

$$n_r = n_s (1 - S_{\text{نصف بار}}) \Rightarrow n_r = 1000 (1 - 0.02) = 980 \text{ RPM}$$


★ مدار معادل موتور القایی:

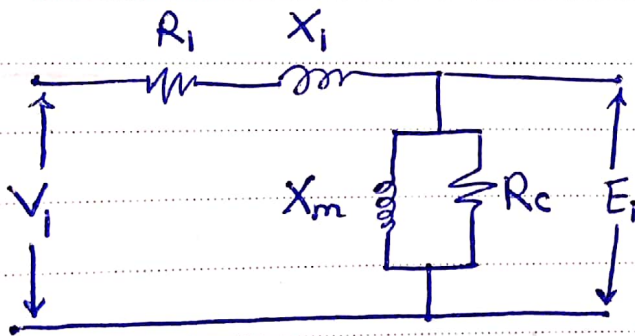

(۱) مدار معادل استاتور:

- $R_1$ : مقاومت سیم پیچ استاتور
- $X_1$ : راکتانس نشتی استاتور
- $X_m$ : راکتانس مغناطیس کننده
- $R_c$ : مقاومت تلفات هسته استاتور
- $V_i$ : ولتاژ داده شده به استاتور
- $E_i$ : ولتاژ القا شده روی سیم پیچ استاتور

(۲) مدار معادل روتور:

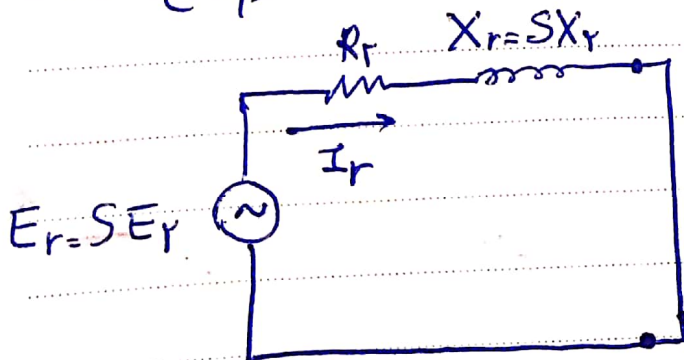

- $R_r$ : مقاومت روتور
- $X_r$ : راکتانس نشتی حالت سکون
- $X_r$ : راکتانس نشتی حالت حرکت




$I_r$  : جریان حالت حرکت روتور


$E_r$  : وناژ حالت سکون  
 $E_r$  : وناژ حالت حرکت

★ نکته : فرکانس جریان روتور  $s f$  است پس می توان مدار معادل روتور را به مدار معادل استاتور چنانچه با توجه به فرمولهای زیر می توان مدار معادل جدیدی برای روتور در نظر گرفت که فرکانس آن  $f$  می باشد :

$$I_r = \frac{s E_r}{\sqrt{R_r^2 + (s X_r)^2}} \xrightarrow[\frac{1}{s}]{\text{صورت و فرج ضرب}} I_r = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_r^2}}$$

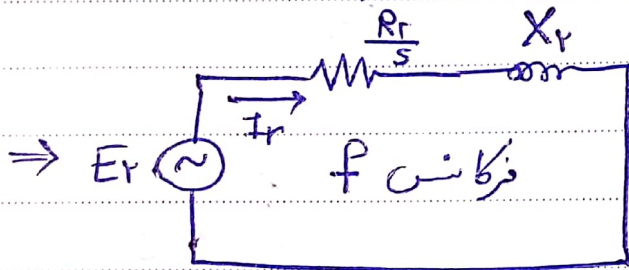

★ مدار معادل کلی موتور القایی :



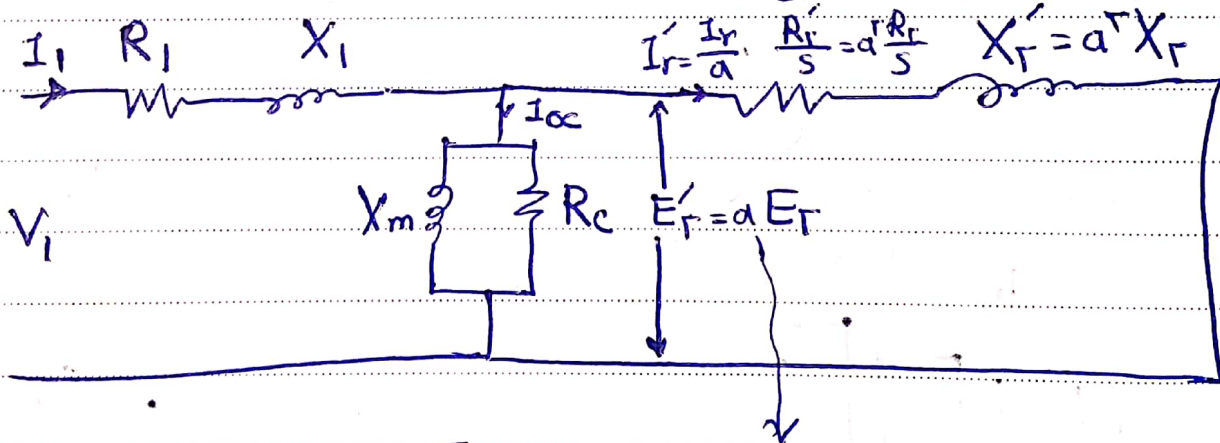


نسبت تبدیل استاتور به روتور

★ نکته : به دلیل وجود فاصله هوایی و گویا مغناطیسی کمتر نسبت به ترانسفورماتور

$X_m$  نسبت به ترانس مقدار کوچکی است در نتیجه جریان

عبوری از شانه موازی (I.o.c) مقدار بزرگتری است (بین ۲۰ تا ۴۰ درصد جریان نامی) در نتیجه نمی توان شانه موازی را جابجا نمود و با از این شانه صرف تو کرد.

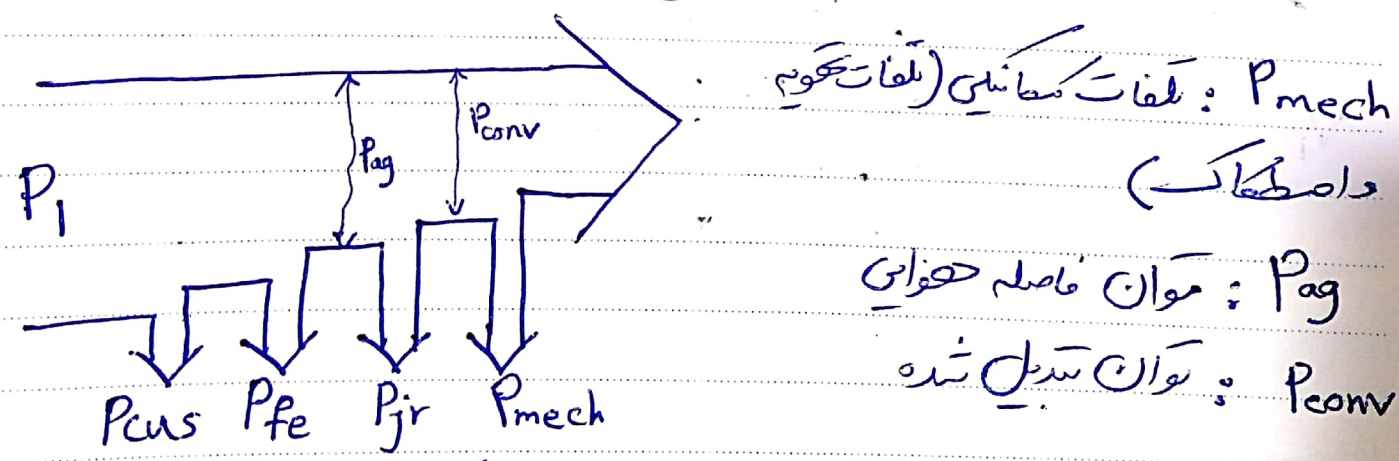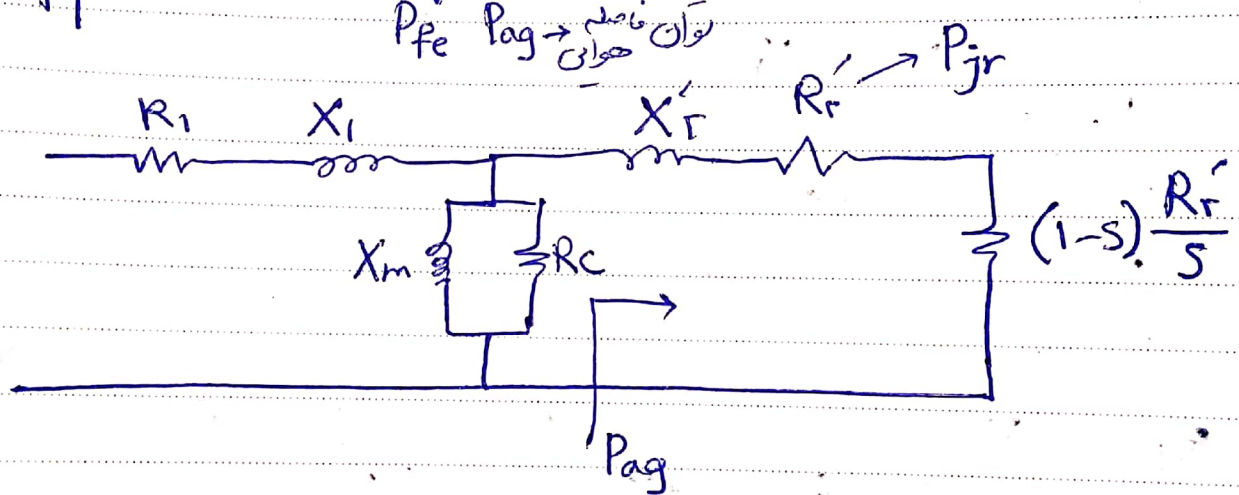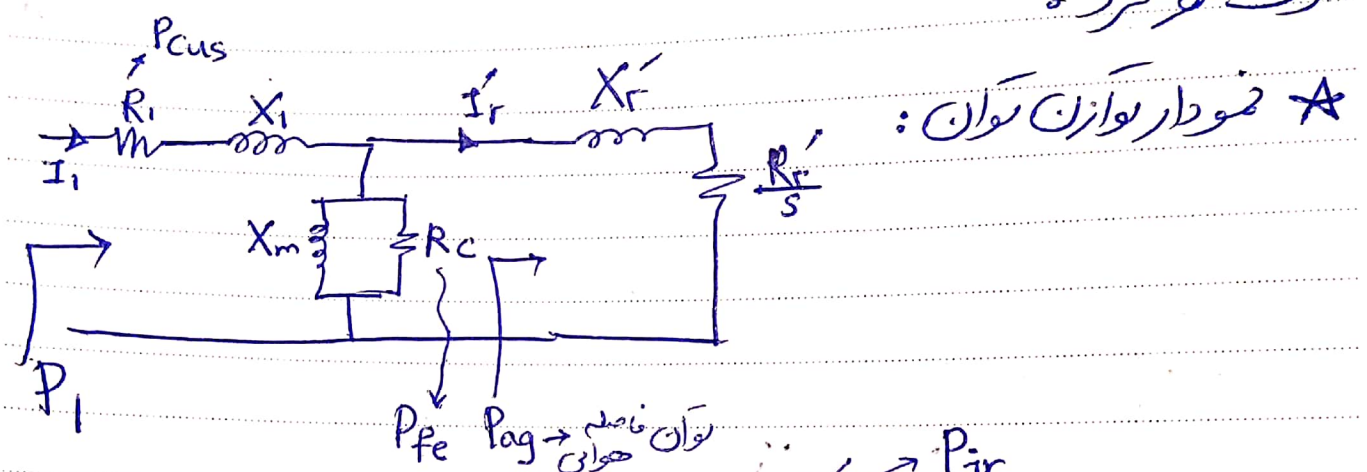

☆ نکته (۱): توان نوشته شده روی هوسلور، توان اکتیو فرضی است.  
 ☆ نکته (۲): تلفات مسی روی هوسلور وسیله استاتور از روابط





تجزیه و تحلیل کنید:

$$P_{cus} = 3 R_1 I_1^2$$

$$P_{jr} = 3 R_r I_r^2$$

\* نکته (۳): معمولاً برای امتحان  $P_{jr}$  از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$P_{jr} = S P_{ag}$$

\* نکته (۴): توان تبدیل یافته ( $P_{conv}$ ) از رابطه زیر معمولاً بدست می‌آید:

$$P_{conv} = (1 - S) P_{ag}$$

\* نکته (۵): معمولاً به مجموع تلفات مکانیکی و تلفات آهنی (در موتور القایی) تلفات چسبی یا تلفات ثابت گفته می‌شود.

$$P_{rot} = P_{fe} + P_{mech}$$

حل: ۱۰، ۹، ۹۸


(۱۸)

\* مثال: یک موتور القایی سه فاز و ۴ قطب با اتصال ستاره، توان ورودی  $10 \text{ kW}$

از یک سیستم با فرکانس  $50 \text{ Hz}$  در حالت کم‌لرزه با سرعت  $950 \text{ rpm}$  می‌چرخد. در صورتیکه

تلفات مسی استاندارد  $200 \text{ W}$  و تلفات هسته  $100 \text{ W}$  باشد، تلفات مسی پروتور چند وات

خواهد بود؟

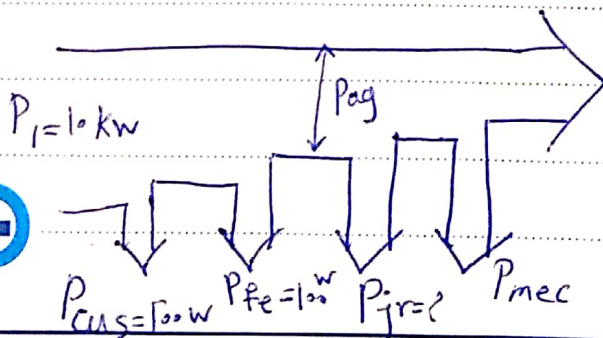

$$P_{jr} = S P_{ag} \quad P_{ag} = P_1 - P_{cus} - P_{fe} = 10000 - 300 - 100 = 9700 \text{ W}$$

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1000 - 950}{1000} = 0.05 \quad n_s = \frac{120 \times 50}{6} = 1000 \text{ rpm}$$

$$\Rightarrow P_{jr} = 0.05 \times 9700 = 485 \text{ W}$$

19

\* مثال: یک موتور القایی ۳ فاز ۱۱۵۰۰ W، مجموع تلفات اسطفا کسوتی ۵۰۰ W

و ۲ اعطاب مفروض است. این موتور در فرکانس ۵۰ Hz در سرعت ۲۹۰۰ rpm می چرخد.


الف) تلفات ژرولی روتور چندوات است؟

ب) اگر تلفات آهن و مسی استاتور به ترتیب ۷۰۰ و ۱۱۰۰ وات باشند، بدان

چقدر است؟

ج) تلفات ریختنی این موتور چندوات می باشد؟

$$P_r = 11500 \quad P_{mec} = 500 \text{ W} \quad P = 2 \quad f = 50 \text{ Hz} \quad n_r = 2900 \text{ rpm}$$

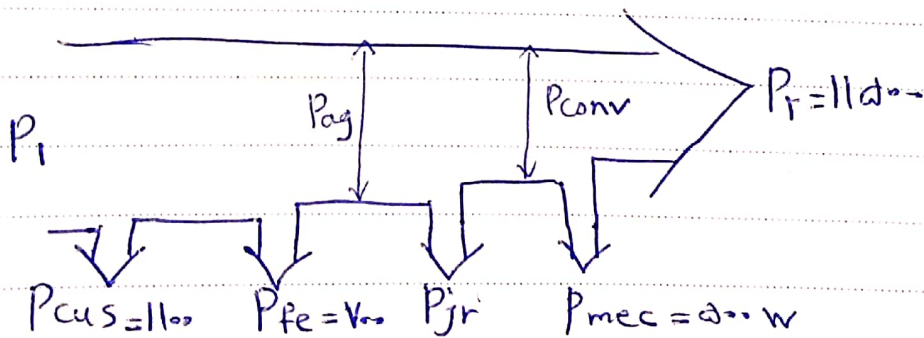

الف)

$$P_{conv} = P_r + P_{mec} = 11500 + 500 = 12000$$

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{3000 - 2900}{3000} = \frac{1}{30} \approx 0.033$$

$$P_{conv} = (1 - S) P_{ag} \Rightarrow P_{ag} = \frac{12000}{0.967} = 12491.5 \text{ W}$$



$$P_{jr} = S P_{ag} \Rightarrow 0.33 \times 1249.51 = 411.51 \text{ W}$$

$$\rightarrow P_i = P_{ag} + P_{fe} + P_{cus} = 1249.51 + 700 + 1100 = 3049.51$$


$$\eta = \frac{P_r}{P_i} = \frac{11500}{1429.51} = 80.43\%$$

ج)  $P_{rot} = 500 + 700 = 1200 \text{ W}$  تلفات ثابت یا مجتبی

مثال: یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ Hz در سرعت ۱۴۴۰ rpm توان ۱۰ kW از شبکه دریافت می کند و بار بی برای چرخاندن در این حالت تلفات استاتور ۵۰۰ W و تلفات مکانیکی ۷۵۰ W است. راندمان ماشین چقدر است؟

$P = 4$   $f = 50 \text{ Hz}$   $n_r = 1440 \text{ rpm}$   $P_i = 10 \text{ kW}$

$P_{cus} + P_{fe} = 500 \text{ W}$   $P_{mec} = 750 \text{ W}$   $\eta = ?$

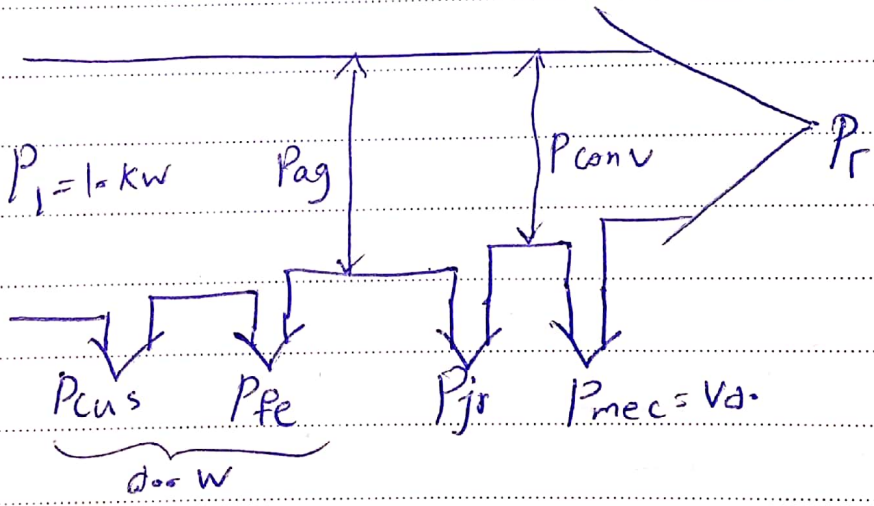

$$P_{ag} = P_i - P_{cus} - P_{fe} = 10000 - 500 = 9500 \text{ W}$$

$$P_{jr} = S P_{ag} \rightarrow P_{jr} = 0.4 \times 9500 = 3800 \text{ W}$$

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.4$$




$$P_r = P_{ag} - P_{jr} - P_{mec} = 9500 - 310 - 750 = 8440 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_i} = \frac{8440}{15000} = 56.27\%$$

\* کشاور در موتورهای القایی: م‌طورگی رابط  $T = \frac{P}{\omega}$  بین کشاور و توان وجود دارد که در این رابط م سرعت زاویه‌ای بچسب  $\frac{\text{Rad}}{\text{s}}$  م باشد و از رابط زیر بدست م آید:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \rightarrow \text{RPM}$$

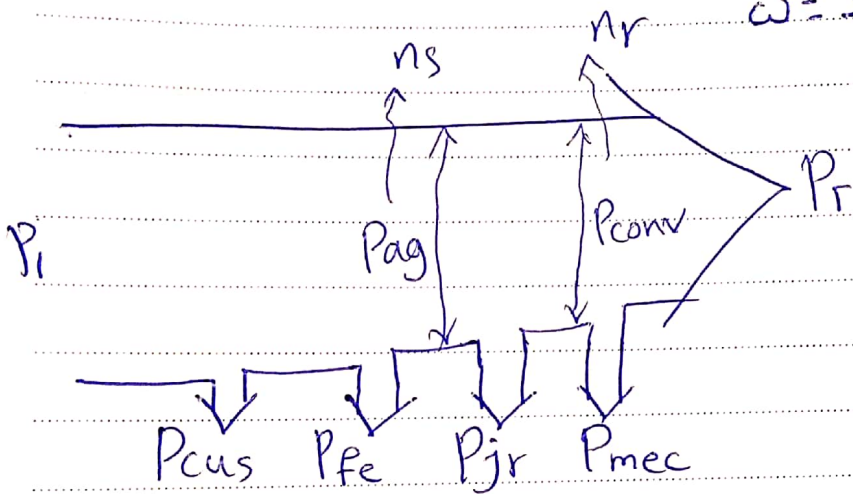


$$\begin{aligned} n_r &= n_s(1-s) \\ \omega_r &= \omega_s(1-s) \end{aligned}$$

$$T_{ag} = \frac{P_{ag}}{\omega_s}$$


$$\Rightarrow T_{ag} = T_{conv}$$

$$T_{conv} = \frac{P_{conv}}{\omega_r} = \frac{P_{ag}(1-s)}{\omega_s(1-s)} = \frac{P_{ag}}{\omega_s}$$

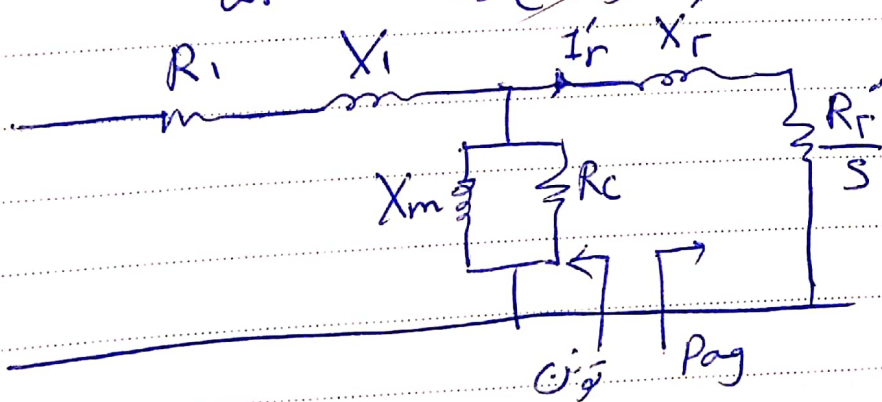


$$P_{ag} = r \frac{R'_r}{s} (I_r)^2 = r \frac{R'_r}{s} \left( \frac{V_{th}}{Z'_j} \right)^2$$



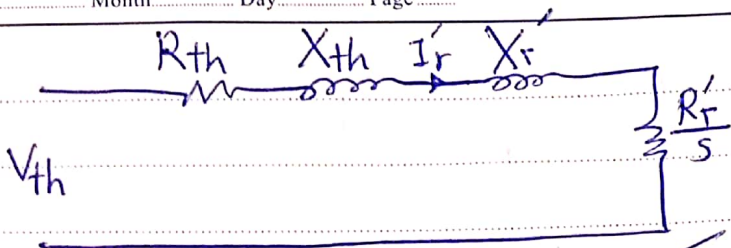




\* نکته : با تغییر سرعت،  $S$  و  $Z$  تغییر می کنند و می توان با مقدار دهی خود را نشان داد -  
 سرعت را رسم نمود.

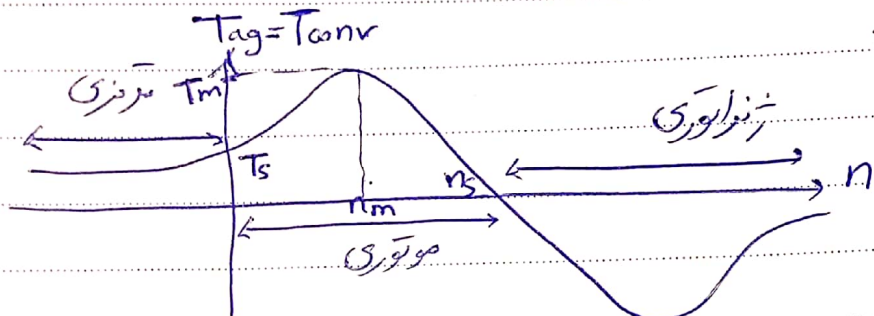

$T_m$  : نشان دهنده ماکزیمم سرعت در نشان دهنده ماکزیمم  
 $T_s$  : نشان دهنده راه اندازی (استارت)

\* شرط راه اندازی و کار باید از یک موتور این است که اولاً نشان دهنده راه اندازی موتور از نشان دهنده بار بیشتر باشد و ثانیاً محل برخورد نشان دهنده راه اندازی موتور و نمودار


بار در نقطه ای با شیب منفی باشد.

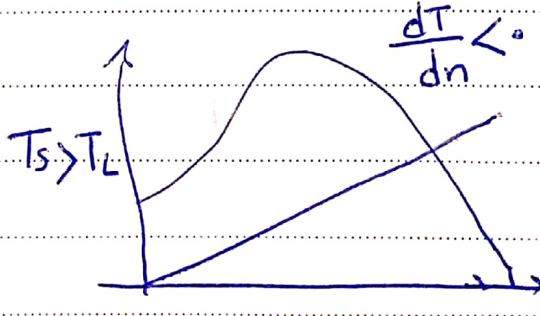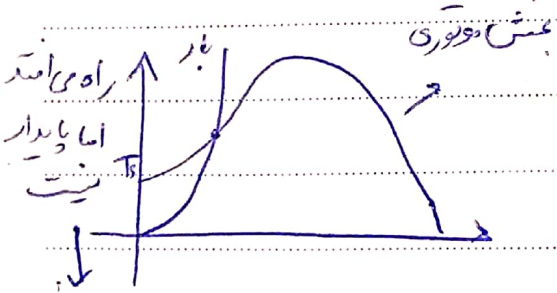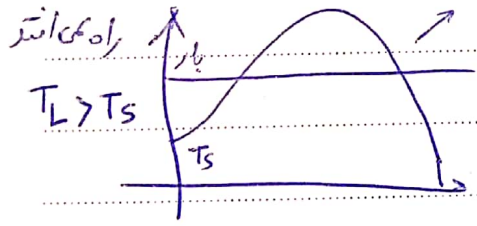

راه می افتد که کار باید از هم دارد



**\* لغزش در گشتاور ماکزیمم:**

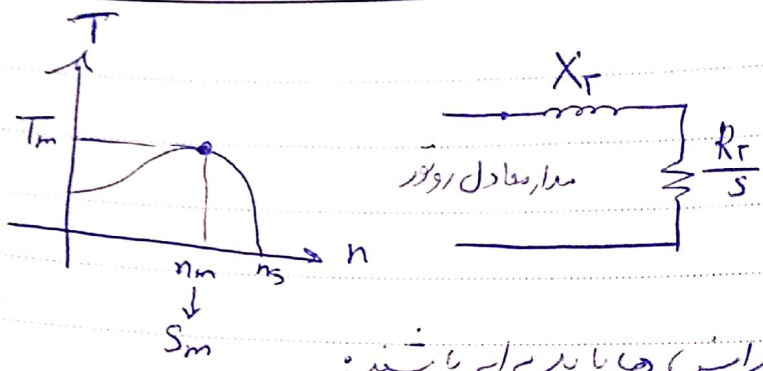

برای ماکزیمم شدن توان امیداش ها باید برابر باشند:

$$\frac{R_r}{s_m} = X_r \Rightarrow s_m = \frac{R_r}{X_r}$$

$$T_m = \frac{2}{\omega_s} \frac{R_r}{s} I_r'^2$$

$$n_m = n_s (1 - s_m)$$

سرعت در ماکزیمم

(۲۱)


**\* مثال:** روتور موتور القایی سه فاز ۴ قطب ۵۰ هرتز از معادله وراثت در حالت سکون بر دو تورم ترتیب ۰.۵٪ و ۲٪ اهم در حوز فاز باشد در چه لغزشی گت و رت ماکزیمم اتفاق می افتد؟ و سرعت در گت و ماکزیمم چقدر است؟

$$s_m = \frac{R_r}{X_r} = \frac{0.05}{0.12} = 0.4167$$

$$n_m = n_s (1 - s_m) \quad n = \frac{120 \times 50}{4} = 1500$$

$$n_m = 1500 (1 - 0.4167) = 875 \text{ RPM}$$

نکته: شرط افت ماکزیمم گشتاور استارت، ماکزیمم معادله خود باشد (یعنی در ابتدای کار گت اور ماکزیمم شود) این است که  $s_m = 1$  باشد.

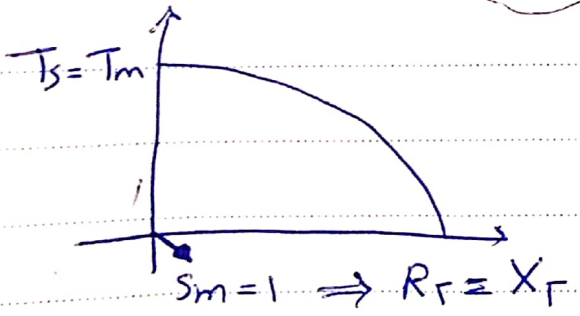

(۲۲)

\* مثال: در یک موتور القایی سه فاز روتورسیم پیچ شده، مقاومت درآستانه حالت سکون ۲ تریب ۰.۵ و ۱۲ اهم بر فاز است. مقاومتی که در مدار روتور باید قرار داده شود تا در راه اندازی حداکثر شود چقدر است؟

$$R_{ext} = R_r - X_r = 12 - 0.5 = 11.5$$

\* نسبت کشا درها در موتورهای القایی: بین کشا در کار و کشا در استارت و کشا در کار با کشا در ماکزیمم روابط زیر برقرار است:

$$\frac{T}{T_s} = \frac{S(S_m^2 + 1)}{S_m^2 + S^2} \qquad \frac{T}{T_m} = \frac{2SS_m}{S_m^2 + S^2}$$

S: لغزش در حین کار  
 T: کشا در کار

\* اگر در رابطه  $\frac{T}{T_m}$ ، S را برابر با ۱ قرار دهیم:

$$\frac{T_s}{T_m} = \frac{2S_m}{1 + S_m^2}$$

(۲۳)

\* مثال: در یک موتور القایی امپدانس حالت سکون هر فاز روتور بصورت  $Z = 1 + j2$  اهم است و کشا در ماکزیمم آن  $S = 0.1$  است و نامی می باشد الف) لغزش نامی موتور چقدر است؟ ب) سرعت نامی موتور چند RPM می باشد؟ (موتور دو قطب در فرکانس ۵۰ Hz است)

$$\frac{T_m}{T} = 2 \Rightarrow \frac{T}{T_m} = \frac{1}{2}$$



الف)

$$S_m = \frac{R_T}{X_T} = \frac{1}{1} = 1 \quad \frac{T}{T_m} = \frac{2S S_m}{S_m^2 + S^2} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{2S}{1+S^2}$$

$$\Rightarrow 2S = 1+S^2 \Rightarrow \begin{cases} S_1 = 0.173 \checkmark \\ S_2 = 5.18 \times \end{cases}$$


$$\rightarrow n_r = n_s (1 - S_2) \Rightarrow n_r = 3000 (1 - 0.173) = 2484$$

★ انواع روش های راه اندازی: چون در هنگام راه اندازی لغزش برابر یک باشد، طبق مدار عادل موتور القایی، مقدار لولگی است بین جریان راه اندازی زیاد می باشد (بین ۷ تا ۵ برابر جریان نامی) در نتیجه این جریان باید کاهش یابد و گرنه باعث آسیب به سیم پیچ ها و تجهیزات حفاظتی خواهد شد.

★ روش اول (راه اندازی مستقیم): در این روش بدون هیچ تجهیزات قطب و سیم یک کنتاکتور موتور را به ولتاژ نامی متصل می نمایم. در این حالت بنت گشاور راه اندازی گشاور نامی از رابطی زیر پیدا می شود:

$$\frac{T_s}{T_n} = \left( \frac{I_{st}}{I_n} \right)^2 \times S_n \quad \text{لغزش}$$

★ روش دوم: در این روش از یک اتورانسفور یا تورا استفاده می شود که باعث کاهش ولتاژ ورودی به موتور می گردد در نتیجه جریان کشیده شده توسط موتور نیز کاهش می یابد.

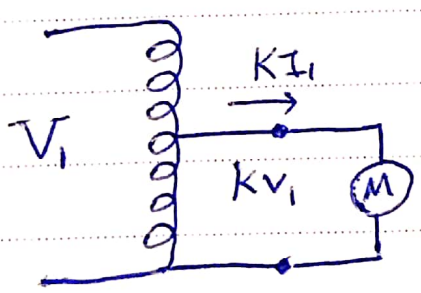

$$\frac{T_s}{T_n} = K^2 \left( \frac{I_{sc}}{I_n} \right)^2 \times S_n \quad \text{لغزش}$$

$I_{sc}$ : جریان راه اندازی اتصال کوتاه





(۲۲)

\* مثال: برای راه اندازی یک موتور القایی از یک اتوترانس استفاده می شود  
 موتور با ۳۶٪ کشاور بار کامل راه اندازی شود. جریان در حالت فعل  
 موتور (اتصال کوتاه) ۵ برابر جریان بار کامل و روشن در بار کامل  
 ۰/۰۴ می باشد. تریسیم وسط اتوترانسفور مایور در چند درصد قرار می گیرد؟

$$T_s = 0.36 T_n \quad 0.36 = k^2 (d)^2 \times 0.04$$

$$I_{sc} = 5 I_n$$

$$S_n = 0.04 \quad k^2 = \frac{0.36}{25 \times 0.04} \Rightarrow k = 0.6 = 6\%$$

$$k = ?$$

حل ۹۸، ۹، ۲۴

\* روشن سوم (ساره مثلث): در این روش ابتدا موتور به صورت ستاره و  
 پس به صورت مثلث راه اندازی می شود. به دلیل اینکه در حالت ستاره  
 ولتاژی کمتر (۱/۳ برابر کوکلیت) بر روی کلاینها قرار می گیرد در نتیجه جریان راه اندازی  
 هم کاهش می یابد. تغییرات کشاور نسبت به حالت بار نامی از رابطه زیر

$$\frac{T_s}{T_n} = \frac{1}{3} \left( \frac{I_{sc}}{I_n} \right)^2 \times S_n \quad \text{یافت می شود:}$$

\* نکته: می توان لغت اتصال ستاره مثلث مانند راه اندازی اتوترانسی با

$$k = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ می باشد}$$

(۲۵)

\* مثال: سرعت بار کامل یک موتور القایی سه فاز ۵۰ Hz و ۴ قطب

۱۴۴ RPM است. نسبت میان راه اندازی به جریان بار کامل این موتور  $\sqrt{3}$  است. اگر از پدیده سازه مثلث برای راه اندازی موتور استفاده شود نسبت شتاب راه اندازی به شتاب بار کامل این موتور چقدر است؟

$$S_n = \frac{1500 - 144}{1500} = 0/04$$

$$\frac{T_s}{T_n} = \frac{1}{3} (2\sqrt{3})^2 \times 0/04 = 0/64$$

\* نکته: در حالت سازه مثلث زمانیکه لازم است تا موتور در حالت سازه بماند و سپس به حالت مثلث تغییر حالت دهد از رابطه زیر که یک

رابطه تجربی می باشد یافت می شود:  $t_1 = 2 + 2\sqrt{P}$  توان موتور KW

\* اثر تغییر ولتاژ و فرکانس بر روی شتاب و استارت و شتاب و ماکزیمم: با تغییر ولتاژ و فرکانس، شکل نمودار شتاب و سرعت و پارامترهای آن تغییر می کند. محتملترین این پارامترها، شتاب راه اندازی و شتاب ~~پایان~~ <sup>پایان</sup> می باشد. این تغییرات بوسیله

روفرمول زیر یافت می شود:

$$\frac{T_{m1}}{T_{m2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2$$

$$\frac{T_{s1}}{T_{s2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^3$$

۲۶

سوال: یک موتور القایی با معادله‌های  $۳۲۰ \cdot v$  و  $۵۰ \cdot Hz$  را اگر با ولتاژ  $۹ \cdot Hz$  و  $۱۱۰ \cdot v$  راه اندازی کنیم؛ الف) کثرتور ماگنیزیم چه قدر کم می‌شود؟ ب) کثرتور اسارت چه قدر کاهش می‌یابد؟

الف)  $\frac{T_{m1}}{T_{m2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2$

$\frac{T_{m1}}{T_{m2}} = \left(\frac{۲۲۰}{۱۱۰}\right)^2 \left(\frac{۲۰}{۵۰}\right)^2 = ۵,۷۶ \Rightarrow \frac{T_{m2}}{T_{m1}} = \frac{1}{5,76} = ۱۷,۳۶\%$

بنابراین در حالت دوم حدود ۱۷٪ کاهش کثرتور ماگنیزیم داریم.

ب)  $\frac{T_{s1}}{T_{s2}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^3$

$\frac{T_{s1}}{T_{s2}} = \left(\frac{۲۲۰}{۱۱۰}\right)^2 \left(\frac{۲۰}{۵۰}\right)^3 = ۶,۹۱۳ \Rightarrow \frac{T_{s2}}{T_{s1}} = \frac{1}{6,913} = ۱۴,۴۷\%$

بنابراین در حالت دوم حدود ۱۴٪ کاهش کثرتور اسارت داریم.

نتیجه: اگر با تغییر مقاومت روتور بخواهیم کثرتور فاصله هوایی (Tag) یا شمار فاصله هوایی ثابت بماند در این حالت باید از فرمول زیر برای حل مسائل استفاده کرد.

$\frac{R_{r1}}{S_1} = \frac{R_{r2}}{S_2}$

$R_{r1}$ : مقاومت روتور در حالت اول  
 $S_1$ : لغزش در حالت اول  
 $R_{r2}$ : مقاومت روتور در حالت دوم  
 $S_2$ : لغزش در حالت دوم

۲۷

سوال: یک موتور القایی سه فاز روتور سیم پیچ شده و  $۵۰ \cdot Hz$  قطب با سرعت نامی  $۱۴۵۰ \cdot RPM$  مقاومت روتور سه برابر می‌شود.



ما فرض ثابت بودن شار (ثابت بودن نشاوری) (ثابت بودن سرعت چرخه) خواهیم داشت؟

$$R_{r2} = 3R_{r1} \quad \frac{R_{r2}}{S_1} = \frac{R_{r1}}{S_2} \Rightarrow \frac{R_{r2}}{S_1} = \frac{3R_{r1}}{S_2}$$

$$S_1 = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0.1 \Rightarrow \frac{1}{0.1} = \frac{3}{S_2} \Rightarrow S_2 = 0.3$$

$$n_{r2} = n_s(1 - S_2) \Rightarrow n_{r2} = 1500(1 - 0.3) = 1050 \text{ RPM}$$