


به نام خدا

انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش

تهیه کننده: امید رفیعی

## جوشکاری چیست ؟

جوشکاری روند اتصال است که در آن فلزی گرم و ذوب شده و با فلز پایه ترکیب، تا اتصالی شبیه به یکدیگر تولید کند.

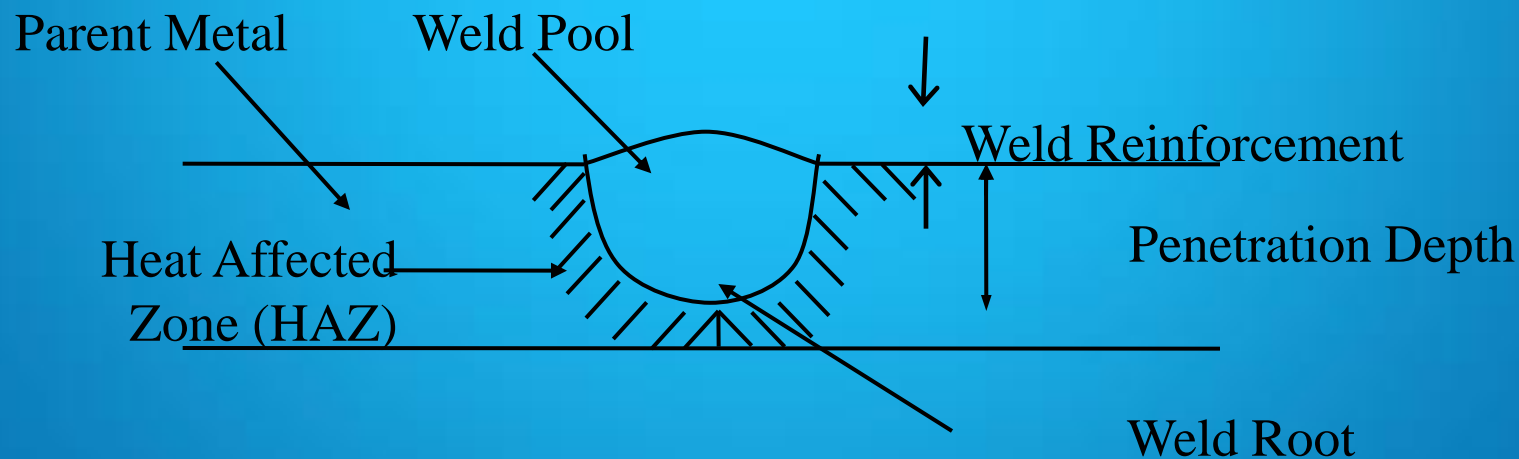

# مناطق سه گانه جوش

• تعریف جوش ایده آل :

جوشی است که در آن ظاهر و خواص فیزیکی و مکانیکی مناطق سه گانه جوش به هم نزدیک باشد.




Base metal



Heat Affected Zone




Weld metal

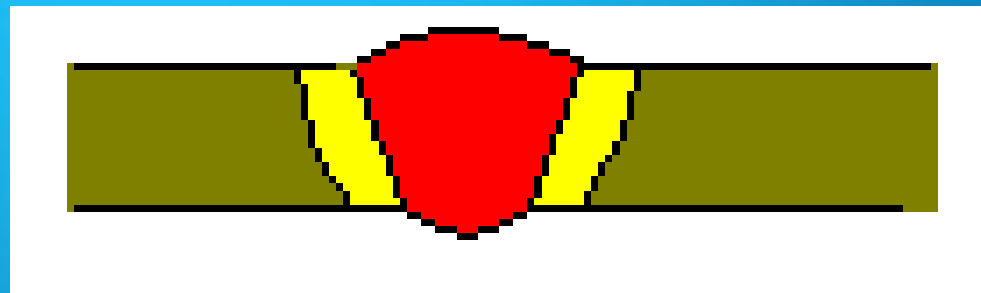

# انتخاب بهترین روش جوشکاری


- هندسه اجزای جوش شونده
- مصالح
- دسترسی به امکانات و مصالح
- تعداد قطعات
- تجهیزات
- وضعیت جوشکاری
- نیاز امکانات
- سودبخشی

# پروسه جوشکاری

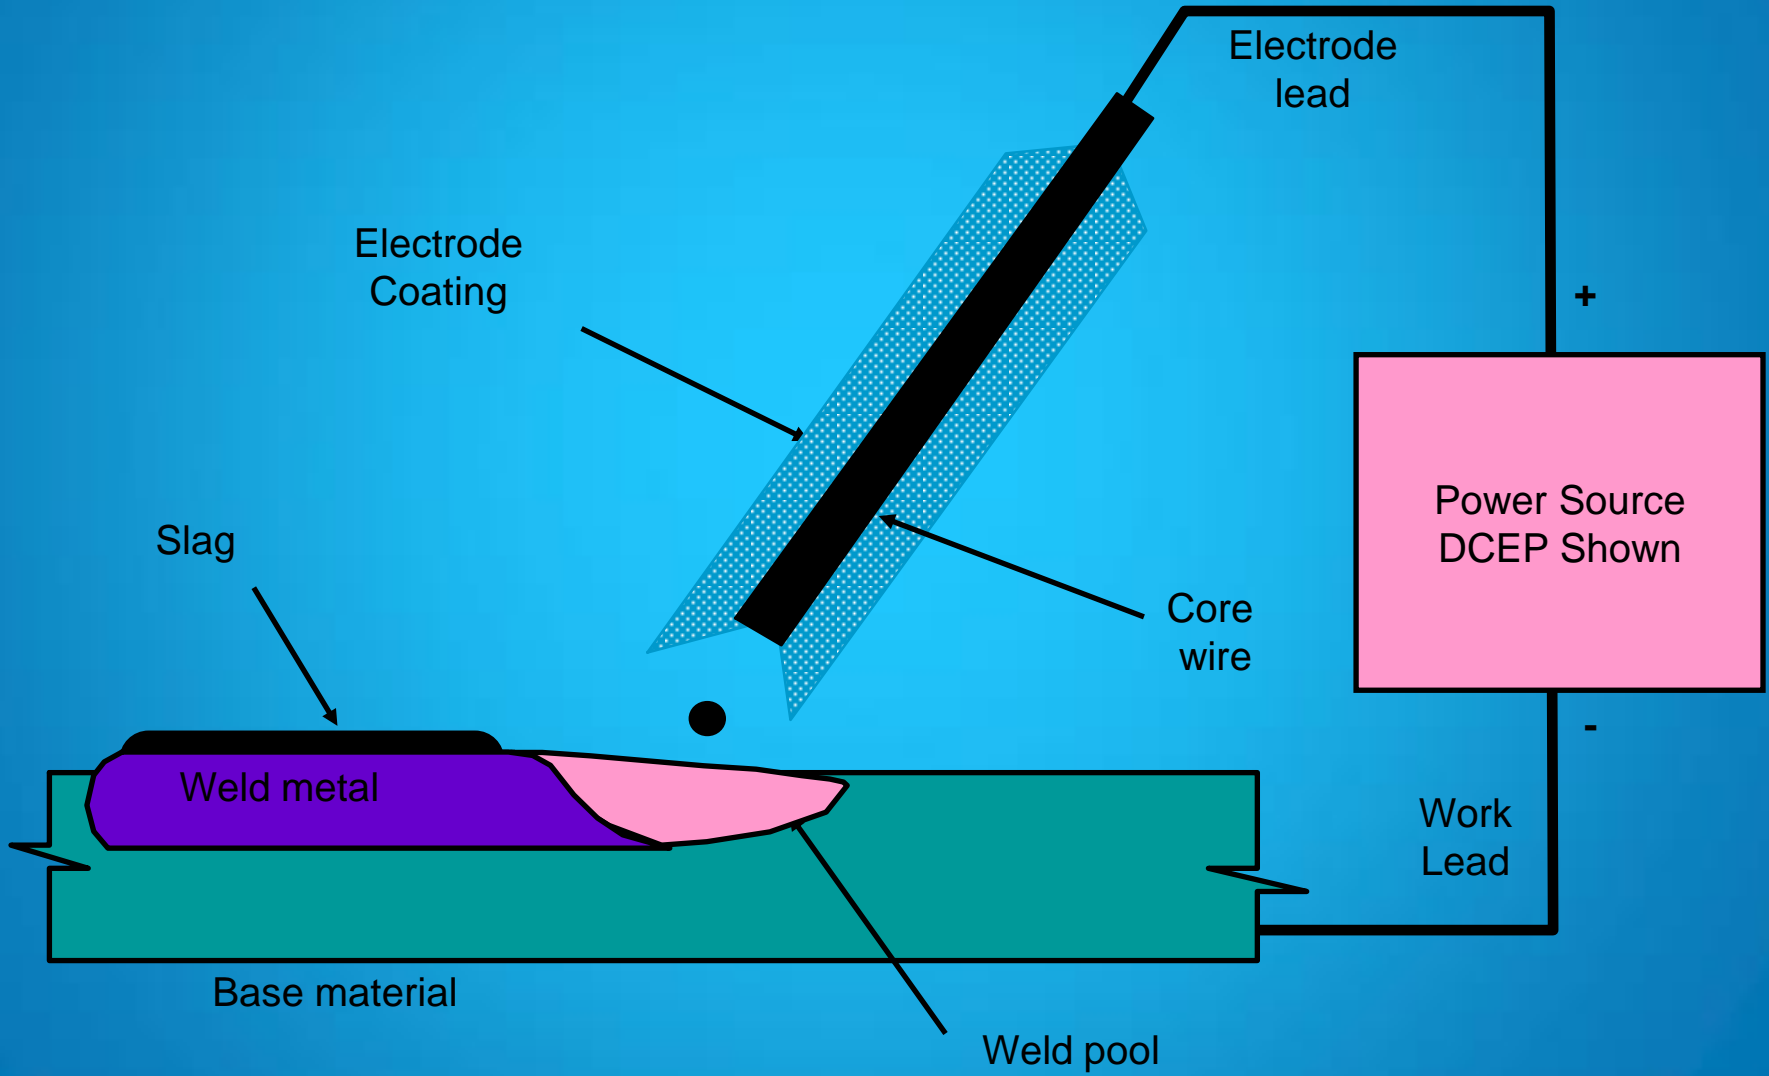

# تجهيزات و مواد مصرفی جوشکاری با الکتروود دستی

- منبع قدرت
- تجهیزات جانبی
- مانند برس، گیره اتصال به زمین، ماسک، دستکش و روپوش
- سیم جوش
- هسته، پوشش

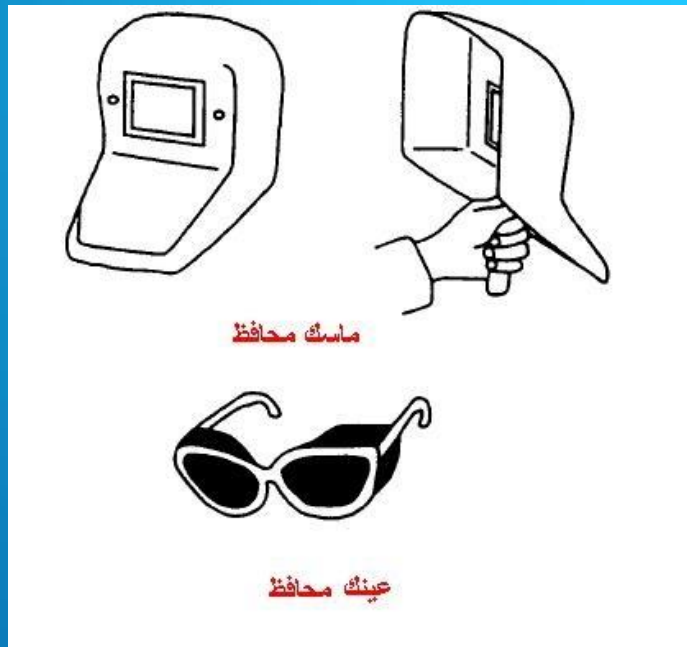

# وظایف پوشش الکترودها

- محافظت از منطقه جوش
- کمک در پایداری قوس
- تصفیه مذاب
- آرام تر سرد شدن جوش
- دادن شکل مناسب به جوش
- کنترل ترکیب شیمیایی مذاب

# شرایط الکتروود غیر قابل استفاده


- رطوبت
- شکسته شدن و خورد شدن پوشش الکتروود
- چربی و آلودگی های دیگر
- سوختن الکتروود




## انتخاب الکتروود

انتخاب الکتروود تابع دو عامل نوع الکتروود و اندازه الکتروود می باشد.


لازم به ذکر است که انتخاب الکتروود شرط لازم برای رسیدن به جوش سالم است و شرط کافی آن رعایت دستور العمل جوشکاری می باشد.

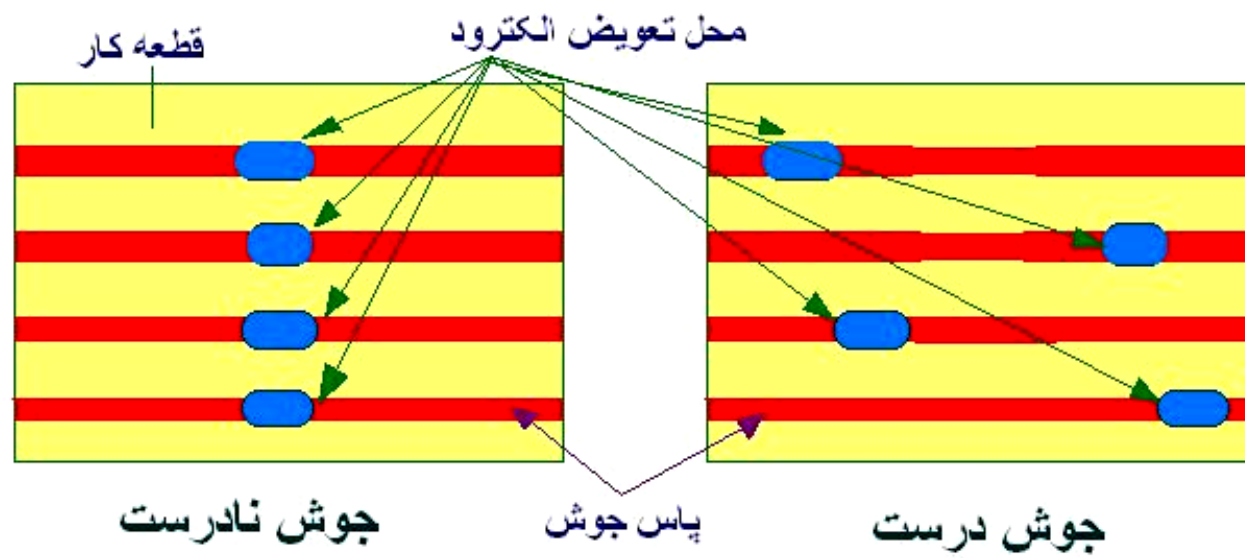

زوایای تیز

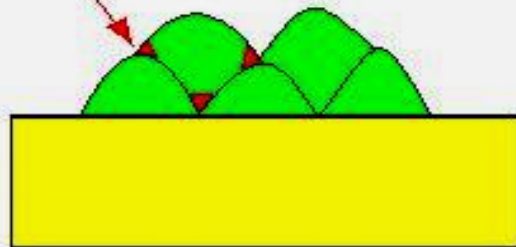

جوش غلط

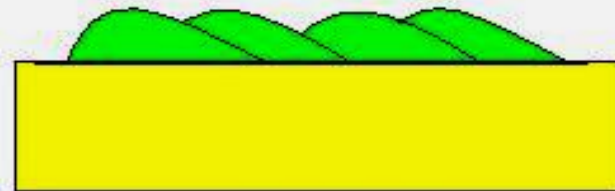

جوش صحیح

# پارامترهای موثر فرایند جوشکاری با الکتروود دستی

- جریان الکتریکی

- ولتاژ

- سرعت جوشکاری

- الکتروود

- طول قوس

- زاویه الکتروود

- مهارت جوشکار

## مزایای فرایند جوشکاری با الکتروود دستی

- فرایندی انعطاف پذیر است.
- فرایندی ارزان است.
- در بسیاری مواقع ناگزیر به استفاده از این فرایند هستیم.

## معایب فرایند جوشکاری با الکتروود دستی

- کیفیت جوش تابعی از مهارت جوشکار می باشد.
- برای بسیاری از آلیاژها قابل اعمال نمی باشد. (مثل منیزیم)
- برای تعویض الکتروود زمان زیادی هدر می رود و عیوب زیادی در اثر تعویض ایجاد می شود.
- نسبت به وزش باد حساس است.
- کاملاً دستی می باشد و خستگی نیروی انسانی را به دنبال دارد.

# جوشکاری قوس زیر پیووری (SAW)



Sub Merged Arc Welding (SAW)

- پودر جوش در پیشاپیش قوس ریخته می شود.
- طول قوس از روش خود تنظیمی یا تغییر سرعت غذا دادن کنترل می شود.
- سیم جوشها به صورت کلافهای ۲۵ تا ۱۰۰ کیلویی با پوشش نازک مسی می باشند.
- گاهی از چند الکتروود برای زیاد کردن بعد جوش استفاده می شود.
- گاهی از الکترودهای تسمه ای برای پوشش دادن استفاده می شود.
- به ندرت برای جوشکاری فلزات غیر آهنی به کار می رود.

مواد مصرفی جوشکاری زیر پودری سیسم جوش و پودر جوش می باشد.

سیسم جوش :

- سطح مقطع گرد یا تسمه ای دارد.
- جنس آن از فولاد معمولی می باشد.
- ناخالصی های خیلی کمی دارد.
- پوشش نازکی از مس دارد.





## پودر جوش :




- محافظت از حوضچه جوش
- پایدار کردن قوس
- تصفیه ترکیب شیمیایی
- کنترل خواص فیزیکی جوش


# پارامتر های موثر بر فرایند جوشکاری نیر پودری

- جریان الکتریکی
- ولتاژ
- سرعت جوشکاری
- سیم جوش
- پودر جوش
- طول موثر سیم جوش

## اثر شدت جریان بر عمق نفوذ

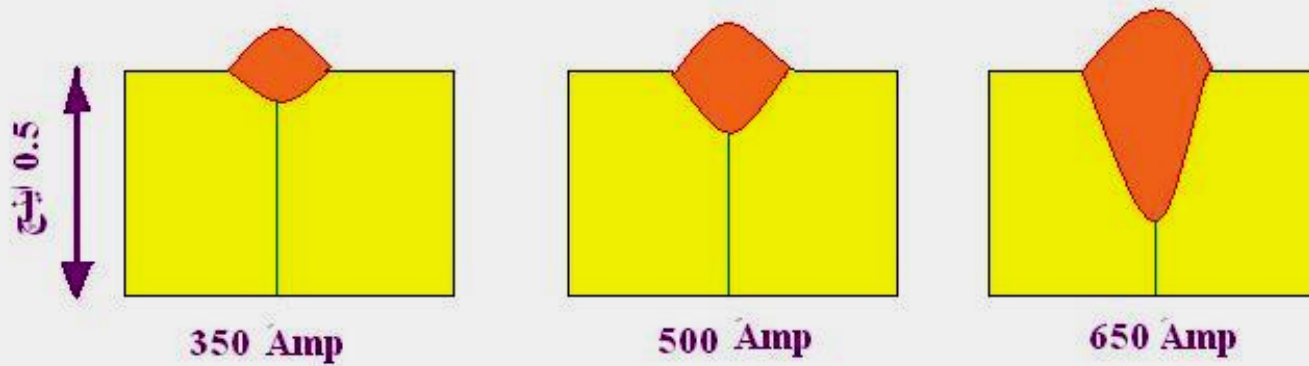


## اتصال سر به سر با لبه ی تخت

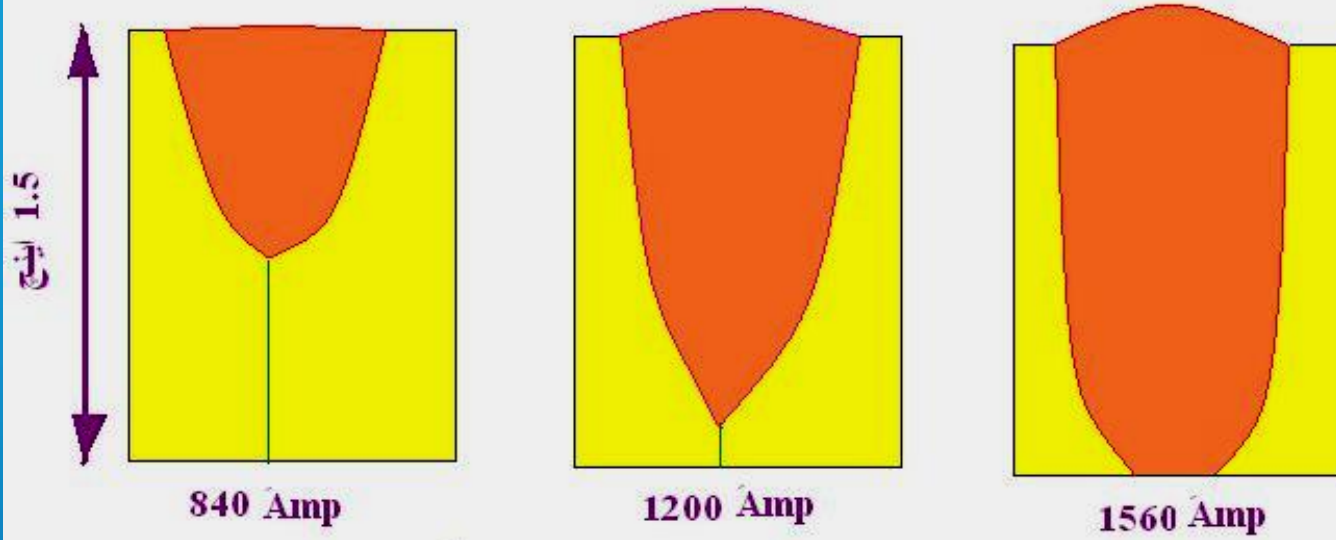


## اتصال سر به سر با لبه ی جناقی 45 درجه

## اثر ولتاژ بر مقطع جوش

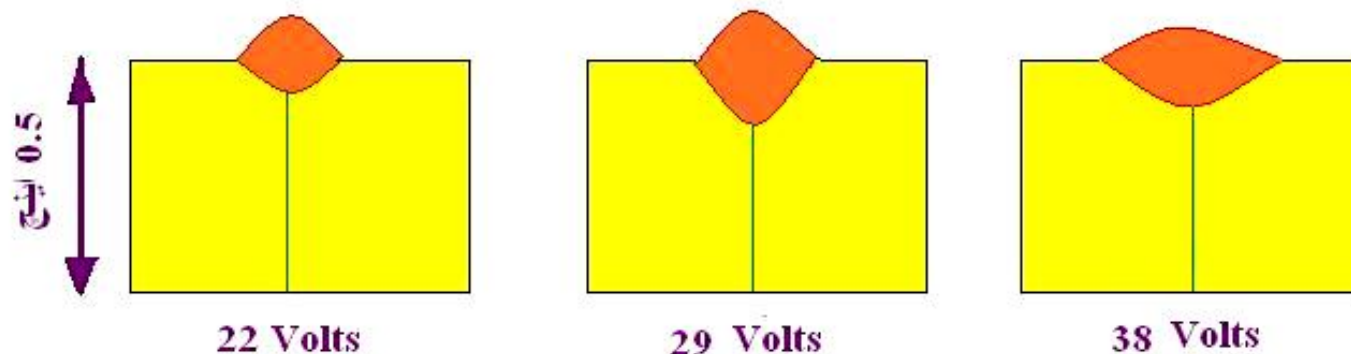


## اتصال سر به سر با لبه ی تخت

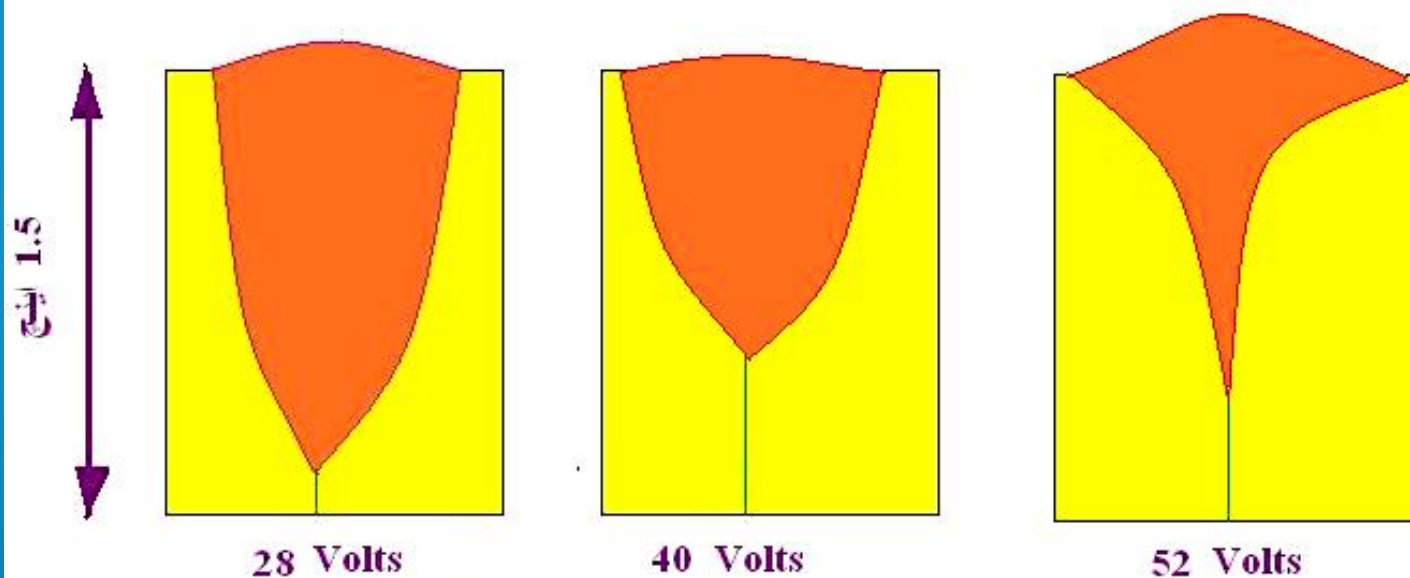

## اتصال سر به سر با لبه ی جناقی 45 درجه

# جوش پشتی

معمولا پس از انجام جوش به روش زیر پودری از این جوشکاری برای پر کردن پشت آن استفاده می کنند.

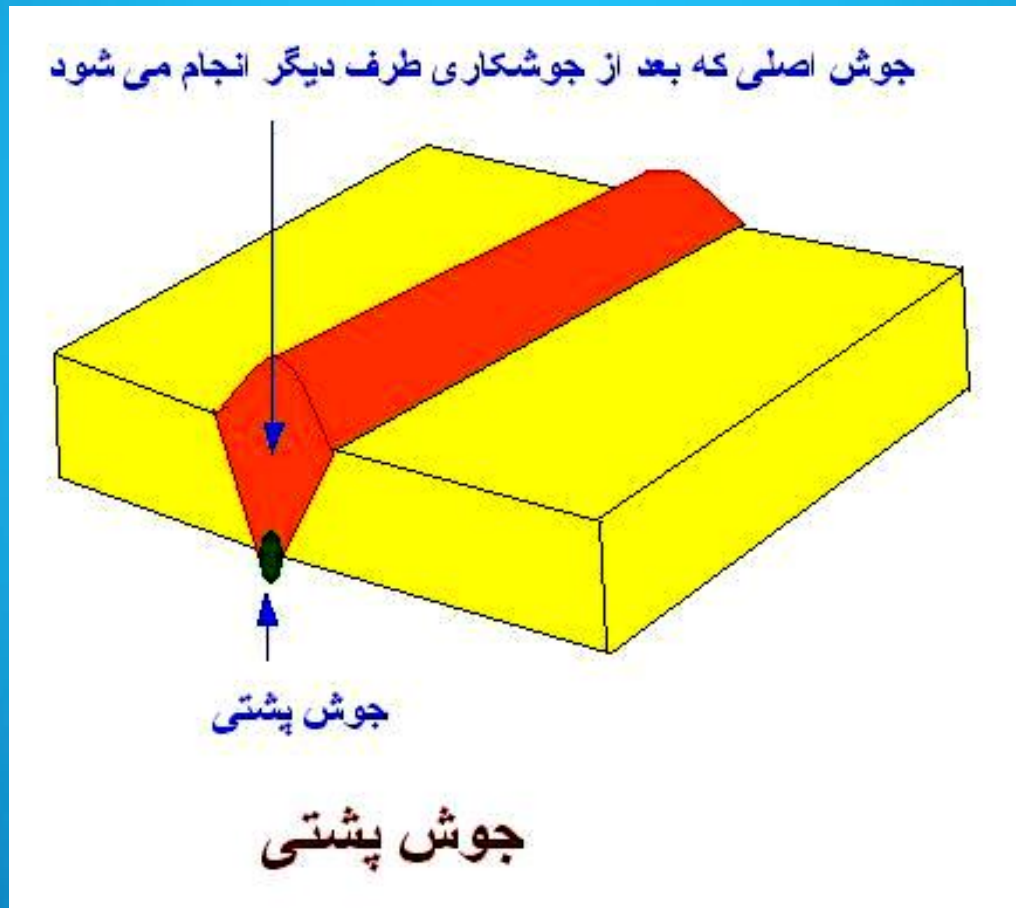

## مزایای فرایند جوشکاری زیر پودری

- به علت عمق نفوذ زیاد، ورقهای با ضخامت کمتر از ۳۲ میلیمتر بدون پخ سازی لبه ها جوش داده می شود.
- نیاز به زاویه پخ سازی کمتری است.
- به علت پنهان بودن قوس الکتریکی، محافظت ویژه ای از اشعه های مضر لزومی ندارد و جرقه کمتری تولید می شود.
- هزینه ی جوشکاری در حالت کلی کم می باشد.
- امکان استفاده در محیطهای باد خیز وجود دارد.

# معایب فرایند جوشکاری زیر پودری

- نیاز به نگهداری پودر روی موضع جوش می باشد.
- معمولاً نیاز به جوش پشت می باشد.
- به علت حضور ناخالصی در پودر جوش، امکان وجود خلل و فرج در جوش وجود دارد.
- اگر درز جوشها اکسیده باشد، کیفیت جوش نامطلوب می شود.
- امکان ایجاد ذرات سرباره محبوس شده در این فرایند بیشتر است.
- این فرایند برای جوشکاری ورقهایی با ضخامت کمتر از ۴.۵ میلیمتر مناسب نیست.
- این فرایند برای وضعیتهایی که تخت یا افقی نیستند مناسب نمی باشد.
- به علت مخفی بودن قوس، کنترل دقیق محل جوشکاری را مشکل می سازد.


# جوشکاری الکترو تنگستن با گاز خنثی



**Tungsten-Inert gas arc Welding (TIG)**



این فرایند با قوس الکتریکی انجام می‌گیرد و تفاوت آن با روش زیر پودری، جایگزین شدن **گاز به جای پودر** برای محافظت جوش می‌باشد.

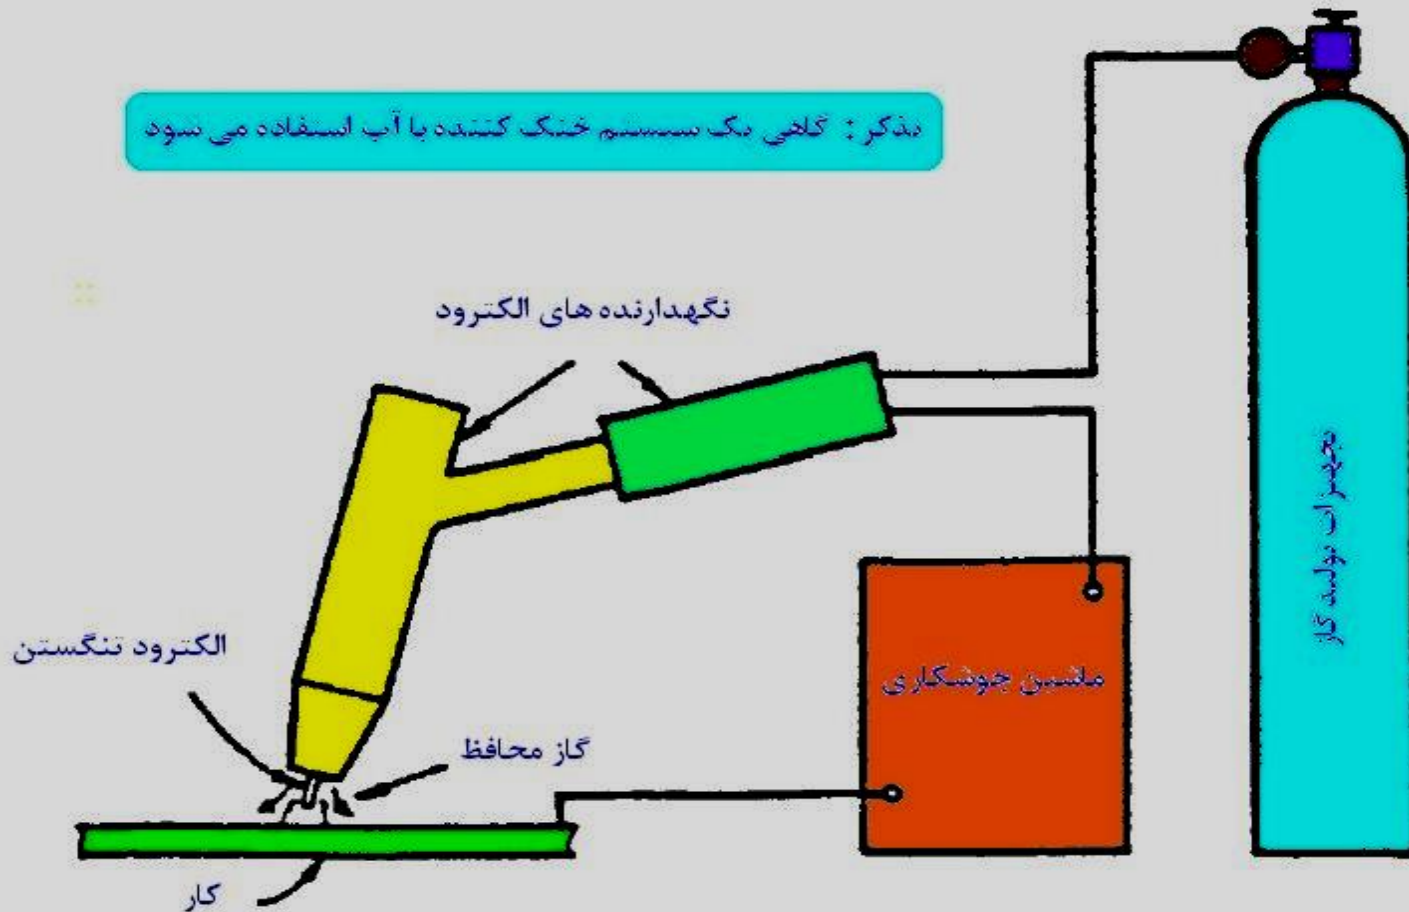

طرح شماتیکی از جوشکاری تنگستنی با گاز محافظ

# تجهيزات فرايند جوشكاري قوس الكترول تنگستن

- منبع قدرت
- سيستم كنترل كننده
- سيستم گاز محافظ
- سيستم خنك كننده
- مشعل
- وسايل جانبي

## منبع قدرت

- معمولاً از ترانس یکسو کننده دار استفاده می شود.
- رنج آمپر بین ۰.۵ تا ۸۰۰ آمپر می باشد.
- این فرایند توانایی جوشکاری ورقهای خیلی نازک را هم دارد.

- وظیفه الکتروود تنگستن، ایجاد قوس و تامین حرارت لازم برای جوشکاری است.
- تنگستن دارای قابلیت هدایت الکتریکی خیلی کم است و هنگام عبور جریان الکتریکی از آن، گرم می شود.

## تأثیر گاز محافظ

- گاز محافظ **حوضچه جوش و نوک الکتروود** را از اکسید شدن حفظ می کند.
- گاز محافظ مخلوطی از گازهای بی اثر با گازهای دیگری نظیر هیدروژن و یا ازت باشد، اما معمولاً از آرگون استفاده می شود.
- خلوص گاز محافظ مهم می باشد و اکسیژن، ازت، هیدروژن و رطوبت جزء ناخالصی های گاز محافظ محسوب می شوند.

# مزایای فرایند جوشکاری قوس با الکتروود دستی

- شدت تمرکز حرارتی بالایی داریم هم درجه حرارت قوس خیلی بالاست و هم قوس متمرکز می باشد به همین دلیل این فرایند برای جوشکاری فلزاتی که ضریب هدایت حرارتی بالایی دارند، بکار می رود. مانند مس و آلومینیوم.
- این فرایند به هر سه شکل دستی، نیمه اتومات و تمام اتومات قابل اجرا می باشد.
- این فرایند، محدودیت پوزیشن ندارد و در هر چهار موقعیت جوشکاری قابل استفاده می باشد.
- این فرایند تمیز است و **سرباره ندارد** و **منطقه جوش شفاف** است و از نظر ورود ناخالصی ها به داخل جوش نیز این فرایند تمیز می باشد.

# معایب جوشکاری قوس با الکتروود تنگستن

- دمای قوس در این فرایند خیلی بالاست (حدود ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد) و رعایت اصول ایمنی اهمیت بالایی دارد.
- سطح ذوب با گاز محافظت می شود و این فرایند برای جوشکاری فلزات اکتیو با اکسیژن به کار می رود، نسبت به وزش باد حساس می باشد.
- از نظر اقتصادی تا حدودی گران قیمت است؛ دستگاه جوش آن گران قیمت بوده و گاز محافظ مورد استفاده نیز گران است (آرگون و هلیم).
- از آنجا که الکتروود مصرف نشدنی است تا حدودی تلفات انرژی زیاد می شود.
- جوش در این فرایند سریعتر از فرایندهای دیگر سرد می شود؛ زیرا سرباره ای وجود ندارد و از طرف دیگر جریان گاز محافظ نیز باعث سریع تر سرد شدن جوش می شود.

# جوشکاری MIG,MAG



تجهيزات این روش:

- دستگاه جوش
- سیستم کنترل کننده
- سیستم تأمین گاز محافظ
- سیستم سردکننده
- مشعل

تنها تفاوت این روش با روش قوس الکتریکی در این است که سیم مصرفی به صورت خودکار تنظیم می شود.

# دستگاه جوش



MIG / MAG general purpose machines are used for semimechanized welding of non alloyed steel, stainless steel, aluminium and its alloys. The protection of electric arc is ensured by CO<sub>2</sub>, a mixture between CO<sub>2</sub> and Ar or Ar

- در این فرایند بیشتر از ترانسفورماتور استفاده می شود.
- معمولاً از جریان با پلاریته DCEP استفاده می شود و کمتر از جریان DCEN و یا AC استفاده می شود.
- رنج آمپر در این فرایندها ۱۰۰ - ۱۲۰۰ آمپر می باشد.

## مواد مصرفی

- سیم جوش

در این فرایندها بایستی از سیم جوش استفاده کرد و نسبت به فرایند جوشکاری الکتروود دستی و فرایند جوشکاری قوس زیرپودری از **طیف گسترده تری از سیم جوشها** می توان استفاده کرد.

- گاز محافظ

در این فرایند بسته به ترکیب سیم و ترکیب قطعه می توان گاز محافظ خنثی یا فعال انتخاب نمود. نسبت به فرایند جوشکاری قوس با الکتروود تنگستن و گاز محافظ از **طیف گسترده تری از گازهای محافظ** می توان استفاده نمود.

# مزایای فرایندهای جوشکاری MIG و MAG

- به صورت دستی، نیمه اتومات و اتومات قابل اجرا هستند.

- محدودیت پوزیشن نداریم.

- با توجه به نوع کار و شرایط کاری توان هم از گاز خنثی، هم از گاز اکتیو و هم از گاز  $CO_2$  استفاده کرد.

- در این فرایندها سرباره نداریم و تمیز کردن سطح جوش و همچنین تعویض الکترود را هم نداریم.

# معایب فرایندهای MIG و MAG

- این فرایندها نسبت به وزش باد حساس هستند. این مساله در مورد جوشکاری فلزاتی که نسبت به اکسیژن و ازت حساس هستند، اهمیت دارد.
- گاز خنثی از نظر اقتصادی گران قیمت می باشد، ولی اگر از گاز  $CO_2$  استفاده شود، از نظر اقتصادی رقیب فرایند جوشکاری با الکتروود دستی باشد.
- جوش سریع سرد می شود.

# معایب جوشکاری


- ترک‌ها
- ذوب و نفوذ ناقص
- ناخالصی سر باره ای
- تخلخل
- بریدگی کنار جوش
- پرشدن ناقص
- سر رفتن
- تحدب بیش از حد
- لکه قوس و پاشش
- اعوجاج
- تورق و پارگی سراسری
- جا به جا شدن و ناپیوستگی های ابعادی

## ترک‌ها

- مهمترین عیوب به وجود آمده در اتصالات جوشی، ترک‌ها هستند.
- ترک‌ها بحرانی‌ترین نوع ناپیوستگی‌ها می‌باشند که در بیشتر موارد غیر قابل پذیرش می‌باشند.
- در صورت اعمال بارهای کششی و تنشهای موجود ترک‌ها بازتر می‌شود.
- ترک‌ها به روش‌های متفاوتی طبقه‌بندی می‌شوند.
- می‌توان ترک‌ها را به دو نوع گرم و سرد تقسیم‌بندی کرد.

- ترکها را می توان توسط جهت آنها نسبت به **محور طولی** جوش توصیف نمود.
- ترکهای طولی به علت تنشهای انقباضی عرضی جوشکاری ایجاد می شوند.
- انواع مختلف ترک با توصیف دقیق موقعیتهای آنها نسبت به اجزا مختلف شامل: **ترکهای گلویی**، **ریشه**، **کناره**، **چاله جوش**، **زیرگرده** منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه هستند.
- ترکهای گلویی که از میان گلویی جوش یا **کوتاهترین مسیر در سطح مقطع** جوش گسترش می یابد، از نوع ترکهای طولی بوده و اغلب در طبقه بندی ترک گرم قرار دارند.



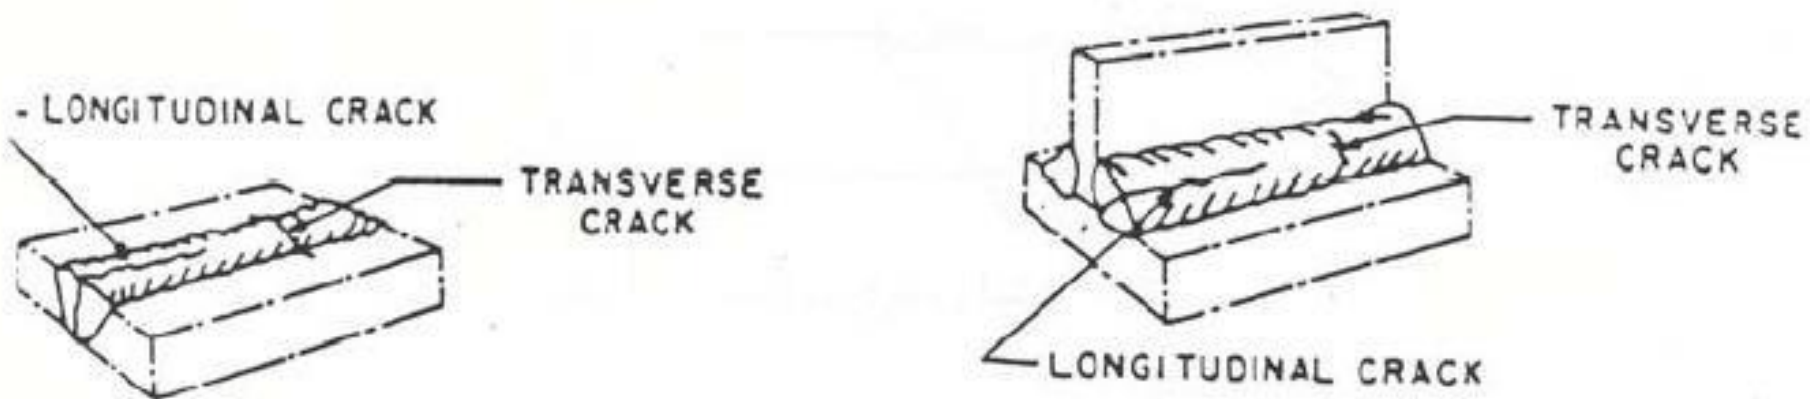

ترکهای طولی و عرضی در جوشهای شیاری و گوشه


- ترکهای ریشه در فلز پایه یا در خود جوش جزو ترکهای طولی هستند.
- ترکهای کناره جوش در فلز پایه ایجاد شده و در کناره جوش ادامه می یابند.
- ترکهای چاله جوش در نقطه پایانی جوش در صورت عدم مهارت جوشکار ایجاد می شوند.
- در دسته بندی ترکها، ترک زیر جوش به علت حضور هیدروژن است.

## ذوب و نفوذ ناقص

- ذوب ناقص در صورتی است که ذوب شدن بین فلز جوش و سطوح ذوب و یا لایه های جوش رخ نداده باشد.
- ذوب ناقص از ناپیوستگی های بارز در جوش است زیرا خطی بوده و انتهای آن تیز می باشد.
- نفوذ ناقص معرف حالتی است که فلز جوش به طور کامل در سراسر ضخامت ورق کامل نشده باشد.
- موقعیت این عیب در مجاورت ریشه جوش است.
- ذوب و نفوذ ناکافی به علت **عدم مهارت جوشکار**، **شکل نامناسب اتصال** یا **آلودگی اضافی در سطح** ایجاد می شود.

## سرباره‌های محبوس شده

- مناطقی در سطح مقطع یا در سطح جوش هستند که سرباره محافظ حوضچه جوش به طور مکانیکی درون فلز منجمد شده محبوس شده است.
- سرباره منجمد شده بخشی از سطح مقطع جوش را نمایش می‌دهد که فلز جوش به یکدیگر ذوب نشده‌اند این پدیده خود سبب ایجاد بخشی ضعیف در نمونه خواهد شد.

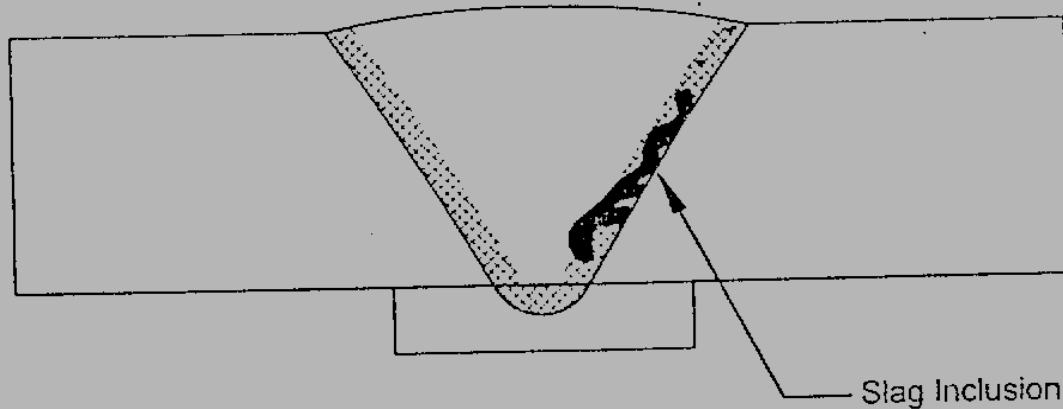


Slag inclusions.

## تخلخل


- این نوع ناپیوستگی در حین انجماد مذاب جوش و در اثر حبس گازهای ایجاد شده در مذاب جوش به وجود می‌آید.
- هر گاز دارای حد حلالیت مشخصی در مذاب می‌باشد که این مقدار با افزایش درجه حرارت، افزایش می‌یابد.
- به علت کروی بودن شکل گازها، تخلخل کمترین خطر را در میان ناپیوستگی‌ها دارد ولی در زمانیکه جوش باید تحمل فشارهای بالا را داشته باشد حضور تخلخل خطرناک می‌باشد.
- منابع مختلفی برای حضور رطوبت یا آلودگی وجود دارد مانند:  
الکتروود فلز پایه، گازمحافظ یا محیط

- تغییر در تکنیک جوشکاری نیز می تواند سبب ایجاد تخلخل شود.
- در حین سرد شدن جوش گازهای آن کم کم به سطح می آیند و پس از سرد شدن کامل حبابهایی بر روی جوش نمایان می گردد.
- عامل دیگر ایجاد تخلخل، حبابهای گاز مونواکسید کربن می باشد که از ترکیب اکسیژن حل شده در مذاب جوش با کربن غنی شده، حاصل می شود.

# انواع تخلخل

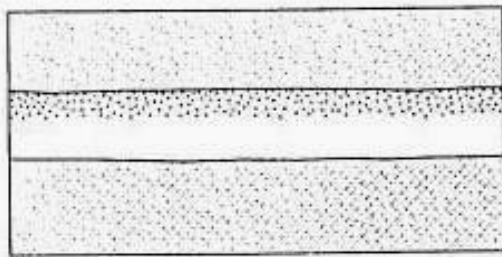

تخلخل یکنواخت پراکنده شده

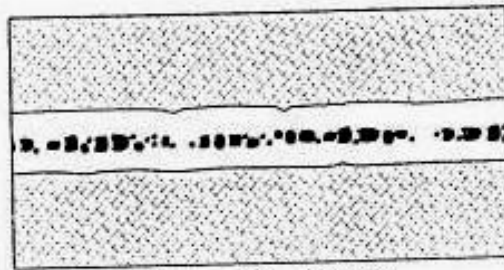

تخلخل خطی




تخلخل خوشه ای

## بریدگی کنار جوش

- بریدگی کنار جوش یک ناپیوستگی سطحی است که در فلز پایه مجاور فلز جوش رخ می‌دهد.
- در شرایطی که فلز پایه شسته شده ولی با فلز پر کننده جبران نمی‌شود ایجاد می‌شود.
- یک شیار خطی با شکلی نسبتاً تیز است که در فلز پایه تشکیل می‌شود.
- به علت سطحی بودن ماهیت این عیب، برای بارگذاری خستگی بسیار خطرناک است.





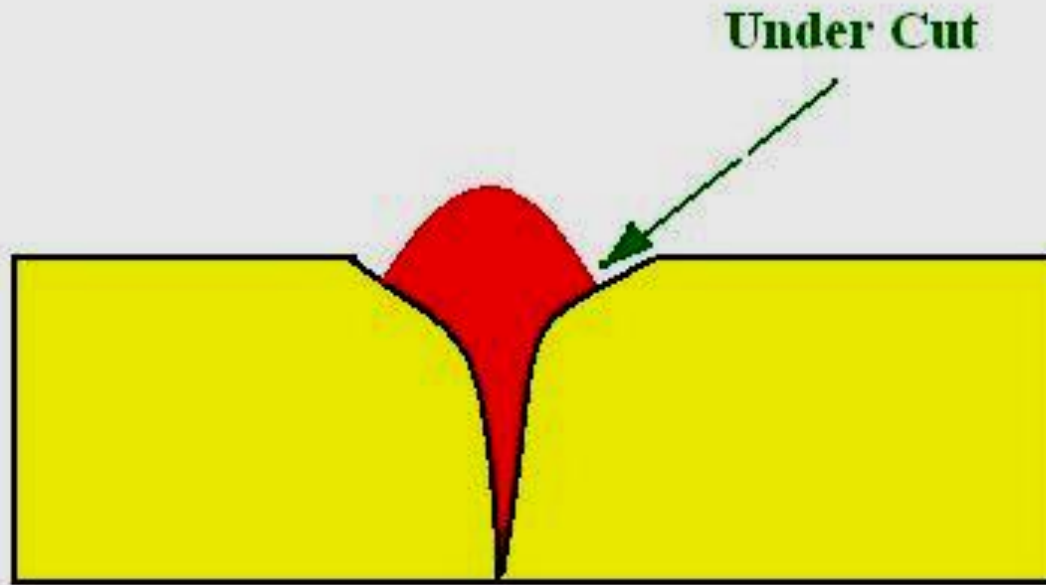

عیب سوختگی کنار جوش

## پر شدن ناقص

- یک نوع ناپیوستگی سطحی است که به علت کمبود ماده در مقطع عرضی ایجاد می شود.
- پر شدن ناقص در فلز جوش اتفاق می افتد ولی بریدگی کنار جوش در فلز پایه یافت می شود.
- پر شدن ناقص، زمانی رخ می دهد که فلز پر کننده به اندازه کافی برای پر کردن اتصال جوش در دسترس نباشد.

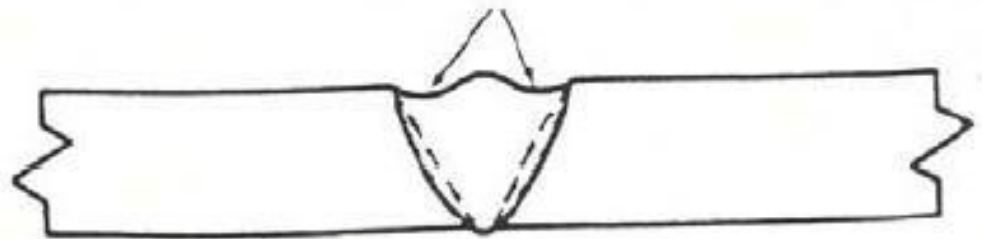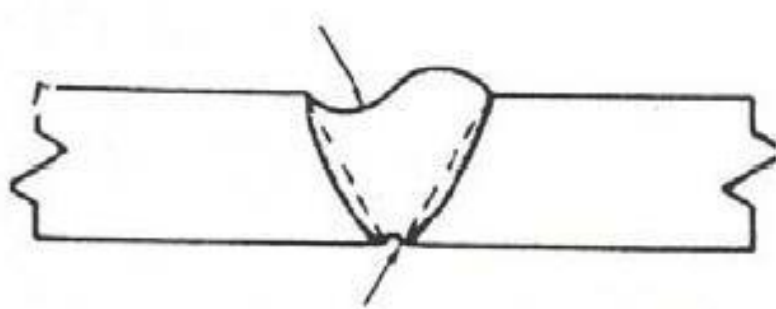

پرشدن ناقص در فلز جوش

## سررفتن

- نوع دیگر ناپیوستگی سطحی جوش که از تکنیک نامناسب جوشکاری (سرعت جوشکاری خیلی آرام) ناشی می شود.
- در این حالت فلز جوش روی فلز پایه مجاورش سر می رود و درکناره جوش، شیار تیز را ایجاد می نماید.
- در صورتی که مقدار سر رفتن زیاد باشد می تواند ترکی که از این تمرکز تنش ایجاد می شود را پنهان نماید.

## تحدب بیش از حد

- تحدب به حداکثر فاصله از رویه محدب یک جوش گوشه تا خط واصل بین کناره های جوش است .
- این ناپیوستگی برای جوشهای گوشه است.
- از نظر استحکام مقدار تحدب در جوش گوشه ضروری است ولی اگر از حدی بیشتر باشد، به عنوان یک عیب تلقی می شود.
- از نظر اقتصادی (مصرف فلز پرکننده بیشتر) و از نظر حضور مناطق تیز اطراف جوش بیشتر در بارگذاری خستگی مطرح می شود.
- دلیل ایجاد تحدب، آرام بودن سرعت جوشکاری یا تکنیک نادرست جوشکاری است.

## لکه قوس و پاشش جوش

- لکه های قوس در نتیجه شروع قوس عمدا یا تصادفی روی سطح فلز پایه دور از اتصال به وجود می آیند.
- در اثر این اتفاق، منطقه ای متمرکز شده از سطح فلز پایه، ذوب شده و سریعاً سرد و شکننده می شود.
- پاشش به ذرات فلزی پراکنده شده در خلال جوشکاری گفته می شود که در تشکیل جوش نقشی ندارند.

- پاشش ممکن است زیاد مهم تلقی نشود، ولی در هر حال مقادیر زیاد پاشش می‌توانند **گرمای موضعی** زیادی را به سطح فلز پایه ایجاد کنند.
- حضور پاشش می‌تواند مناطقی با تمرکز تنش و یا مناطق تحت تاثیر حرارت (H.A.Z.) را ایجاد نماید.
- دلیل ایجاد پاشش را می‌توان جریان بالای جوشکاری دانست.

# اعوجاج

- خمیدگی یا اعوجاج از **مشکلات مهم** جوشکاری است که باید برطرف گردد.
- این مشکل در اثر **انقباضی** که به هنگام گرم و سرد شدن پس از عملیات جوشکاری در فلز پایه و جوش بوجود می آید، شکل می گیرد.
- برای کنترل اعوجاج باید شرایط لازم برای جوشکاری شامل **کنترل قبل، حین و بعد از جوشکاری** تامین گردد.



# تورق و پارگی سراسری

- این ناپیوستگی مربوط به فلز پایه است.
- تورق در اثر **حضور آلودگی و ناخالصی** غیر فلزی موجود **در زمان تولید فولاد** ایجاد می شود. این ناخالصی ها در زمانیکه فولاد هنوز مذاب است تشکیل شده و در خلال عملیات بعدی نورد کشیده شده و موجب تورق می شوند.

- پارگی سراسری زمانی رخ می دهد که در جهت تمام ضخامت در اثر جوشکاری **تنشهای انقباضی بزرگی** ایجاد شده باشد.
- پارگی عموماً موازی سطح نورد شده زیر فلز پایه و معمولاً **موازی مرز ذوب جوش** رخ می دهد.
- پارگی سراسری یک ناپیوستگی است که مستقیماً به طرز قرارگیری اتصال مرتبط می شود.

# جابجا شدن و ناپیوستگی های ابعادی

- در اثر سوار کردن و **مونتاژ غلط** اجزای مورد جوش در کنار یکدیگر رخ می دهد.
- جابجایی بصورت **هم محور نبودن** دو سطح قطعه کار در جوشهای لب به لب است.
- برای رفع این مشکل می توان از برشکاری قطعه و یا بریدن جوش و اتصال مجدد آن استفاده گردد.
- ناپیوستگی های ابعادی، نقائص شکل یا ابعاد هستند.
- این ناپیوستگی ها هم در جوش و هم در سازه جوش شده بروز می کنند.

# نگاه کلی به ناپیوستگی های جوش

