



دانشگاه فنی انقلاب اسلامی

متالورژی جوشکاری ۳

مدرس: مهندس معین ایمانی

دانشگاه فنی انقلاب اسلامی تهران
انستیتو مکانیک



توضیحات:

جزوه پیش رو، جزوه ای است که برای تدریس آنلاین درس متالورژی جوشکاری ۳، در دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران تدوین شده است. توضیحات این جزوه در کلاس های آنلاین و فایل هایی که برای دانشجویان ارسال می شود ارائه خواهد شد.

همچنین با توجه به پیشروی کلاس ممکن است تغییراتی در مطالب جزوه ایجاد شود که نسخه ی نهایی جزوه در انتهای ترم در اختیار دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.

نحوه ارتباط با مدرس:

Email: moein.imani91@gmail.com

Telegram ID: [M_Imani1991](https://t.me/M_Imani1991)



متالورژی جوشکاری ۳

مدرس: مهندس معین ایمانی

دانشگاه فنی انقلاب اسلامی تهران
انستیتو مکانیک

سرفصل ها:

- ۱- واکنش های شیمیایی فلز جوش
- ۲- حرکت در حوضچه ی مذاب جوش
- ۳- اثر نیروهای متفاوت در حوضچه ی مذاب جوش
- ۴- تنش های باقی مانده در جوش
- ۵- ساختار حوضچه ی مذاب و تاثیر نرخ سرد شدن بر روی آن
- ۶- شکل دانه بندی در حوضچه ی مذاب
- ۷- طریقه ی جوانه زنی هم بافته
- ۸- طریقه ی رشد رقابتی
- ۹- اثر پارامترهای جوش در ساختار آن
- ۱۰- طریقه ی انجماد فلز جوش و بررسی فضای شبکه

پیش نیازها:

- علم مواد
- متالورژی فیزیکی (حداقل فصول ۶-۲)
- کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی - سیدنی اونر - (مترجم عبدالوحید فتی)
- متالورژی جوشکاری کاردانی

References:

- 1- Welding Metallurgy – Second Edition - Sindo Kou
(متالورژی جوشکاری - ترجمه ی دکتر مرتضی شمعیان - دکتر علی اشرفی - دانشگاه صنعتی اصفهان)
- 2- Metallurgy of Welding - Sixth Edition - J. F. Lancaster
- 3- Structure of the welded joint - (IWE)
- 4- Welding stresses and distortion - (IWE)

نحوه ی ارزشیابی:

- تکلیف در طول ترم (۲ نمره)
- کوئیز (۲ نمره)
- سمینار و گزارش پروژه - (۴ نمره)
- امتحان کتبی - (۱۲ نمره)

هدف درس:

- شناسایی پدیده های متالورژیکی حین جوشکاری و اتصال
- توانایی تحلیل، پیش بینی پدیده های متالورژیکی در جوشکاری و برطرف کردن مشکلات
- توانایی کنترل خواص جوش
- چگونگی تحلیل ایده ها و تفکر انتقادی



مروری بر مهم ترین مفاهیم متالورژی فیزیکی



عنصر، اتم، مواد و پیوند ها

تعریف عنصر؟

ماده ای که فقط حاوی یک نوع مشخصی از اتم ها باشد.

تعریف اتم؟



کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک ماده است که خواصی مشابه آن ماده را داراست.

تعریف مواد؟

از کنار هم قرار گرفتن اتم ها (یک یا چند نوع اتم) مواد ساخته می شود.

چه چیزی اتم ها را کنار هم نگه می دارد؟


پیوندهای اتمی

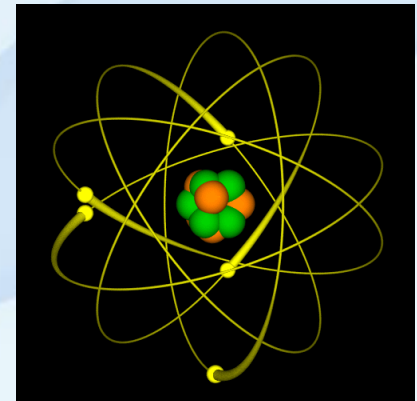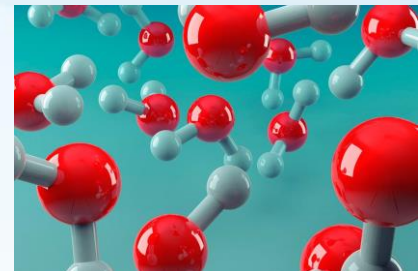



انواع پیوند ها


انواع پیوندهای اتمی

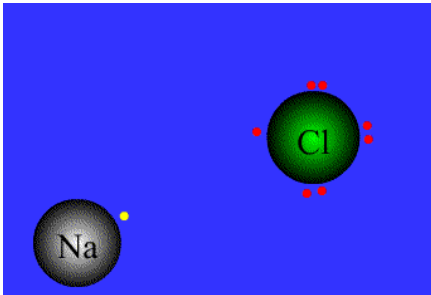

← پیوند یونی

بر اساس تبادل الکترونی بین اتم ها به جهت **کاهش انرژی آزاد** (تشکیل یون)


مثال: نمک طعام، سرامیک ها و ...

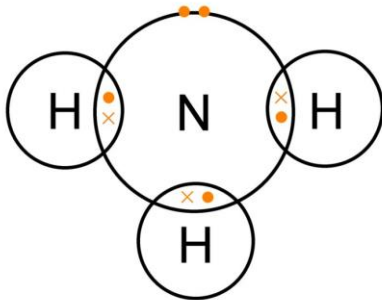

← پیوند کوالانسی

بر اساس به اشتراک گذاشتن الکترون های یکدیگر به جهت **رسیدن به حالت تعادل** در تعداد الکترون های لایه آخر


مثال: آمونیاک، سرامیک ها و ...

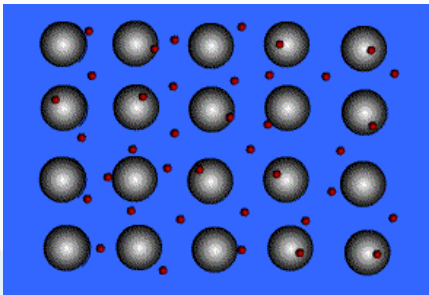

← پیوند فلزی

گسترش پیوند کوالانسی بین چندین اتم که سبب تشکیل ابر الکترونی از الکترون های ظرفیت می گردد.

مثال: فلزات، آلیاژها

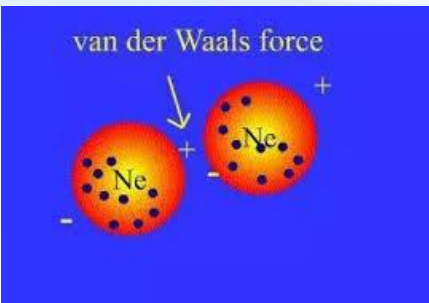

← پیوند واندروالس

حضور نیروهای جاذبه ی ضعیف بین قطب مثبت و منفی (هسته و الکترون)

مثال: گازهای نجیب: هلیوم، نئون، آرگون و ...



انواع مواد

تقسیم بندی مواد (کلاسیک)

فلزات (Metals)

عناصری هستند که دارای الکترون های ظرفیت در اربیتالهای آخرشان هستند و میل به دادن الکترون دارند.

مثال: آهن، آلومینیوم، تیتانیوم، مس و ...

سرامیک ها (Ceramics)

سرامیک ها مواد غیر فلزی هستند که از ترکیب فلزات یا غیر فلزات با عناصر دیگر تشکیل شده باشند. ترکیبی از عناصر فلزی با اکسیژن (سرامیک های اکسیدی) و مواد سختی نظیر کاربیدها، نیتريد ها، سیلیسیدها (سرامیک های غیر اکسیدی).

مثال: آلومینا (Al₂O₃)، زیرکینا (ZrO₂)، شیشه (SiO₂) و ...

پلی مرها (Polymers)

از هم کنار قرار گرفتن مولکول ها و عناصر آلی C، H₂، Cl، F، O و ... به شکل زنجیره ای پلیمر ها ساخته می شوند.

مثال: پلاستیک ها، رزین و پروتوئین ...

کامپوزیت ها (Composite)

به ترکیب ماکروسکوپی دو یا چند ماده مجزا که دارای خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی متفاوتی هستند که پس از ترکیب شدن، خواص کاملاً متفاوتی را نسبت به اجزای سازنده ی خود بوجود می آورند. ترکیب هر یک از سه ماده ی فلز، سرامیک و پلیمر به شکلی که یکی از آن ها فاز زمینه و دیگری به صورت پراکنده در زمینه قرار گرفته باشد.

مثال: چوب، بتن، کامپوزیت های زمینه فلزی، سرامیکی، پلیمری



کاربرد فلزات

خواص فلزات

دارای ساختار اتمی کریستالی در حالت جامد
فلزات مدرن دارای ساختار اتمی آمورف هستند
(مواد آمورف فلزی)

هدایت الکتریکی و حرارتی بالا




هدایت الکتریکی و حرارتی بالا

استحکام و تافنس بالا

قابلیت بازتاب نور (جلا)

پیوندهای فلزی

فلزات
(Metals)

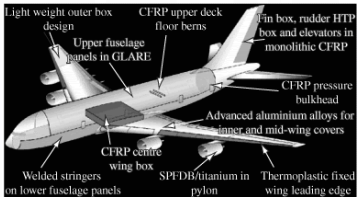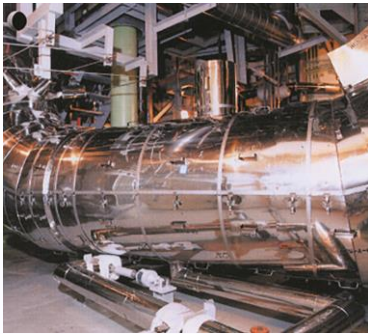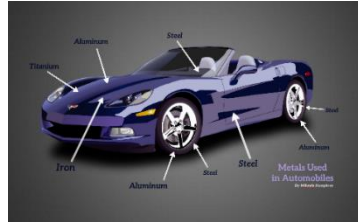







ساختار اتمی فلزات

به طور کلی در فلزات، اتم ها با یک چینش مشخص و منظمی کنار هم قرار می گیرند که به آن ساختار کریستالی می گویند.
عمده ترین ساختارهای کریستالی در فلزات: BCC, FCC, HCP هستند.

Body-centered cubic (BCC)

Face-centered cubic (FCC)

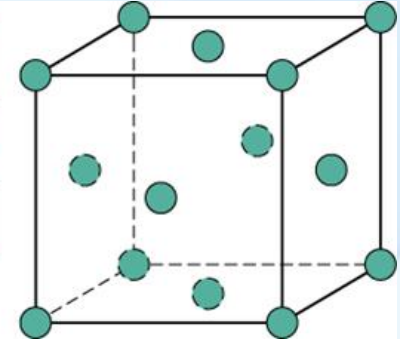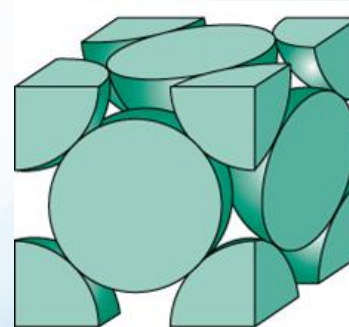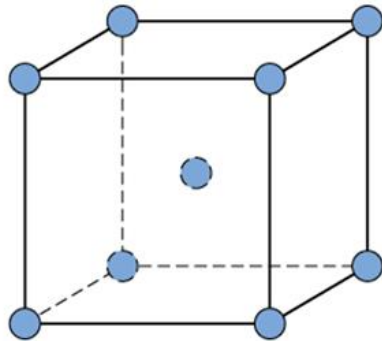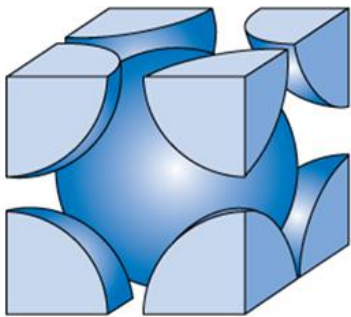

دارای ۲ اتم کامل



دارای ۴ اتم کامل

APF: 68%

APF: 74%

Fe (α) – Fe (δ) – Cr-
W- Mo- V- Na

Fe (χ) – Al- Cu- Ni-
Au- Ag- Pb- Pt-

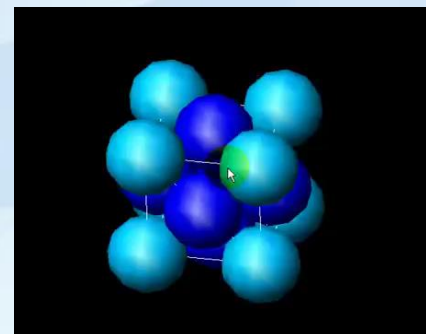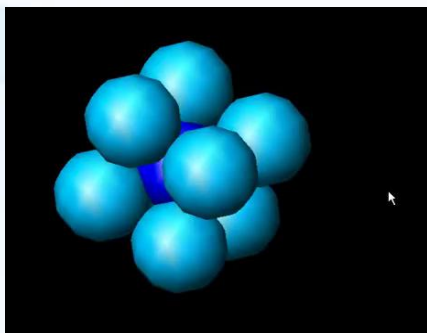



پدیده ی آلوتروپی؟

در برخی از عناصر، ماده در حالت جامد می تواند در شبکه های کریستالی متفاوتی متبلور شود.

ساختار اتمی فلزات

Hexagonal close-packed (HCP)

Allotropes of iron :

(α -Fe): - 910 ° C – (BCC)

(γ -Fe): 910 - 1400 ° C – (FCC)

(δ -Fe): 1400 – 1537 ° C – (BCC)

Allotropes of Ti :

(α -Ti): - 882 ° C – (HCP)

(β -Ti): + 882° C – (BCC)

Allotropes of Co :

(β -Co): - 417 ° C – (HCP)

(α -Co): + 417 ° C – (FCC)

Allotropes of carbon:

- a) Diamond
- b) Graphite
- c) Lonsdaleite
- d) C60 (Buckminsterfullerene or buckyball),
- e) C540
- f) C70
- g) Amorphous carbon
- h) single-walled carbon nanotube



HEXAGONAL CLOSED PACKED

دارای ۶ اتم کامل

APF: 74%

Mg – Br- Cd- Hf- Ti-




نواقص کریستالی


می دانیم یک قطعه فلزی از به هم پیوستن
میلیاردها شبکه ی کریستالی بوجود آمده است.

با توجه به روابط متالورژی مکانیکی، استحکام
فلزات بر مبنای محاسبات، حدود ۱۰۰ - ۱۰۰۰
برابر است.

وجود این اختلاف بین حالت واقعی و تئوری،
به دلیل حضور نواقص کریستالی در ماده است

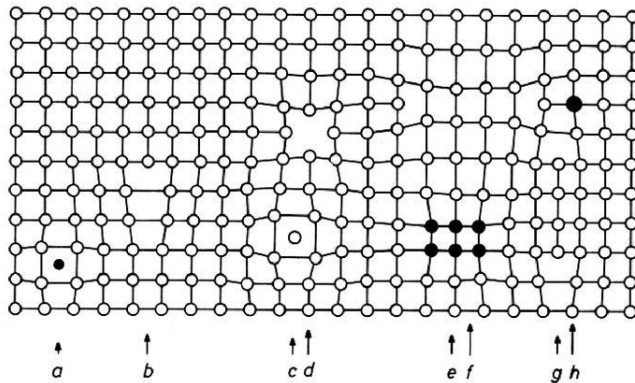


- Defect
- a) Interstitial impurity atom
 - b) Edge dislocation
 - c) Self interstitial atom
 - d) Vacancy
 - e) Precipitate of impurity atoms
 - f) Vacancy type dislocation loop
 - g) Interstitial type dislocation loop
 - h) Substitutional impurity atom

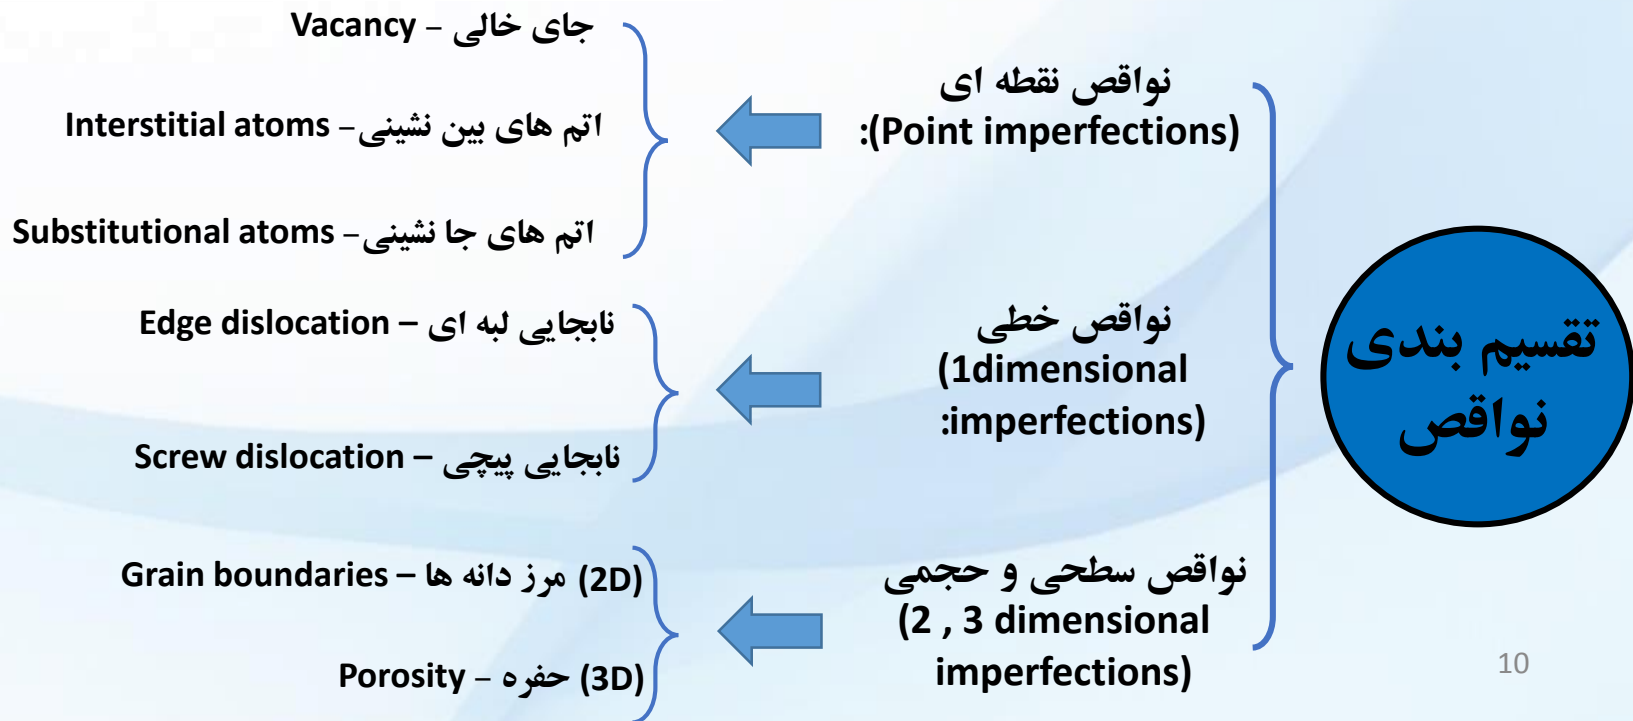





تقسیم بندی نواقص

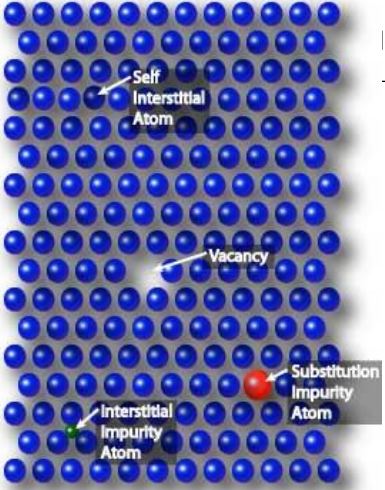



جای خالی (Vacancy)
 اتم های بین نشینی (Interstitial atoms)
 اتم های جا نشینی - (Substitutional atoms)
نواقص نقطه ای (Point imperfections):

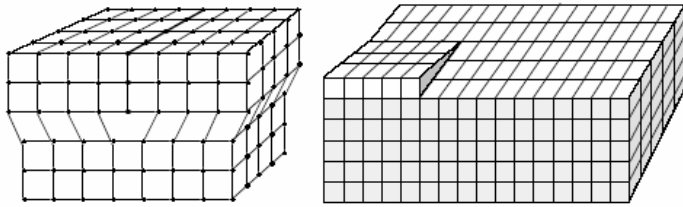

ناجایی لبه ای (Edge dislocation)
 ناجایی پیچی (Screw dislocation)
نواقص خطی (1dimensional imperfections):
 The dislocation line length in one cubic meter of heavily cold deformed metal can get as high as 1 light year.

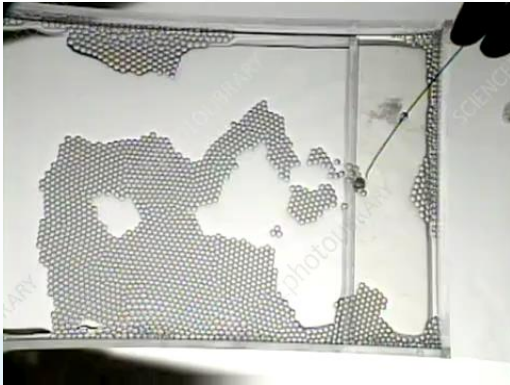

مرز دانه ها (Grain boundaries)
نواقص سطحی و حجمی (2, 3 dimensional imperfections)

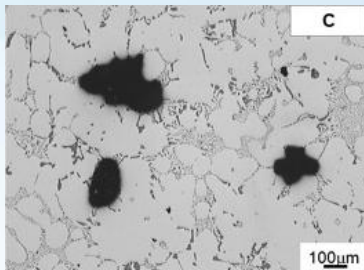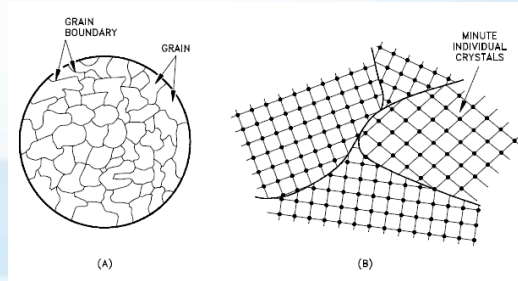

حفره (Porosity)
نواقص حجمی (3 dimensional imperfections)



آلیاژها

تعریف آلیاژ؟ ترکیب دو یا چند عنصر شیمیایی که حداقل یک از آن ها فلز باشد.

هدف از آلیاژسازی؟ دستیابی به خواص مطلوب (خواص فیزیکی - شیمیایی - مکانیکی)

آلیاژها Alloys

همگن (Homogenous)

مخلوط (Mixture)

آلیاژهای محلول جامد
(Solid-solution alloys)

ترکیب میانی
(Intermediate phases)



محلول بین نشینی
(Interstitial solid solution)

محلول جانشینی
(Substitutional solid solution)

بین فلزی
(Intermetallic compounds)

بین نشینی
(Interstitial intermediate phase)

الکترونی
(Electronic intermediate phase)

فلز خالص
(Pure metal)

محلول جامد
(Solid solution)

ترکیب میانی
(Intermediate phases)




آلیاژها

محلول جامد جانشینی (Substitutional solid solution)


اتم های حل شونده جایگزین اتم های ماده ی حلال در شبکه کریستالی می شوند.

مثال: اتم کبالت (محلول) در شبکه ی کریستالی آهن (حلال) جایگزین اتم آهن در مرکز شبکه ی کریستالی شده است.

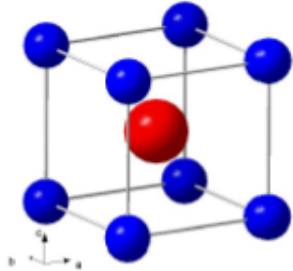

مثال های معروف: مونل (محلول مس- نیکل)
برنج (محلول جامد مس- روی)
برنز (محلول جامد مس- قلع)

محلول های جامد بر مبنای تنش داخلی که در ماده بوجود می آورند، خواص استحکامی را توسعه می دهند.

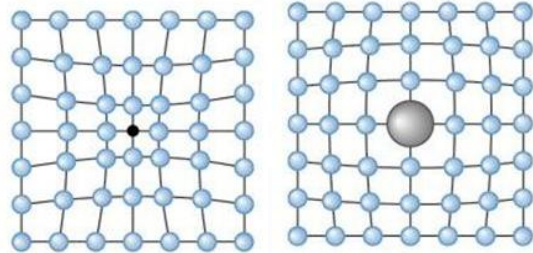



محلول جامد بین نشینی (Interstitial solid solution)

Hydrogen , Oxygen, Nitrogen, Carbon, Boron

اتم هایی که می توانند محلول جامد بین نشین تولید کنند:

مثال های معروف: فولاد (محلول جامد آهن- کربن)

محلول های جامد بر مبنای تنش داخلی که در ماده بوجود می آورند، خواص استحکامی را توسعه می دهند.

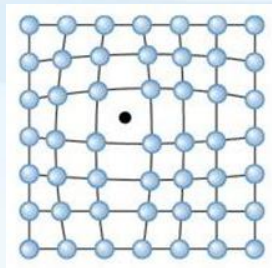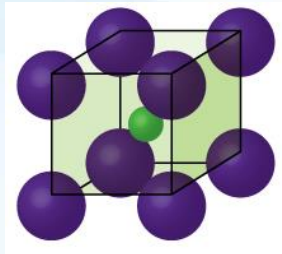

آلیاژهای محلول جامد (Solid-solution alloys)

تعریف:

انحلال یکنواخت اتم های یک جز در شبکه ی کریستالی یک عنصر دیگر در حالت جامد، محلول جامد نام دارد.

هر محلول جامد دارای یک حلال و یک حل شونده است.

خواص محلول های جامد، ما بین خواص عناصر تشکیل دهنده ی آن است.



آیاژها

تعریف و ویژگی ها:


ترکیبی از دو یا چند عنصر فلزی یا غیر فلزی با یک فلز هستند که بر اساس قوانین ظرفیت شیمیایی با استوکیومتری کاملاً مشخص در شبکه ی کریستالی کاملاً منظم ترکیب می شوند.

خواص ترکیبات بین فلزی، خواصی منحصر به فرد خود ترکیب است و همانند محلول های جامد، خواصی مل بین عناصر تشکیل دهنده را ندارند.


برخی از مهمترین ویژگی ها: نقطه ذوب بالا، رسانندگی الکتریکی و حرارتی کم، پلاستیسیته ی پایین (ترد)، ساختارهای کریستالی پیچیده و

مثال: Fe_3C / $AlNi$ / $NiTi$ / Ni_3P / Cu_2Se /

ترکیبات بین فلزی
(Intermetallic compounds)

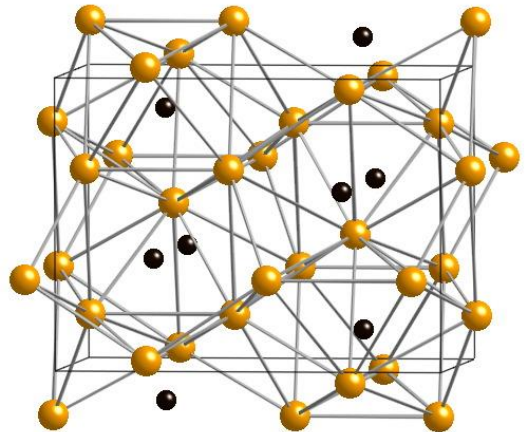

Fe₃C: Orthorhombic crystal structure

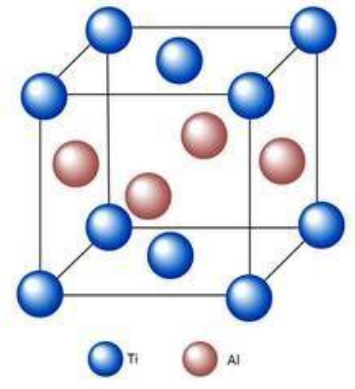


NiTi: Cubic crystal structure




نمودارهای فازی


نمودارهای فازی، نمودارهایی هستند که تغییرات فازی در یک سیستم آلیاژی دوتایی یا سه تایی را در فشار ثابت، اما در ترکیب های شیمیایی متفاوت و دمای متفاوت نشان می دهند.

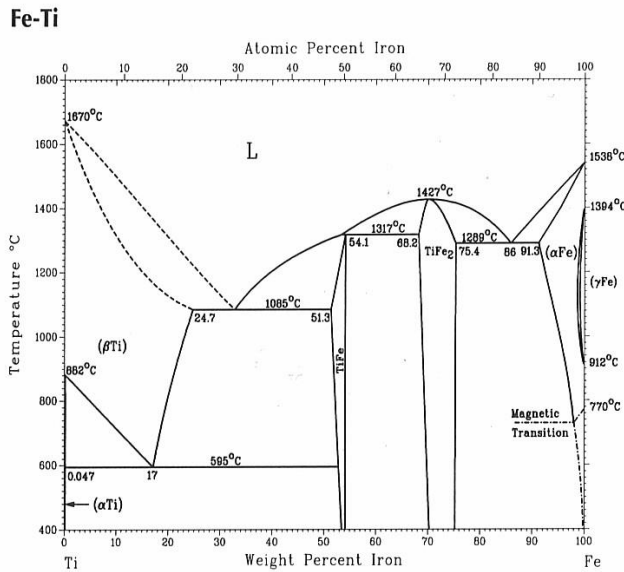

Fe-Ti phase diagram

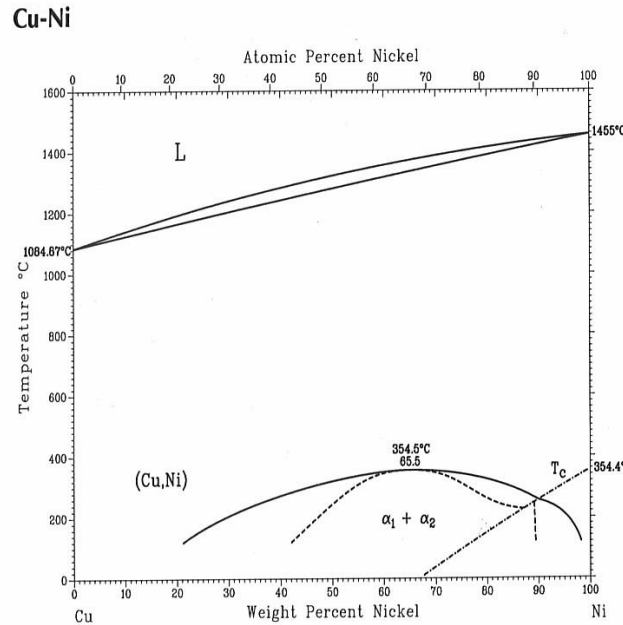


Cu-Ni phase diagram

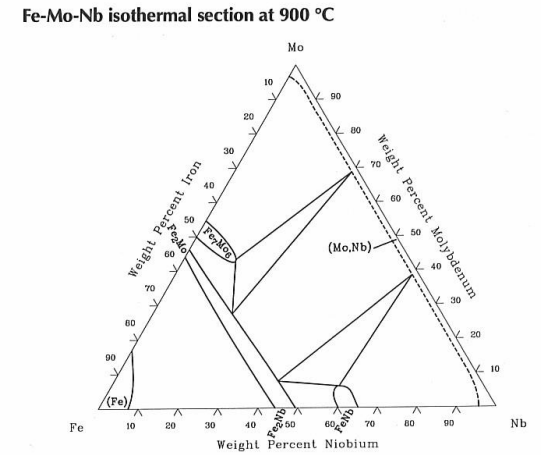

Fe-Mo-Nb phase diagram






مروری بر نمودار فازی آهن - کربن

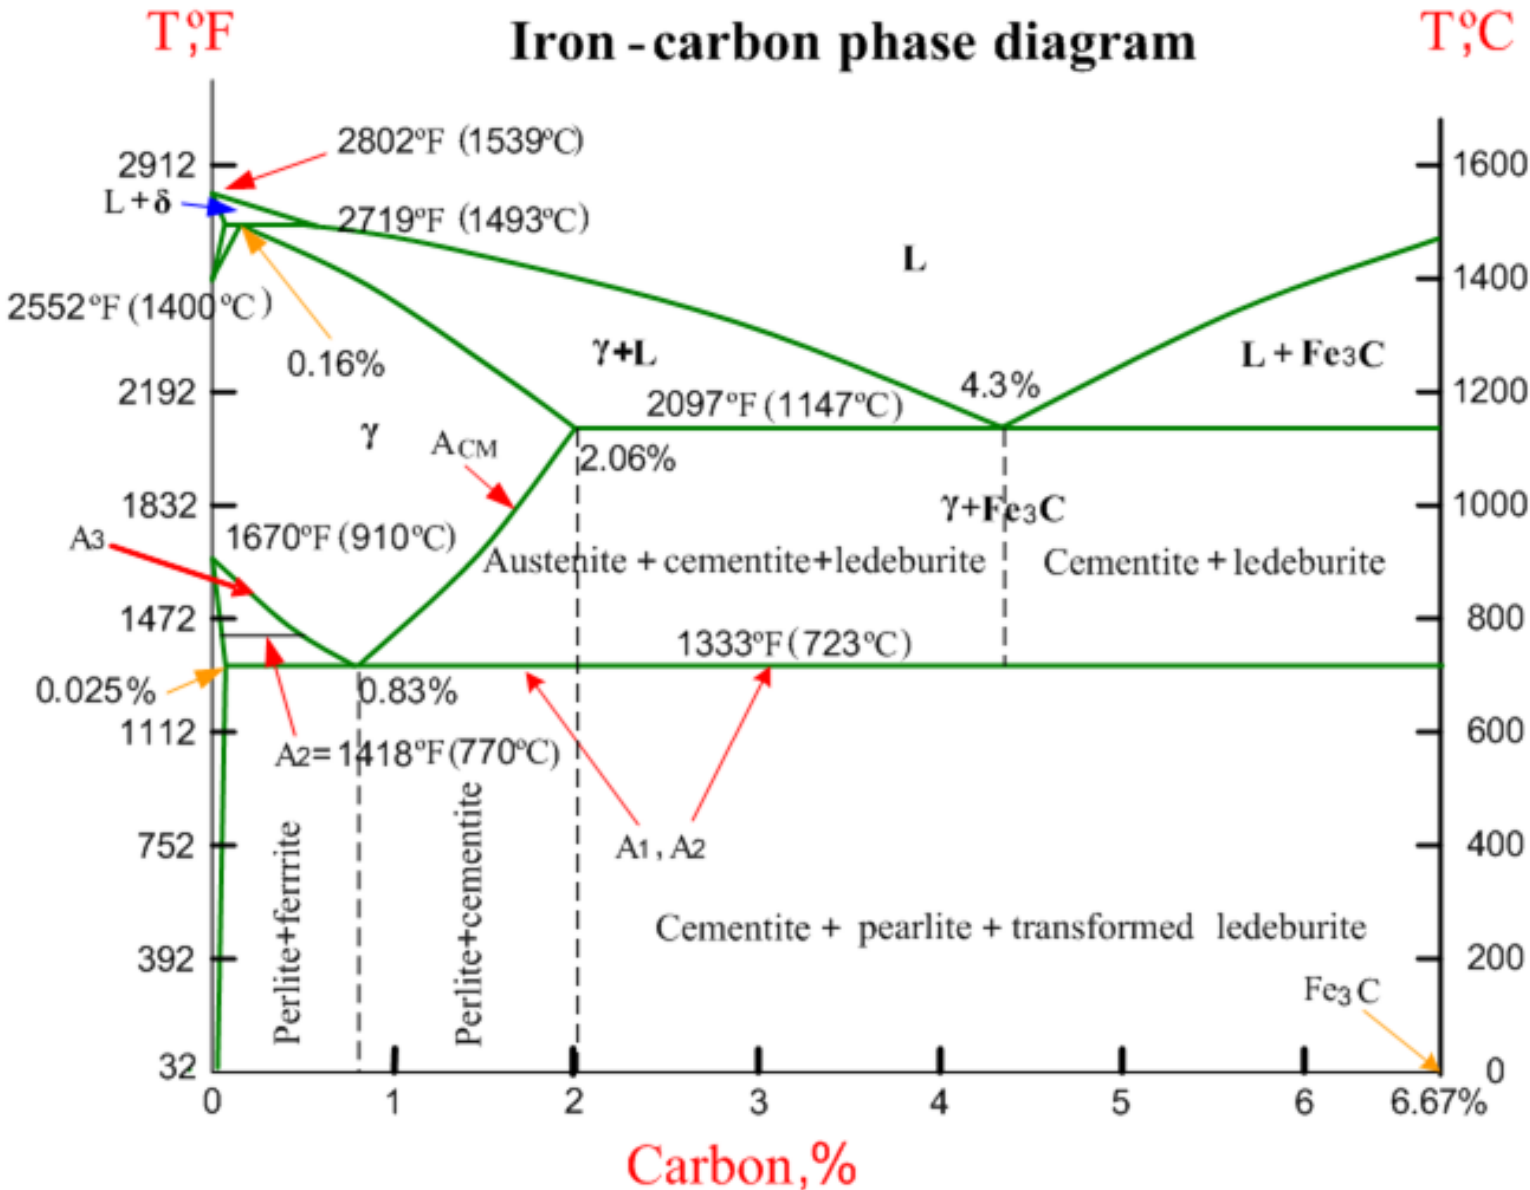




مفاهیم رفتار مکانیکی

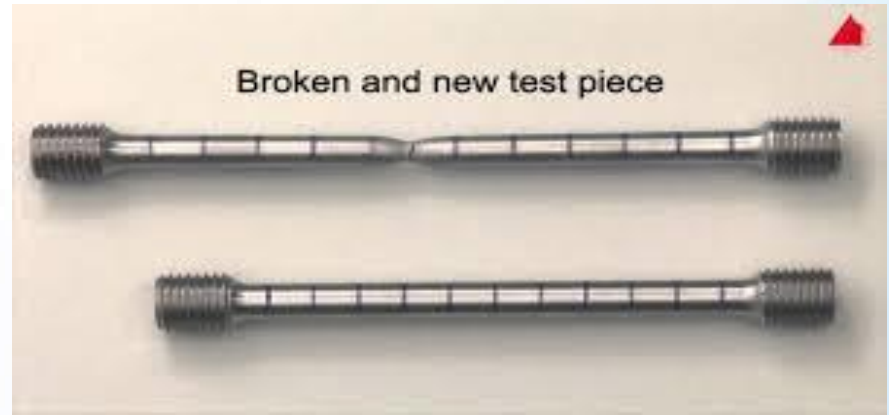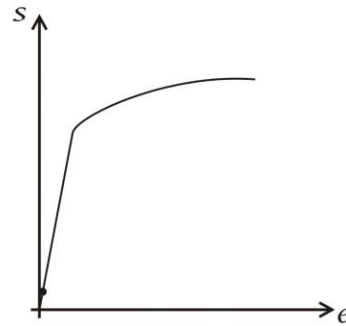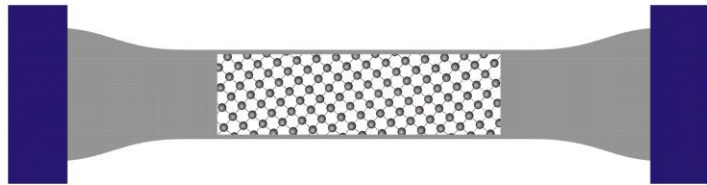


Broken and new test piece

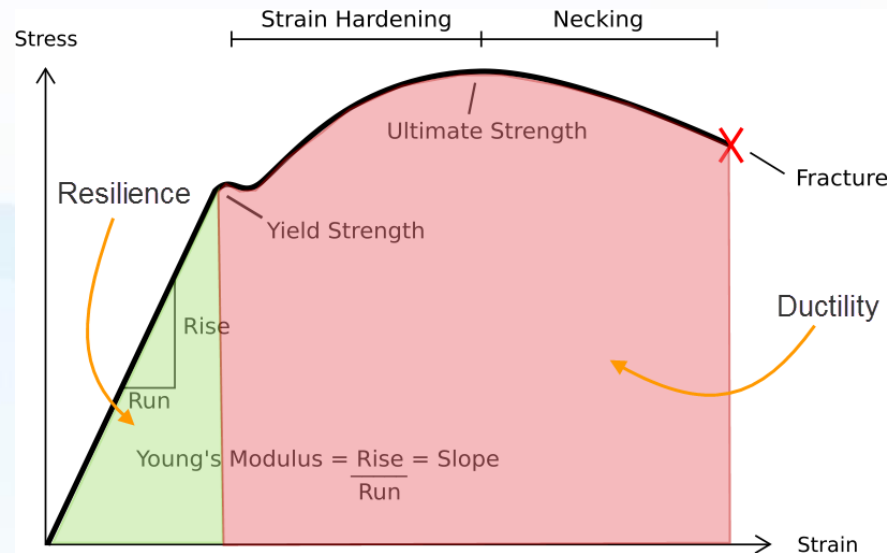



مفاهیم رفتار مکانیکی

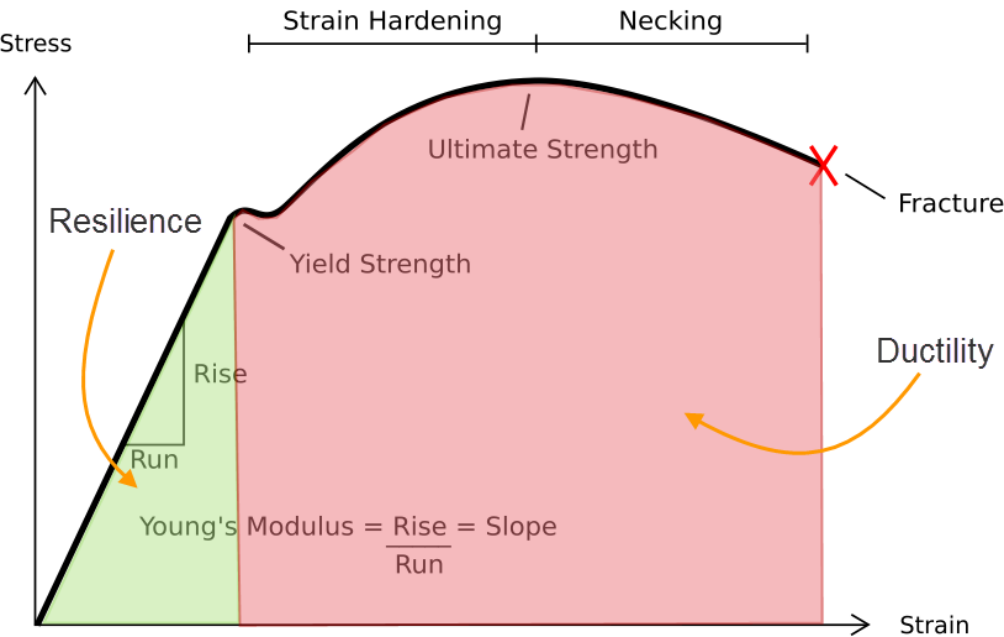

نقطه ای که تغییر شکل پلاستیک آغاز می شود و قبل از آن تغییر شکل به شکل الاستیک است.

تنش تسلیم
 σ_y

استحکام نهایی ماده که پس از آن گلویی رخ می دهد.

تنش نهایی
 σ_{UTS}

استحکام شکست ماده است که پس از گلویی شدن شکست در آن رخ می دهد.

تنش شکست
 σ_F

میزان انرژی جذب شده پس از الاستیسیت (انعطاف پذیری)
%E

انعطاف پذیری
Ductility

میزان کل انرژی جذب شده در ماده قبل از شکست (مجموعه ی استحکام و انعطاف پذیری)
%R - %A

چقرمگی
Toughness



م탈ورژی جوشکاری

Welding Metallurgy



ترکیب شیمیایی ماده
Chemical composition

ریزساختار ماده
microstructure

خواص یک ماده
Properties of materials

خواص جوش؟

محاسبه ی درجه ی رقت
Dilution

ترکیب شیمیایی فلز پایه

ترکیب شیمیایی فلز الکتروود،
روپوش و فلاکس

ترکیب شیمیایی فلز جوش

هدر رفت عناصر آلیاژی

واکنش های شیمیایی فلز جوش
Reactions in welding

واکنش های فلز مذاب - گاز
Gas-Metal Reactions

واکنش های فلز مذاب - سرباره
Slag-Metal Reactions

خواص جوش

ریزساختارها و نواحی متفاوت جوش

طریقه ی جوانه زنی همبافته در فلز جوش

طریقه ی رشد رقابتی

ریزساختار فلز جوش

روش های اصلاح ساختار دانه بندی فلز جوش

منطقه ی ذوب جزیی شده


منطقه ی متاثر از حرارت



واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions



واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

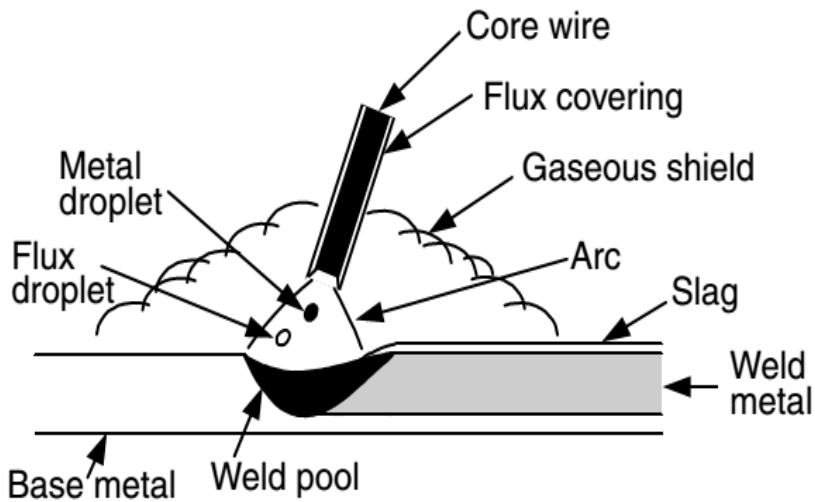

Shielded metal arc welding: (a) overall process; (b) welding area enlarged.

چرا در فلز واکنش رخ می دهد؟
به دلیل کاهش انرژی آزاد گیس،
فلزات میل دادن الکترون های خود
و شرکت در واکنش های شیمیایی دارند.

این واکنش ها در کجا رخ می دهند؟


اتمیسفر جوشکاری : اتمسفر طبیعی (هوا)، گاز محافظ، گازناشی از سوختن روپوش الکتروود و فلاکس، آلودگس قطعات و ...

نوک داغ الکتروود

قطرات مذاب در حال انتقال در الکتروود یا فیلرمتال

فلز جوش

مکان انجام واکنش ها

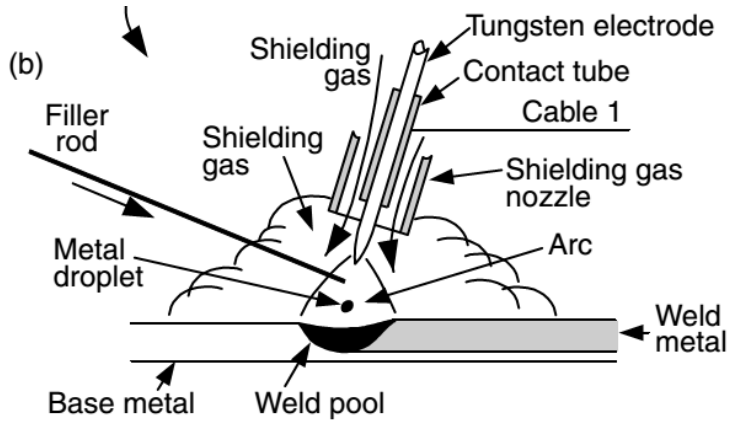

واکنش های فلز مذاب - گاز

Gas-Metal Reactions

$N_2 - N$
 $O_2 - O$
 $H_2 - H$

۱- گاز اتمسفر اطراف

Inert shield gases
 Ar/He

Active shield gases
 $CO_2 / Ar+CO / Ar+O_2$

۲- گاز محافظ

$CO_2 - O_2$
 $H_2O - O_2 / H$

۳- گاز حاصل از سوختن روپوش الکتروود

۴- آلودگی قطعه کار و رطوبت موجود در روپوش و فلاکس $H_2O - H_2$

انواع محیط های گازی



واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions



آیا واکنش ها اساسا مضر هستند یا مفید؟



واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

با توجه به محیط گازی، عمده ی واکنش ها توسط سه عنصر نیتروژن (N_2)، اکسیژن (O_2) و هیدروژن (H_2) رخ می دهند.

TABLE 3.1 Effect of Nitrogen, Oxygen, and Hydrogen on Weld Soundness

	Nitrogen	Oxygen	Hydrogen
Steels	Increases strength but reduces toughness	Reduces toughness but improves it if acicular ferrite is promoted	Induces hydrogen cracking
Austenitic or duplex stainless steels	Reduces ferrite and promotes solidification cracking		
Aluminum		Forms oxide films that can be trapped as inclusions	Forms gas porosity and reduces both strength and ductility
Titanium	Increases strength but reduces ductility	Increases strength but reduces ductility	

جدول ۳.۱ نگاه کلی

این واکنش ها در همه ی روش های جوشکاری می توانند رخ دهند
SMAW, GTAW, GMAW, SAW, FCAW, PAW ...
 فصل دوم کتاب مرجع

با چه مکانیزمی این اتفاقات رخ می دهند؟



واکنش های فلز جوش - نیتروژن

واکنش های فلز مذاب - گاز Gas-Metal Reactions

Cu, Ni ← گاز محافظ - هیچ واکنش شیمیایی

Fe, Ti, Mn, Cr ← گاز فعال - همراه با واکنش شیمیایی
تشکیل نیتريد

نیتروژن
N₂

اتمسفر محیط - هوا (منبع اصلی)

پایداری قوس الکتریکی

اضافه شده به گاز محافظ

نقش آستنیت زایی در فولاد ها زنگ نزن

منابع



واکنش های فلز جوش - نیتروژن

واکنش های فلز مذاب - گاز Gas-Metal Reactions

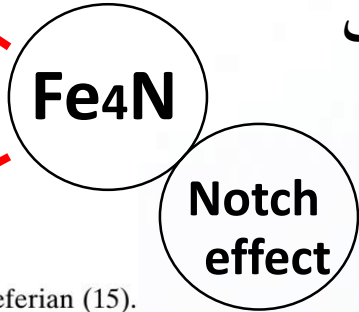
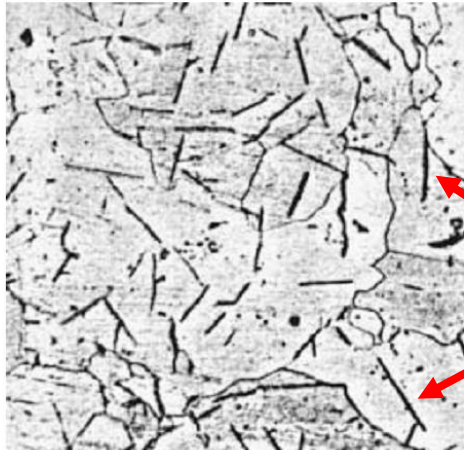


Figure 3.6 Iron nitride in a ferrite matrix (×500). From Seferian (15).

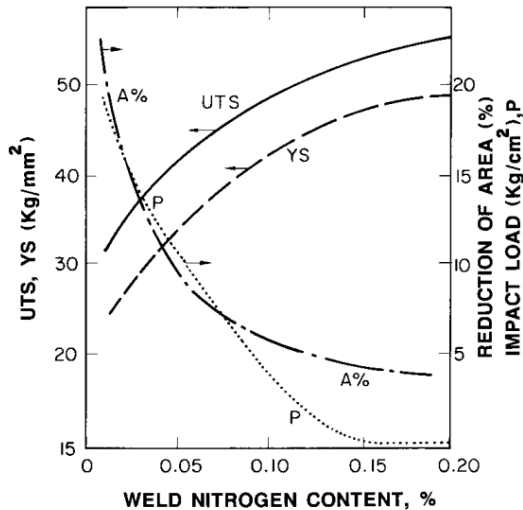


Figure 3.7 Effect of nitrogen on the room temperature mechanical properties of mild steel welds. From Seferian (15).

تشکیل نیتريد

نیتريد های ترد و تیغه ای
پیوندهای غیر فلزی

شکل ۳.۶

شکل ۳.۷

اثرات
N₂

افزایش استحکام تسلیم - σ_Y

افزایش استحکام کششی - σ_{UTS}

کاهش تافنس

 
با افزایش مقدار نیتروژن، چرا روند افزایشی
UTS و Y کاهش می یابند؟

افزایش بیش از حد نیتريد ها



واکنش های فلز جوش – اکسیژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions



۱- هوا + رطوبت هوا

۲- تجزیه اکسیدهای داخل روپوش الکتروود یا فلاکس

 
FeO, SiO₂, MnO, Al₂O₃, TiO₂, ...

پایداری قوس الکتریکی

افزودن O₂

کاهش ویسکوزیته مذاب در
جوشکاری فولادهای ضدزنگ

۳- اکسیژن موجود
در گاز محافظ



گاز محافظ CO₂

۴- اکسیژن اضافی در فرایند (OFW)

منابع
O₂



واکنش های فلز جوش – اکسیژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

فقر کربن ← کاهش استحکام و سختی
تولید Porosity ← تشکیل گاز

ترکیب با کربن



 
CO

CO₂

خروج از مذاب و سرباره ← فقر عناصر آلیاژی

شناور ماندن در مذاب ← تولید آخال

ترکیب با عناصر آلیاژی



اکسیدهای فلزی


اثرات
O₂

آیا واکنش ها اساسا مضر هستند یا مفید؟



مکانیزم های استحکام دهی Strengthening mechanisms


یادآوری

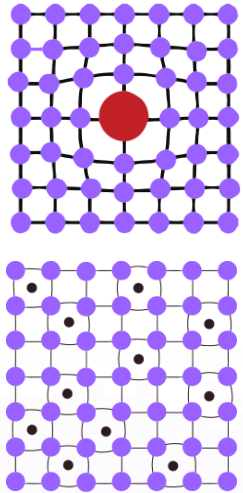

جانشینی
substitutional solute

بین نشینی
interstitial solute

محلول جامد
(آلیاژسازی)
Solid solution
strengthening and
alloying

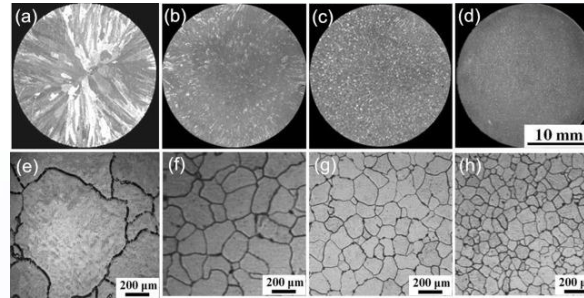

ریزدانگی
Grain boundary
strengthening

استحاله های فازی
Transformation

تشکیل رسوبات
precipitation

تغییر ریزساختار
Structural Modification


عملیات حرارتی
Heat treatment

هر عملیات مکانیکی سبب تولید و افزایش
ناجایی ها می گردد که استحکام آلیاژ
و فلز را افزایش می دهند.

کار مکانیکی
Work hardening



یادآوری مفاهیم رفتار مکانیکی

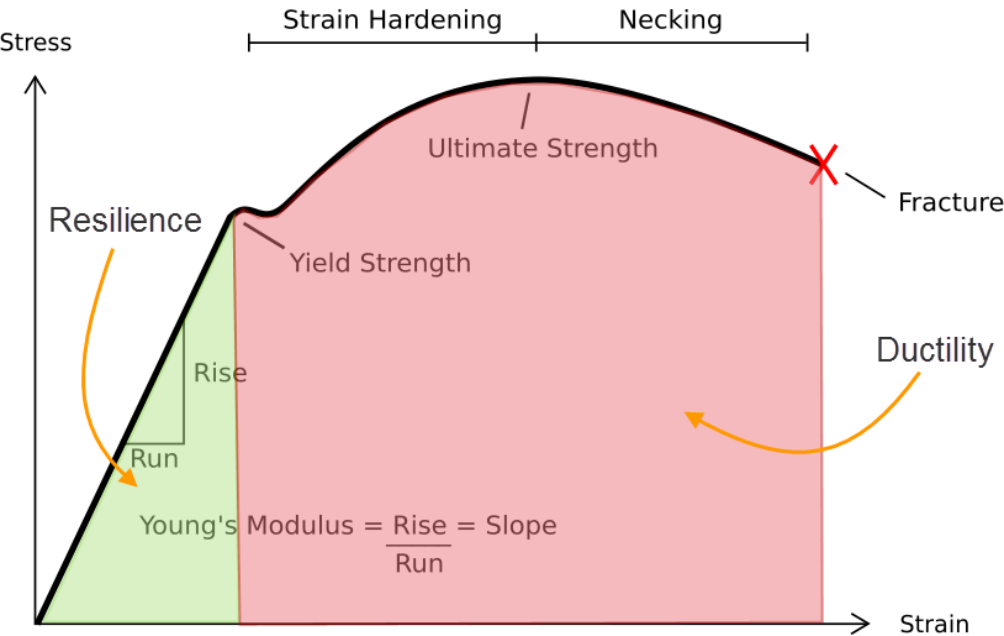

نقطه ای که تغییر شکل پلاستیک آغاز می شود و قبل از آن تغییر شکل به شکل الاستیک است.

تنش تسلیم
 σ_y

استحکام نهایی ماده که پس از آن گلویی رخ می دهد.

تنش نهایی
 σ_{UTS}

استحکام شکست ماده است که پس از گلویی شدن شکست در آن رخ می دهد.

تنش شکست
 σ_F

میزان انرژی جذب شده پس از الاستیسیته (انعطاف پذیری)
%E

انعطاف پذیری
Ductility

میزان کل انرژی جذب شده در ماده قبل از شکست (مجموعه ی استحکام و انعطاف پذیری)
%R - %A

چقرمگی
Toughness



واکنش های فلز جوش – اکسیژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

TABLE 3.4 Effect of Oxygen–Acetylene Ratio on Weld Metal Composition and Properties of Mild Steel

	Before	$a = O_2/C_2H_2 > 1$				$a \leq 1$	
		$a = 1.14$	$a = 1.33$	$a = 2$	$a = 2.37$	$a = 1$	$a = 0.82$
C	0.155	0.054	0.054	0.058	0.048	0.15	1.56
Mn	0.56	0.38	0.265	0.29	0.18	0.29	0.375
Si	0.03						
S	0.030						
P	0.018						
O	—	0.04	0.07	0.09	—	0.02	0.01
N	—	0.015	0.023	0.030	—	0.012	0.023
Impact value, kg/cm ²	—	5.5	1.40	1.50	1.30	6.9	2.3
Hardness, HB	—	130	132	115	100	140	320
Grain size	—	6	5	4	4	4	5

جدول ۳.۴

$$a = O_2 / C_2H_2 > 1$$

کربن ↓

منگنز Mn ↓

تافنس ↓

سختی ↓

اندازه دانه ↓

a (O₂)

سوال ۱: چرا اندازه دانه کم شده است؟
اثر جوانه زایی اکسید ها

سوال ۲: مگر ریزدانه‌گی باعث افزایش استحکام (سختی) و تافنس نمی شود؟
فقر کربن
تشکیل اکسید های فلزی MnO
فقر عناصر آلیاژی



واکنش های فلز جوش – اکسیژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

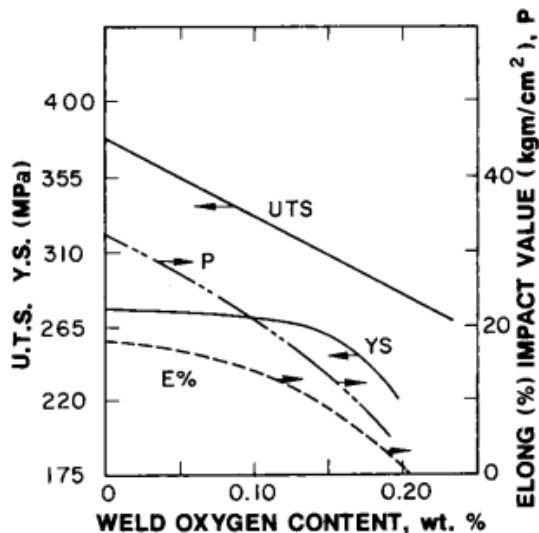


Figure 3.9 Effect of the oxygen content on the mechanical properties of mild steel welds. From Seferian (15).

UTS ↓

Ys ↓

% E ↓

P (تافنس) ↓

کاهش خواص
مکانیکی

جدی گرفتن توصیه های تکنولوژی فرایند!

افزودن عناصر اکسیژن زد - Al

افزایش بیشتر عناصر آلیاژی در فلز پر کننده یا فلاکس

پیشگیری

 
 


واکنش های فلز جوش – هیدروژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

۱- رطوبت : هوا - فلاکس - روپوش الکتروود - قطعه کار

۲- تجزیه ترکیبات هیدروژن دار فلاکس - روپوش الکتروود



۳- آلودگی های هیدروکربنی روی قطعه کار (گریس و روغن و ...)



۴- محصولات احتراق در فرایند OFW

منابع
H₂



واکنش های فلز جوش – هیدروژن


واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

ترک های هیدروژنی
Hydrogen Induced Cracking (HIC)

تردی هیدروژنی
Hydrogen Embrittlement


اثر H_2

ترغیب به ترک سرد

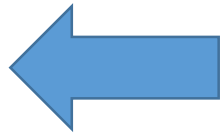

حد پذیرش		z
غیر قابل قبول	a	API
ترک های حفره ای کم عمق یا ترک های ستاره ای که طول آنها بیش از ۴ میلیمتر باشد	b	
غیر قابل قبول		AWS
غیر قابل قبول	d	ISO
	c	
	b	
غیر قابل قبول		ASME


Crack!
the catastrophic
defect in welds

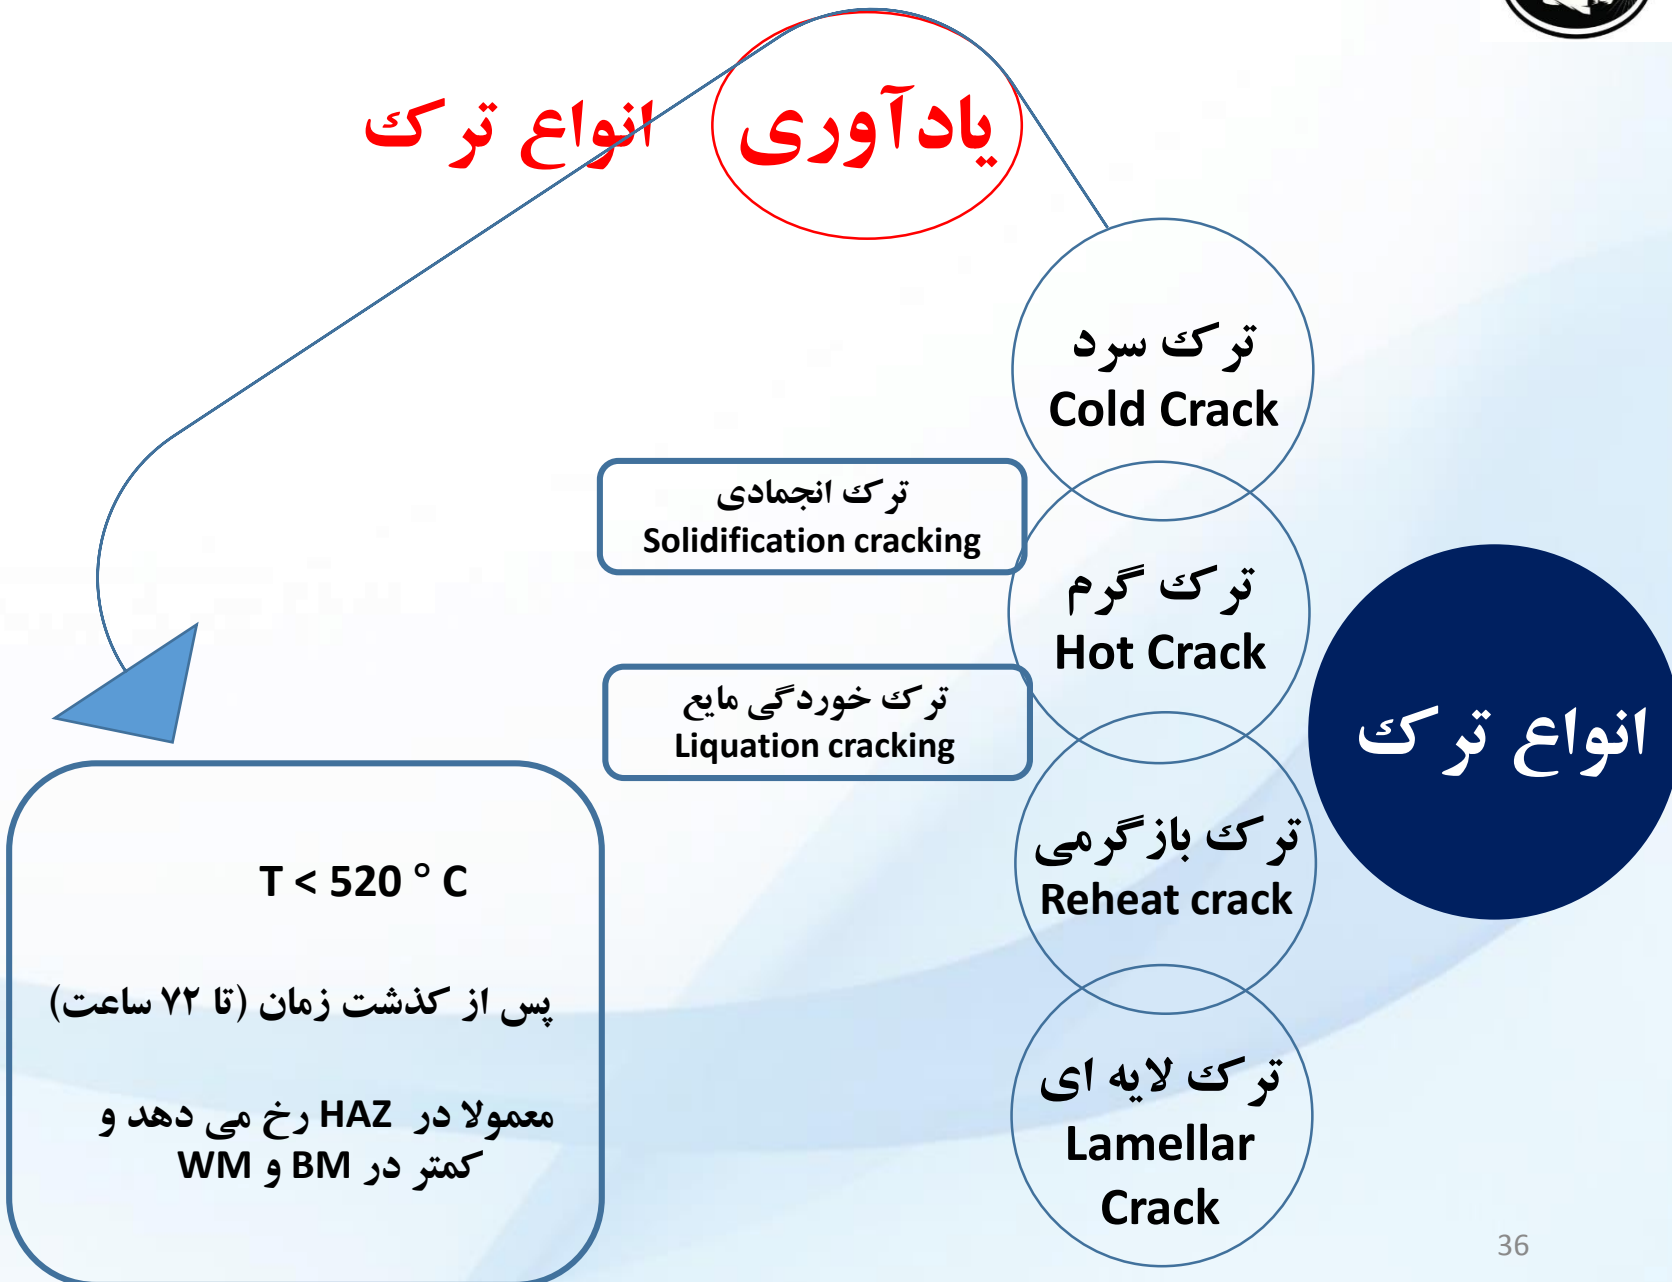



واکنش های فلز جوش – هیدروژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

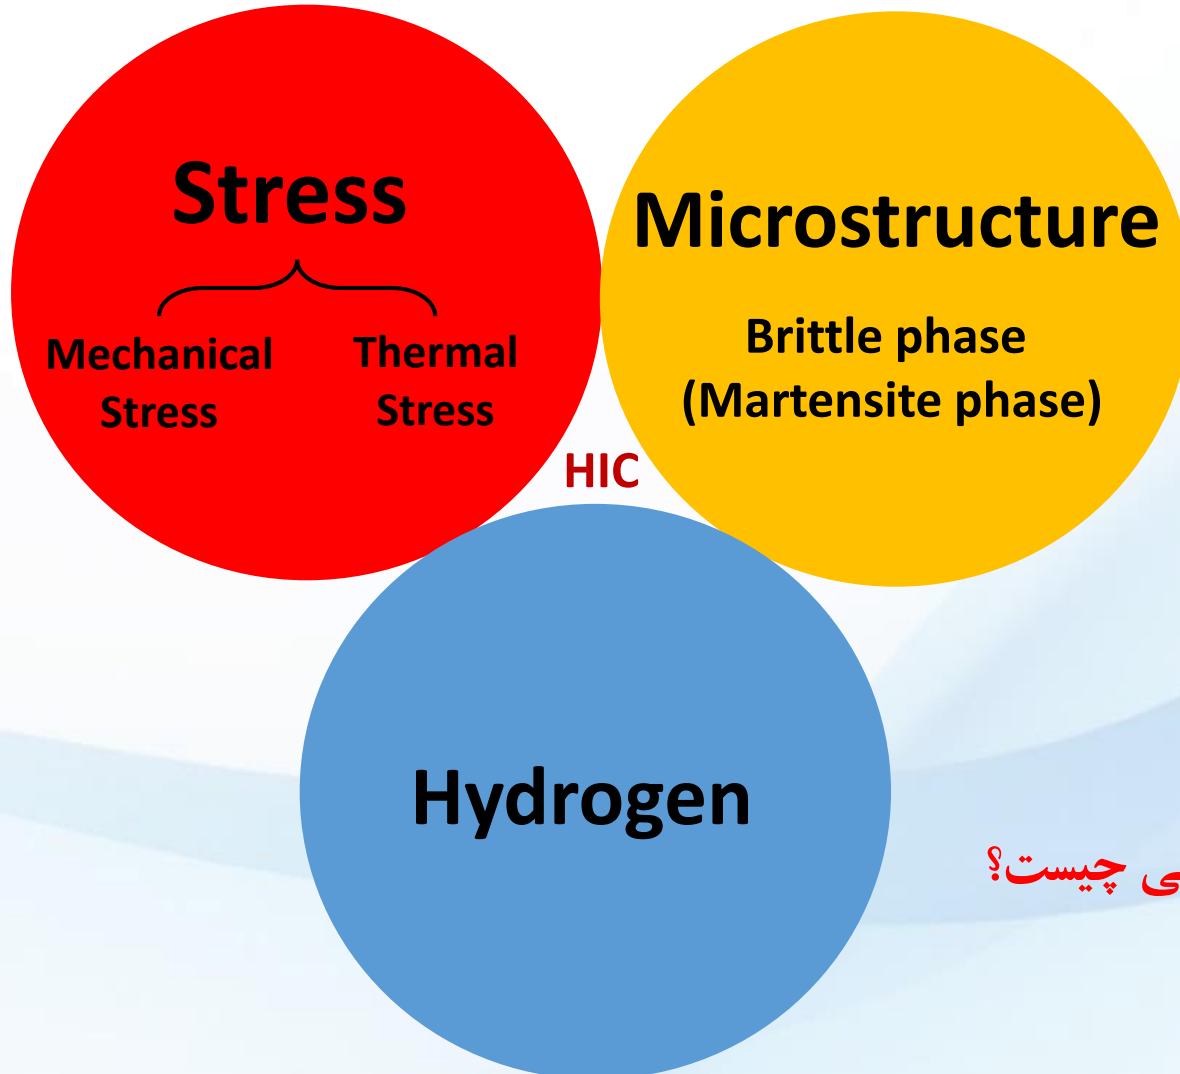

ارکان ترک سرد؟


مکانیزم تشکیل ترک هیدروژنی چیست؟




واکنش های فلز جوش – هیدروژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

هیدروژن

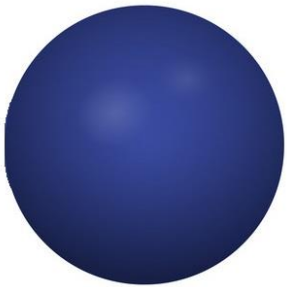

H atom

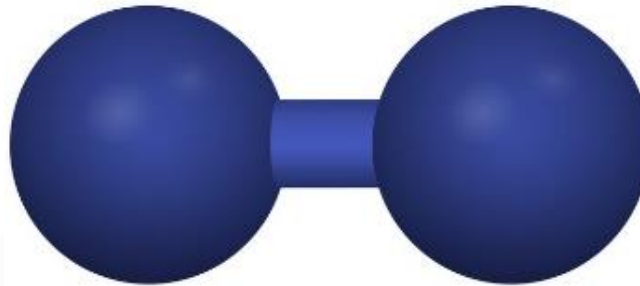

H2 molecule

هیدروژن کوچکترین اتم در طبیعت است و به راحتی می تواند در حالت مذاب و یا جامد درون ماده حرکت کند.



هیدروژن اتمی تمایل دارد تا به هیدروژن مولکولی تبدیل شود.

هیدروژن مولکولی حجمی معادل ۵ برابر هیدروژن اتمی دارد.



واکنش های فلز جوش - هیدروژن

واکنش های فلز مذاب - گاز Gas-Metal Reactions

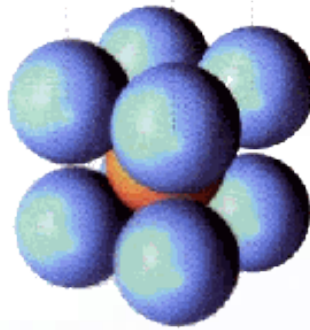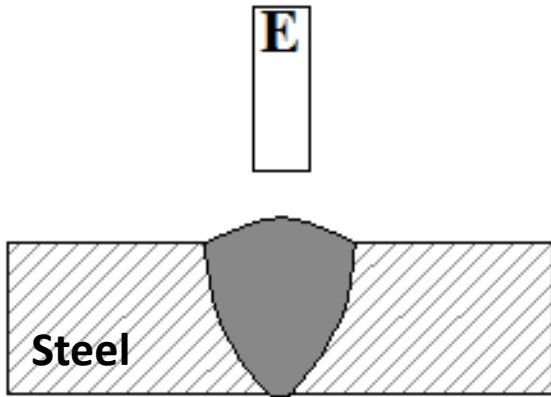

BCC Unit Cell


مکانیزم تردی و ترک هیدروژنی؟

ابتدا هیدروژن وارد شبکه ی کریستالی می شود.

اتم های هیدروژن به مولکول هیدروژن تبدیل می شوند و حجم ۵ برابری تشکیل می دهند.

ساختار کریستالی به شدت منبسط می گردد و تنش بزرگی را در سیستم بوجود می آورد.

ساختار به شدت ترد و مستعد به ترک می گردد.

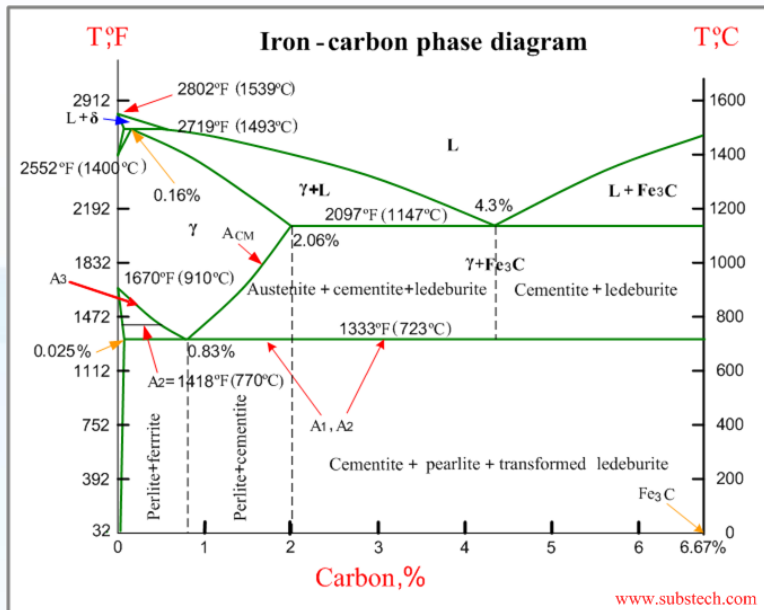




واکنش های فلز جوش – هیدروژن


واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

چرا معمولا ترک هیدروژنی در HAZ رخ می دهد؟


E

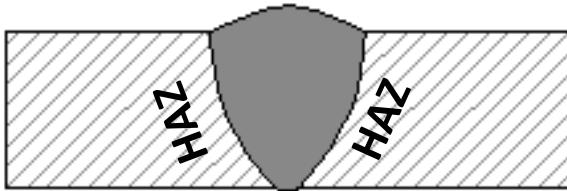


Body-centered cubic

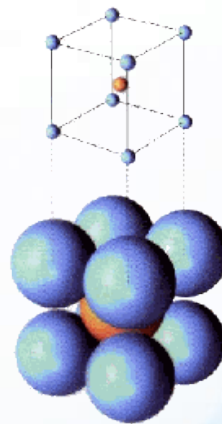

Face-centered cubic

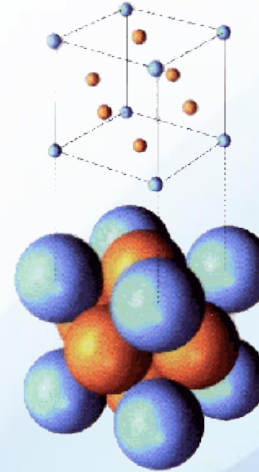

منطقه ی HAZ ← FCC
محمل خوبی برای اتم های بین نشین

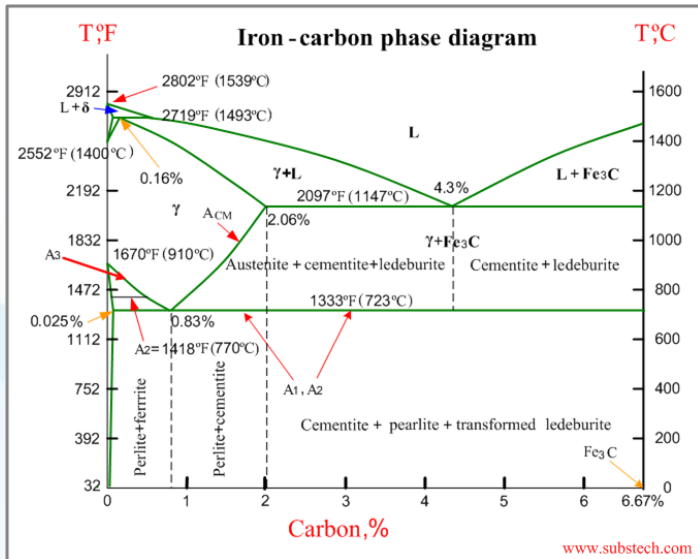

پس اتم ها و مولکول های هیدروژن، به دلیل فضای بازتر از مرکز جوش، به مناطق HAZ مهاجرت می کنند و مکانیزم HIC را در نواحی HAZ پیاده می کنند.



واکنش های فلز جوش – هیدروژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

چرا ترک هیدروژنی در دمای پایین رخ می دهد؟

مکانیزم HIC، نیاز به زمان دارد تا مولکول های هیدروژن تشکیل شوند. از طرفی، اتم های هیدروژن به دلیل ریز بودن، می توانند در دماهای پایین به راحتی حرکت کنند.

معمولا تا ۷۲ ساعت! (بازرس با تجربه زمان می خورد؟)

ترک هیدروژنی در همه ی آلیاژها رخ می دهد؟


خیر
باید سه رکن تشکیل ترک حضور داشته باشند.

ترک هیدروژنی در چه فولادهایی رخ می دهد؟

سه رکن تشکیل ترک حضور داشته باشند.



یادآوری انواع فولادها

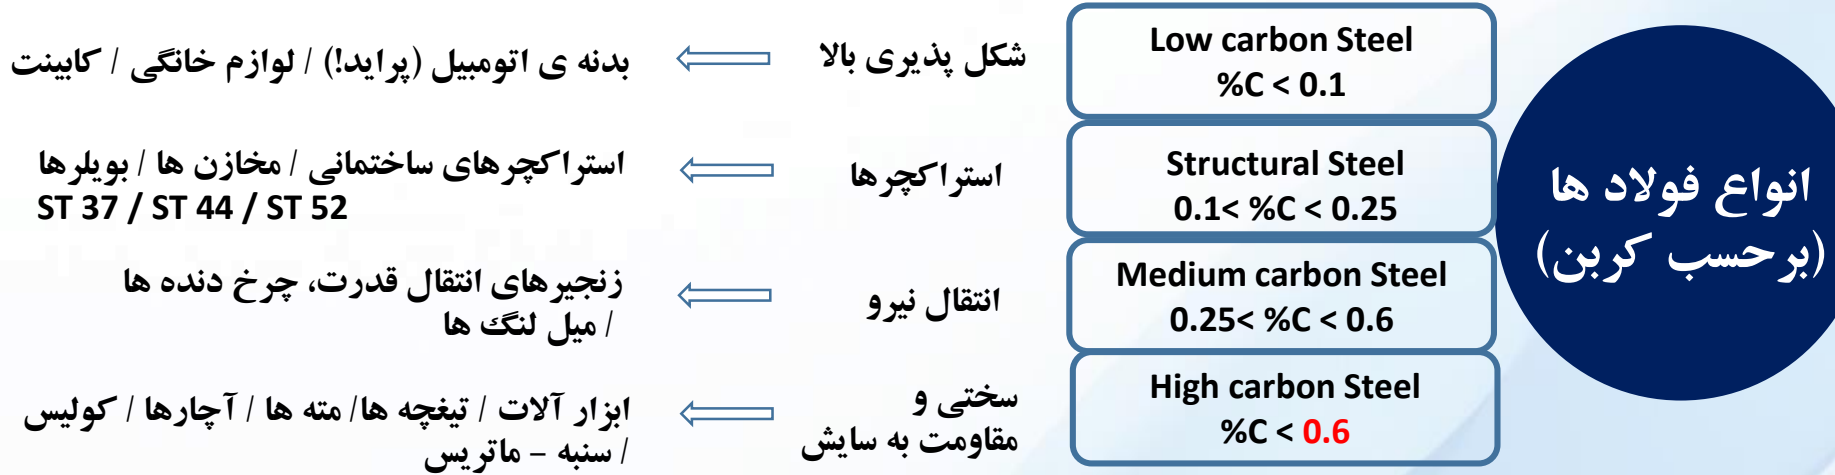

نقش عناصر آلیاژی؟ (از نظر صنعتی)
تغییر در جزییات خواص

بدنه ی پراید - بدنه پرادو
استراکچر استاتیکی (پل عابر) - استراکچر دینامیکی (پل عبور اتومبیل)



واکنش های فلز جوش – هیدروژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

ترک هیدروژنی در چه فولادهایی رخ می دهد؟

سه رکن تشکیل ترک حضور داشته باشند.

در فولادهایی که قابلیت تشکیل مارتنزیت داشته باشند.
از نظر تجربی، در فولادهای حاوی کربن کمتر از 0.35%، مارتنزیت تشکیل نمی شود.

$$\text{Carbon equivalence} = \%C + \frac{\%Mn}{6} + \frac{\%Si}{24} + \frac{\%Ni}{40} + \frac{\%Cr}{5} + \frac{\%Mo}{4}$$

ترک هیدروژنی در فولادهای پر کربن و آلیاژی رخ می دهند (نقش کربن معادل)



واکنش های فلز جوش – هیدروژن

واکنش های فلز مذاب – گاز Gas-Metal Reactions

بهره گیری از الکتروود های کم هیدروژن
(قلیایی)

خشک کردن و پخت الکتروود و فلاکس

تمیز کردن سیم جوش، قطعه کار و ...

پیشگیری

۱- کاهش مقدار H

انجام PWHT (خروج هیدروژن حل شده)

درمان

۲- تنش زدایی و عملیات حرارتی پس از جوشکاری PWHT
(حذف عامل تنش باقی مانده)

۳- جلوگیری از تشکیل ساختار ترد مارتنزیتی
(کاهش سرعت سرمایش توسط پیشگرم PH)

راه های
پیشگیری
از HIC

از بین بردن ارکان ترک سرد



واکنش های فلز جوش - هیدروژن

واکنش های فلز مذاب - گاز Gas-Metal Reactions

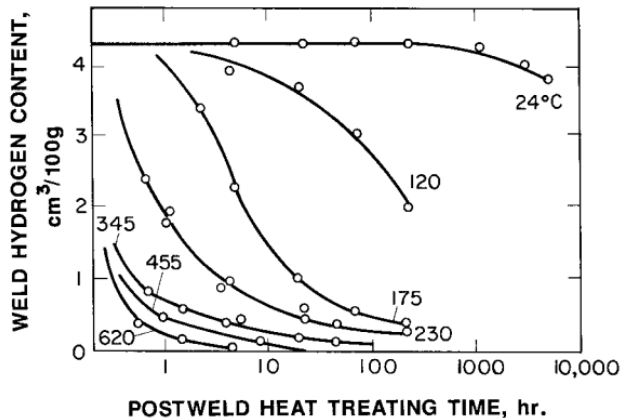


Figure 3.15 Effect of postweld heating on the weld metal hydrogen content of mild steel. Reprinted from Flanigan (27).

شکل ۳.۱۵

هیدروژن زدایی در دماهای بالاتر، سریع تر رخ می دهد.

استاندارد: عملیات PWHT پس از ۷۲ ساعت بایستی صورت بگیرد. چرا؟

زیرا تا ۷۲ ساعت، امکان تشکیل ترک وجود دارد. پس از آن، PWHT صورت می گیرد تا هیدروژن ها بیرون بیایند و در سرویس کاری سبب ترک نگردند.

برگه آچار
دستنویس
همراه با شکل و نمودار

تکلیف ۱: اثر هیدروژن در جوشکاری آلومینیوم چگونه است؟
اثر آن بر روی خواص مکانیکی چیست؟
راه های جلوگیری از اثر مخرب آن چیست؟






واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

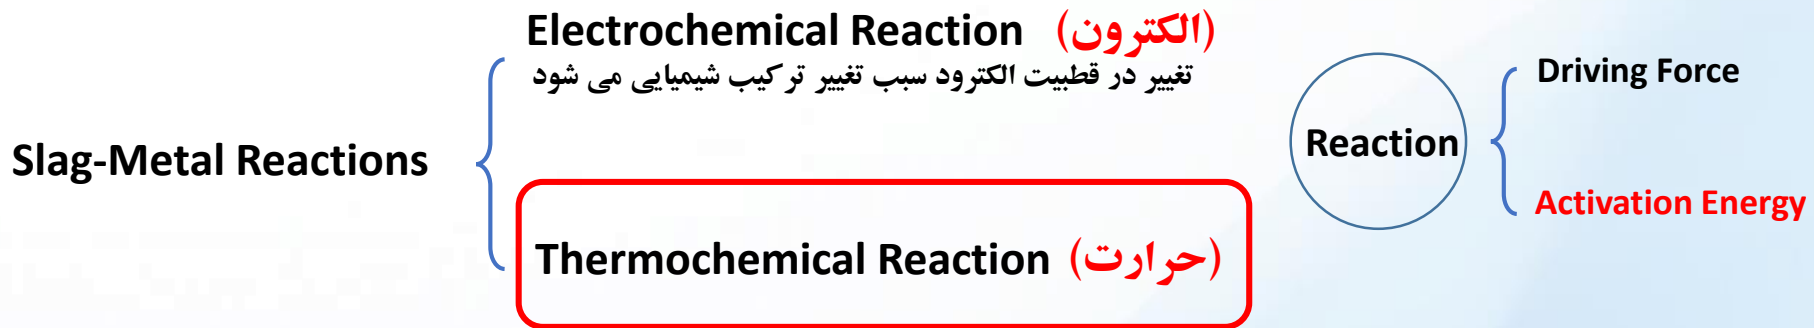

روپوش الکتروود در روش SMAW

پودر مصرفی در فرایند SAW/ FCAW

سرباره (Slag)
فلاکس (Flux)

اصلا سرباره چی هست؟
و چرا استفاده می شه؟



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

وظایف پوشش (فلاکس)

۱- تشکیل و پایداری قوس الکتریکی

چسب های سیلیکاتی حاوی k و Na (انرژی یونیزاسیون پایین)

۲- حفاظت از فلز مذاب و فلز داغ جوش

تجزیه ی عناصر و تولید گاز (شبيه به گازهای محافظ)

 
نوک داغ الکتروود

قطرات مذاب در حال انتقال در

الکتروود یا فیلمتال

فلز جوش


اکسیژن و گوگرد زدایی



۳- کنترل ترکیب شیمیایی

افزودن عناصر به جهت نقش مشخص

واکنش های شیمیایی در این جا مطرح می شوند.

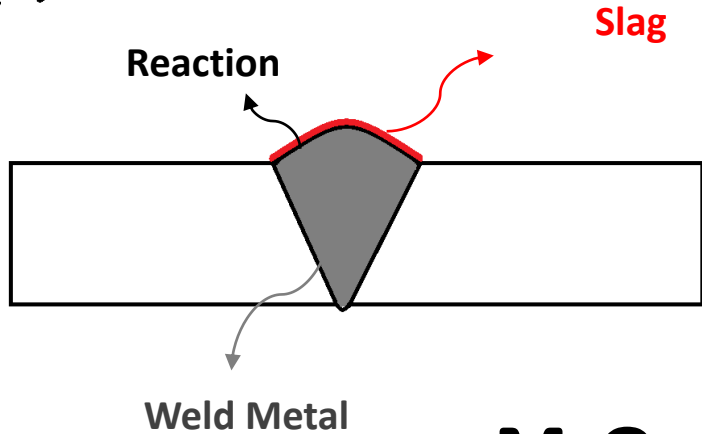

واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

واکنش های شیمیایی (تبادل شیمیایی) بین سرباره ی مذاب و فلز جوش که ناشی از حضور حرارت به عنوان انرژی اکتیواسیون است.



M: Metal, Metalloid



واکنش به سمت راست ← تجزیه اکسید فلزی، اکسیداسیون آهن، حضور M به صورت خالص (افزودن عناصر آلیاژی)

واکنش به سمت چپ ← تجزیه ی اکسید آهن، اکسیداسیون فلز موجود، اکسیژن زدایی آهن (اکسیژن زدایی)

Mn, Si, Ti, Al عناصر احیایی هستند که می توانند نقش اکسیژن زدایی ایفا کنند.

چه عاملی تعیین کننده ی جهت واکنش هاست؟

ترمودینامیک

ما که ترمودینامیک نمی دونیم! پس بی خیال؟؟





واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

ترکیبات هالوژن دار و بدون اکسیژن

هالوژن

در لغت به معنی نمک زا
گروه ۱۷ جدول مندلیف I – Br – Cl – F
گیرنده ی الکترون (اکسید کننده ی بالا)



هالیدی

ترکیبات اکسیژن دار

اکسیدی



ترکیبات هالوژن دار و اکسیژن دار

هالیدی - اکسیدی

 


انواع فلاکس



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

$\text{pH} < 7$, غلظت بالای یون های مثبت هیدروژن (دهنده ی هیدروژن)



اسیدی

$\text{pH} > 7$, گیرنده ی هیدروژن و اکسیژن



بازی
(قلیایی)

$\text{pH} = 7$, گیرنده ی هیدروژن



آمفوتر
(خنثی)

انواع اکسید ها

با شناسایی این ترکیبات، بر
اساس معیار هایی می توان
خواص جوش را کنترل کرد.



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

اکسیدهای بازی

$$BI = \frac{\sum (\% \text{ basic oxides})}{\sum (\% \text{ nonbasic oxides})}$$

اکسیدهای آمفوتر + اکسیدهای اسیدی

$$BI = \frac{CaF_2 + CaO + MgO + BaO + SrO + Na_2O + K_2O + Li_2O + 0.5(MnO + FeO)}{SiO_2 + 0.5(Al_2O_3 + TiO_2 + ZrO_2)}$$

شاخص قلیائیت Basicity Index (BI)

توانایی فلاکس در حذف اکسیژن و گوگرد
(در فولادسازی)


فلاکس اسیدی $\leftarrow BI < 1$

فلاکس اسیدی $\leftarrow 1 < BI < 1.2$

فلاکس اسیدی $\leftarrow BI > 1.2$



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

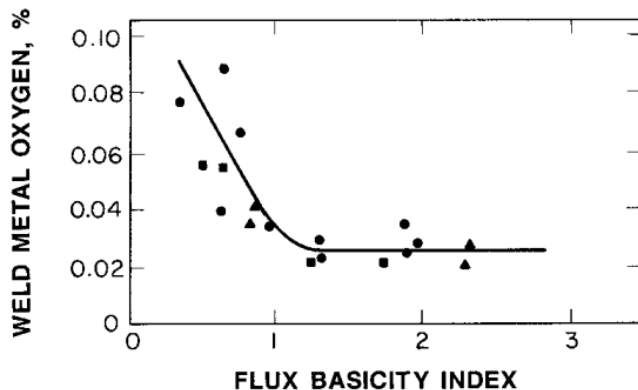


شکل ۳.۲۱

↓ اکسیژن فلز جوش ← BI ↑
(اکسیدهای قلیایی نقش اکسیژن زدایی را ایفا می کنند).

اکسیژن در فلز جوش باقی مانده است. BI < 1

Figure 3.21 Weld metal oxygen content in steel as a function of flux basicity in submerged arc welding. From Chai and Eagar (45).

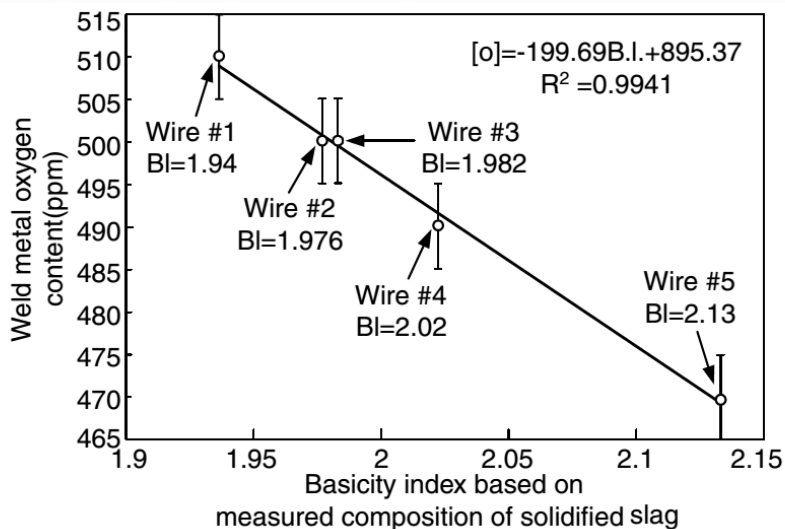

شکل ۳.۲۲

↓ اکسیژن فلز جوش ← BI ↑

Figure 3.22 Weld metal oxygen content in steel as a function of flux basicity in flux-core arc welding. Reprinted from Baune et al. (46). Courtesy of American Welding



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions


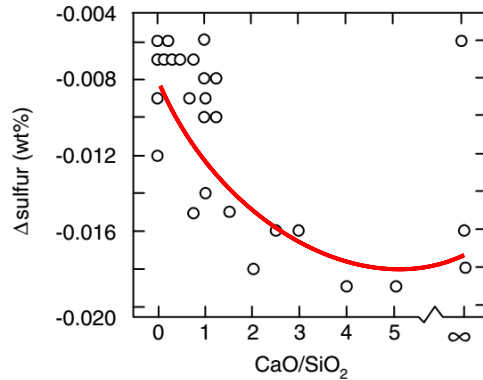


Figure 3.23 Desulfurization of high-strength, low-alloy steel welds as a function of basicity index CaO/SiO_2 of CaF_2 - CaO - SiO_2 type flux. Reprinted from Dallam et al. (47). Courtesy of American Welding Society.

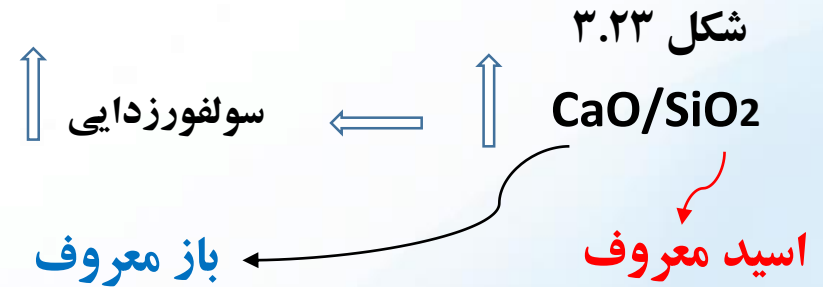

برای فسفر زدایی هم همین حالت وجود دارد.


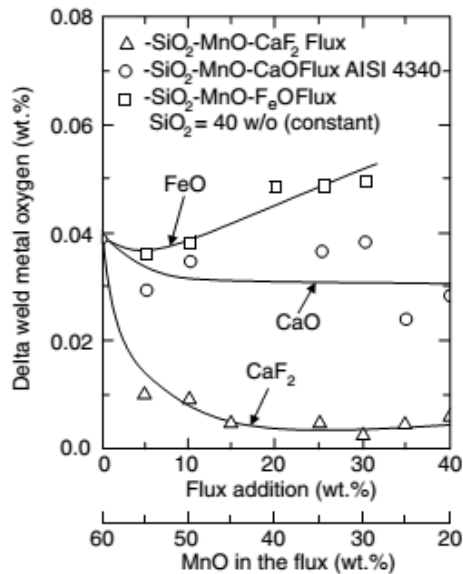


Figure 3.18 Effect of flux additions to manganese silicate flux on extent of oxygen transfer to the weld metal in submerged arc welding of 4340 steel. Reprinted from Burck et al. (38). Courtesy of American Welding Society.

شکل ۳.۱۸

تاثیر فلاکس بر روی میزان اکسیژن

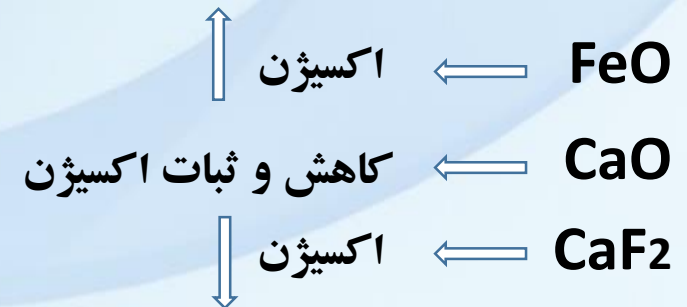

هالیدی و گیرنده ی الکترون است. پس اکسید تولید می کند و به سرباره می فرستد.

CaF2



واکنش های فلز مذاب – سر باره Slag-Metal Reactions

CaO و FeO هر دو قلیایی هستند. پس چرا اکسیژن در FeO بسیار زیاد در فلز جوش باقی مانده؟

FeO اکسید بسیار ناپایداری است و سریعاً تجزیه می شود.

پایداری اکسیدها

FeO, MnO, SiO₂, MgO, Al₂O₃, TiO₂, Na₂O, K₂O, CaO

شکل ۳.۱۹

تاثیر ترکیبات CaO، FeO، CaO₂ بر روی عناصر آلیاژی



Mn از فلز جوش مذاب به سر باره منتقل شده است.



M: Metal, Metalloid

CaO ← تاثیر ندارد.

CaF₂ ← با شدت کمتری Mn را کاهش می دهد.

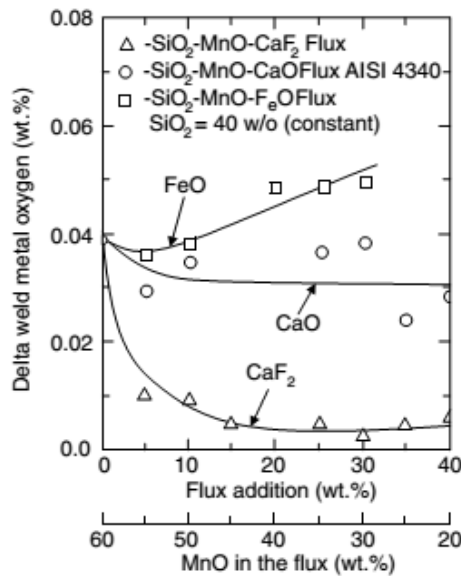


Figure 3.18 Effect of flux additions to manganese silicate flux on extent of oxygen transfer to the weld metal in submerged arc welding of 4340 steel. Reprinted from Burck et al. (38). Courtesy of American Welding Society.

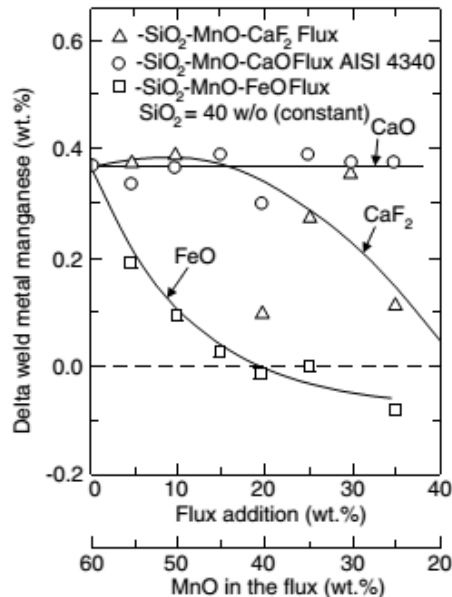


Figure 3.19 Effect of flux additions to manganese silicate flux on extent of manganese transfer to the weld metal in submerged arc welding of 4340 steel. Reprinted from Burck et al. (38). Courtesy of American Welding Society.

 
 


واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions

خروج از مذاب و سرباره ← فقر عناصر آلیاژی

شناور ماندن در مذاب ← تولید آخال

ترکیب با عناصر آلیاژی



اثرات
O₂

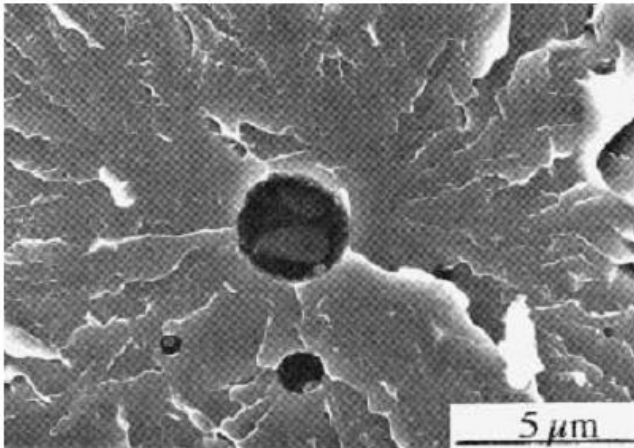


Figure 3.24 Fracture initiation at an inclusion in flux-cored arc weld of high-strength, low-alloy steel. Reprinted from Bose et al. (54).

شکل ۳.۲۴

شروع شکست از حضور آخال اکسیدی
در فولاد استحکام بالا و کم آلیاژ



واکنش های فلز مذاب – سرباره Slag-Metal Reactions



Figure 3.25 Wormhole porosity in weld metal. From Jackson (55).


شکل ۳.۲۵

حفره ی کرمی شکل در اثر حضور اکسیژن زیادی در واکنش با کربن که تولید CO2 کرده است.

شکل ۳.۲۶


افزایش فلز جوش ← تافنس ↓

اکسیژن چه در واکنش های گازی و چه در واکنش های سرباره ای ، نقش خواصی یکسانی دارد!

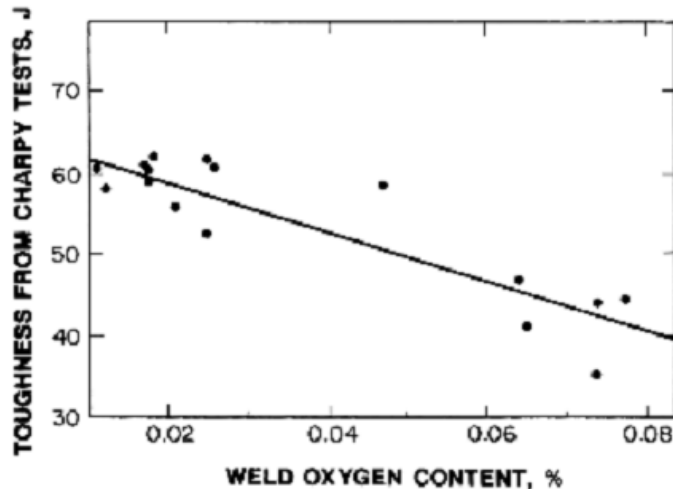

می توانید تاثیر BI و تافنس را در نمودار رسم کنید؟

Figure 3.26 Relationship between the toughness at 20°C and the oxygen content of steel welds. Reprinted from North et al. (56). Courtesy of American Welding Society.

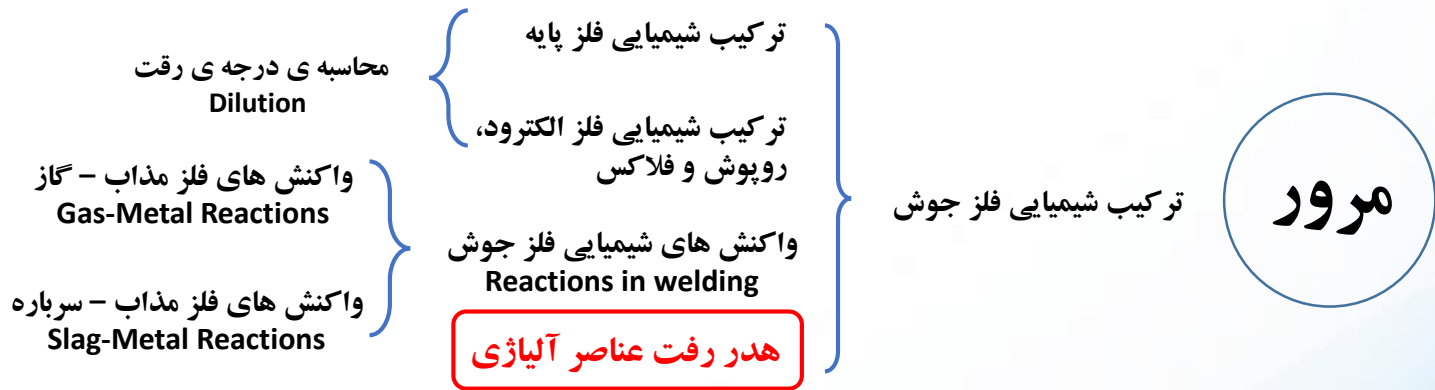


در کنار واکنش‌های شیمیایی که در فلز جوش رخ می‌دهند، اتفاقات دیگری نیز می‌توانند سبب تغییر ترکیب شیمیایی شوند.

تغییر ترکیب شیمیایی با هدر رفت عناصر آلیاژی

پاشش قطرات مذاب حین جوشکاری
مربوط به تکنولوژی جوش

**هدر رفت
عناصر آلیاژی**

تبخیر عناصر آلیاژی

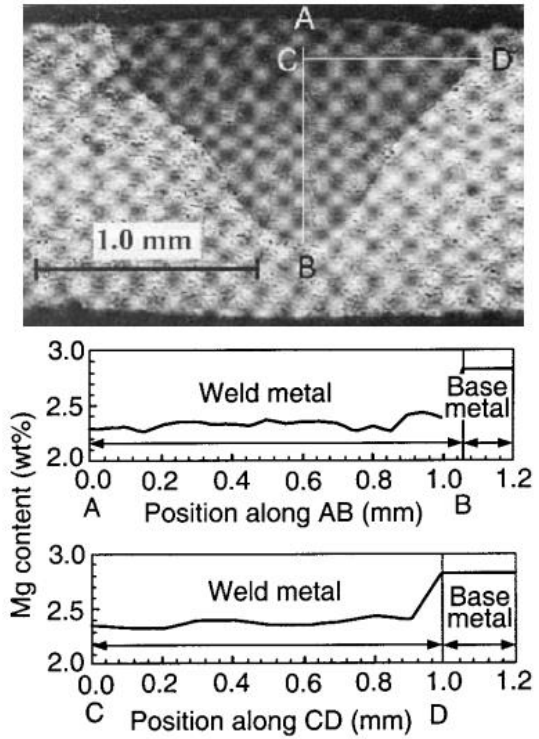

شکل ۴.۲۵

آلیاژ Al - Mg

Mg عنصر آلیاژی اصلی این آلیاژ است و سبب ارتقا خواص مکانیکی می‌شود.
حدود ۱٪ در اثر تبخیر در جوش کاهش یافته است.

Figure 4.25 Magnesium loss in a laser weld of an Al-Mg alloy. Reprinted from Pastor et al. (45). Courtesy of American Welding Society.



تغییر ترکیب شیمیایی با هدر رفت عناصر آلیاژی

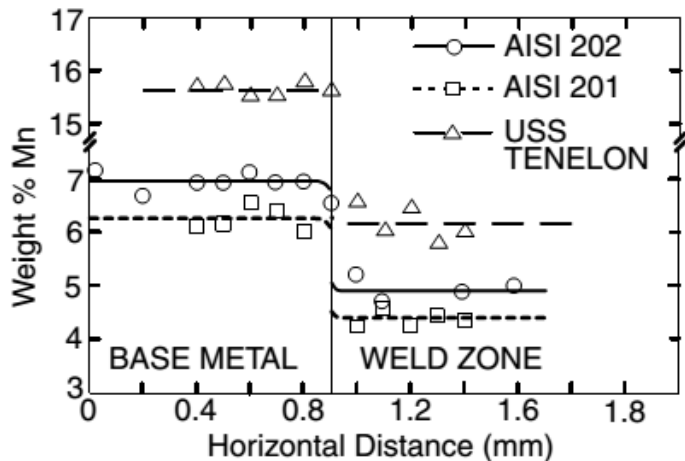


Figure 4.26 Manganese losses in laser welds of stainless steels. Reprinted from DebRoy (46).

شکل ۴.۲۶

تبخیر Mn در فولاد
SS(γ)-AISI 202 / AISI201 / USS

Mn نقش آستنیت زایی و افزایش تافنس در فولاد
ها را دارد و با تبخیر آن، ترکیب آلیاژ تغییر کرده
و خواص افت می کند.

شکل ۴.۲۷

فشار بخار تعادلی فلزات معروف

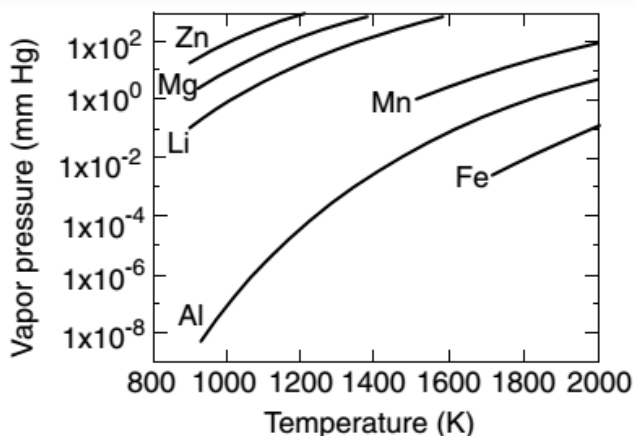



Figure 4.27 Vapor pressure of several metals as a function of temperature.

فشار بخار؟ (Vapor Pressure)

به فشار تعادلی گفته می شود که در آن فشار، تعداد
مولکول های آزاد شده از سطح مایع با مولکول هایی که
به مایع بر می گردند یکی باشند.



تغییر ترکیب شیمیایی با هدر رفت عناصر آلیاژی

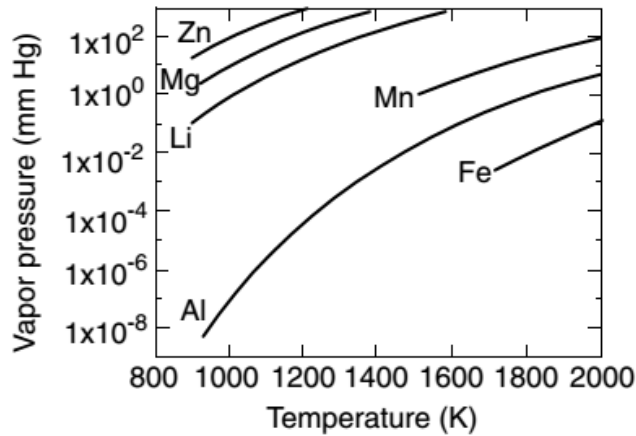

فشار بخار ↑ ← تبخیر ↑

Mn به راحتی در فولاد (آهن) تبخیر می شود.
Mg به راحتی در آلومینیوم تبخیر می شود.

Figure 4.27 Vapor pressure of several metals as a function of temperature.


راهکار برای جبران تبخیر

محاسبه یا پیش بینی تبخیر فلزات را می توان انجام داد و به عنوان راهکار کلی، بایستی این عناصر را به شکل اکسیدی (به دلیل عدم تبخیر در حین جوش) و به مقدار بیشتری (جبران مقدار تبخیر) در پوشش الکتروود یا فلاکس در نظر بگیریم.



درجه ی رقت (Dilution)

SMAW
Technique

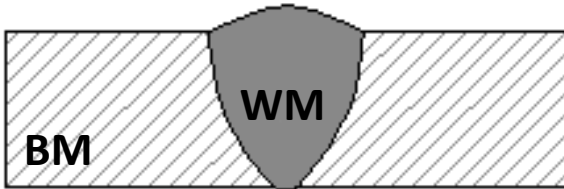

$$C_{WM} = C_E + C_{BM} + C_R$$

ترکیب شیمیایی
فلز جوش

ترکیب شیمیایی
الکتروود

ترکیب شیمیایی
فلز پایه

ترکیب شیمیایی ناشی از
واکنش ها

$$\% D = \frac{\text{وزن فلز پایه ذوب شده}}{\text{کل وزن فلز جوش}} \times 100$$

چه مقدار از فلز پایه در فلز جوش مشارکت دارد؟

Dilution: سهم فلز پایه در فلز جوش

مقادیر D در فرایندهای مختلف:


SMAW:	30-40%
GMAW:	10-40%
SAW:	40-60%
GTAW:	1-100%
BRAZING:	0%

هدف از محاسبه :

تعیین ترکیب شیمیایی فلز جوش و در نهایت تعیین خواص



حالت پیچیده تر!

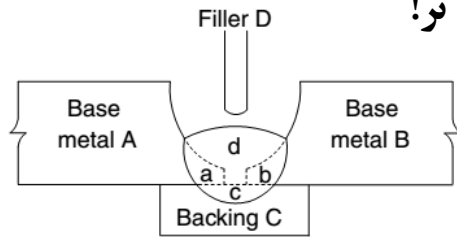

$$(1) \% \text{ dilution} = \frac{a + b + c}{a + b + c + d} \times 100$$

$$(2) \% \text{ element E in weld bead} = \frac{[a (\% \text{ E in a}) + b (\% \text{ E in b}) + c (\% \text{ E in c}) + d (\% \text{ E in d})]}{a + b + c + d}$$

Figure 10.17 Filler metal dilution and composition in dissimilar-metal welding. Reprinted from Estes and Turner (55). Courtesy of American Welding Society.

درجه ی رقت (Dilution)

سوال:

ترکیب شیمیایی فلز جوش و الکتروود بر حسب درصد وزنی به صورت زیر مشخص است. میخواهیم با فرایند SMAW پوشش دهی روی قطعه ای ایجاد کنیم. درجه ی رقت برابر ۶۰٪ است. درصد کربن و منگنز پاس اول را تعیین کنید.

	% C	% Mn	% Si	% P	% S
Base metal	0.3	1.75	0.5	0.03	0.03
Electrode	0.08	0.57	0.4	0.01	0.015

$$\%C_{WM} = 0.6 \times 0.3 + 0.4 \times 0.08 = 0.212 \% \text{ wt.}$$

$$\%Mn_{WM} = 0.6 \times 1.75 + 0.4 \times 0.57 = 1.25 \% \text{ wt.}$$



پاسخ

نکته:

در پاس دوم، طبیعی است که پاس یک، نقش فلز پایه برای پاس دوم را دارد.

نکته:

هرچه تعداد پاس ها بیشتر می شود، درجه ی رقت کاهش می یابد.

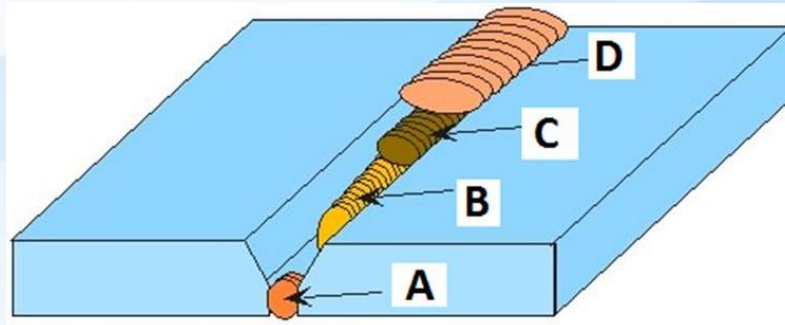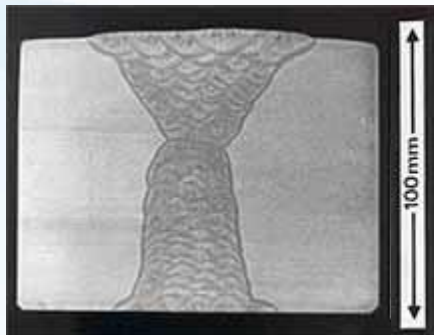




ریز ساختار جوش (Weld Micro/Macrostructure)



ریز ساختار جوش

خواص جوش

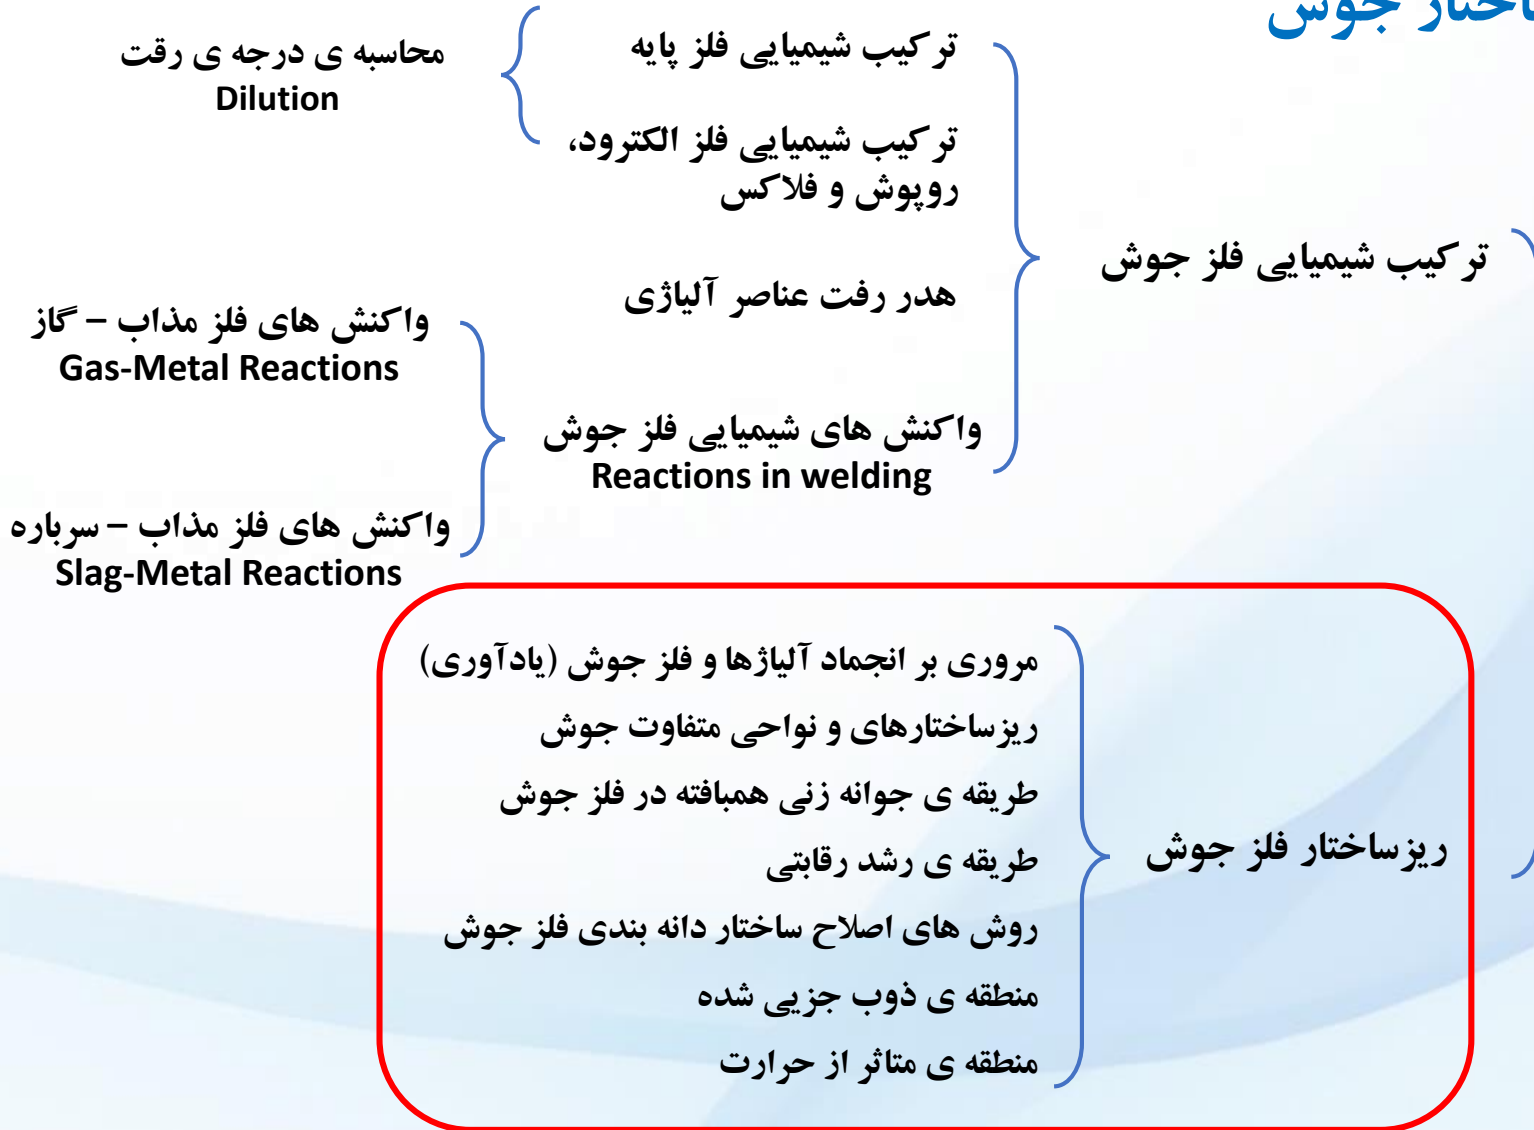



یادآوری

مروری بر انجماد (Solidification)

Undercooling (or) Supercooling in pure metals

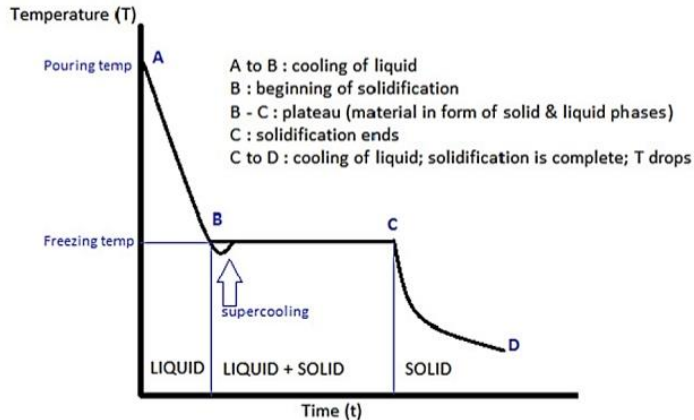


Diagram showing cooling curve of a pure metal

انجماد یک فلز خالص

یک فلز خالص، دارای یک دمای ذوب و یا انجماد مشخص است که در آن دما، چنانچه به ماده حرارت دهیم (انرژی) ماده ذوب و چنانچه دما را کاهش دهیم، فلز منجمد خواهد شد.


- Cu
Tm = 1083 ° C
- Al
Tm = 660 ° C @ P = 1 atm
- Fe
Tm = 1538 ° C

انجماد یک آلیاژ (محلول جامد بین نشین یا جانشینی)

آلیاژ چیست؟

یک محلول جامد، دارای یک شبکه ی کریستالی میزبان است که اتم های بین نشینی یا جانشینی درون این شبکه ی مادر قرار می گیرند و آلیاژ را تشکیل می دهند.


آلیاژ دارای یک محدوده ی دمایی ذوب یا انجماد است.

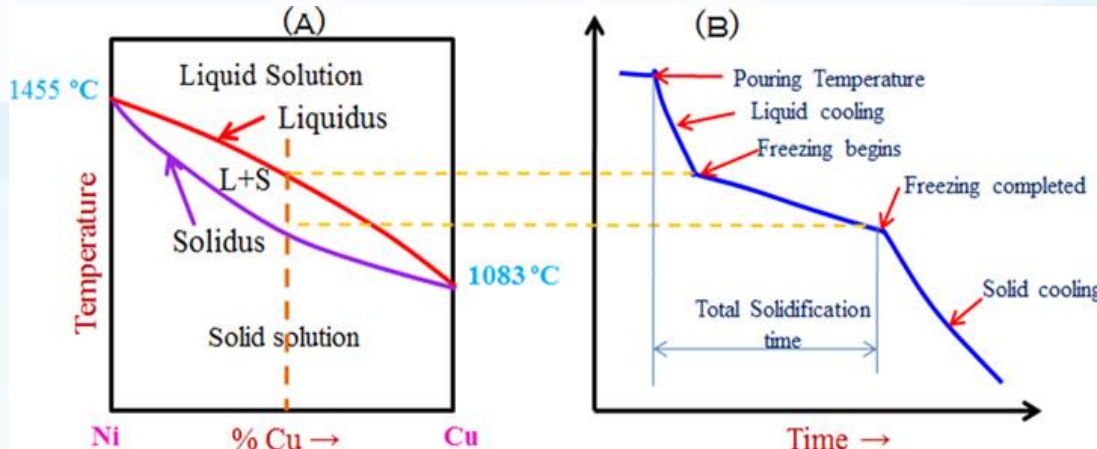

چرا؟



Fe-Ti

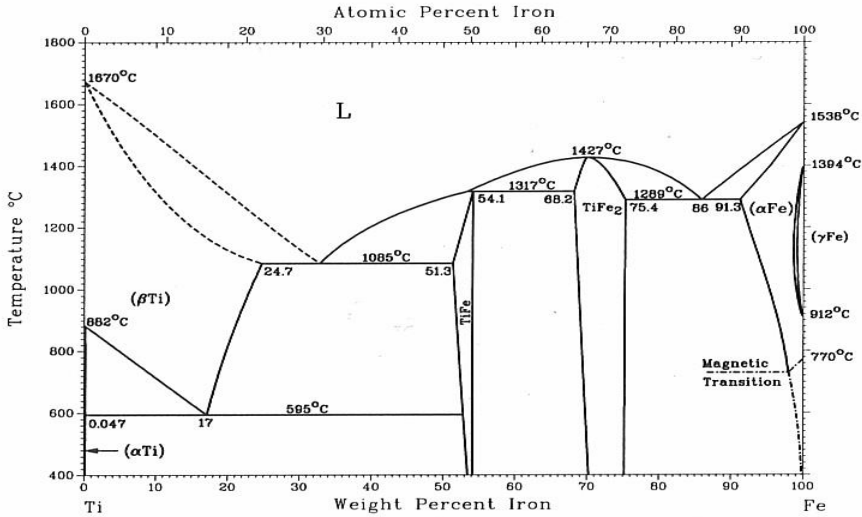


مروری بر انجماد (Solidification)

انجماد یک ترکیب اینتر متالیک (Intermetallic compound)

یک ترکیب اینترمتالیک، ترکیبی از دو یا چند عنصر فلزی (یا غیر فلزی) است که با یک نسبت مشخص اتمی با هم ترکیب می شوند و عموماً برای یک ساختار کریستالی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده ی خود هستند.

ترکیبات اینترمتالیک شبیه به یک فلز خالص عمل می کنند و دارای یک نقطه ی ذوب و یا انجماد هستند.

صرف نظر از اینکه مذاب پیش رو چه باشد (فلز خالص، ترکیب اینترمتالیک، آلیاژ محلول جامد)، مراحل انجماد بایستی رخ دهد.

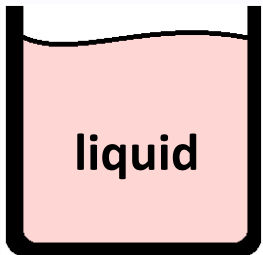


Metallic mold

liquid

مراحل انجماد در یک قالب فلزی؟

(۱) مذاب (ساختار اتمی بی شکل و آمورف)

(۲) تشکیل جوانه های جامد در نقاط مرجح

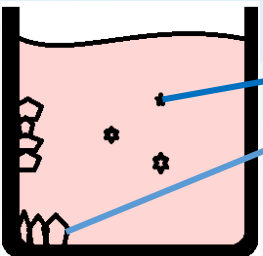


Nucleation

ناخالصی ها (جوانه زاها)

دیواره قالب



مروری بر انجماد (Solidification)

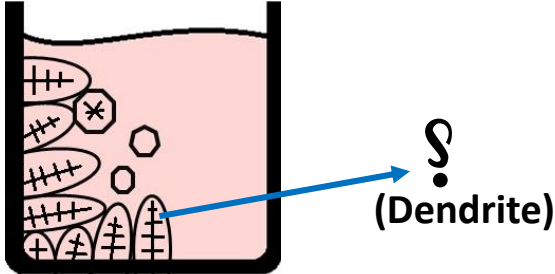

۳) رشد جوانه های جامد و کاهش مذاب

در این مرحله جوانه های جامد تشکیل شده در مذاب شروع به رشد می کنند. با کاهش دما، جوانه ها رشد بیشتری می کنند.

در حین رشد، وقتی اتم ها روی روی جوانه های جامد می نشینند به صورت شاخه شاخه ای رشد می کنند و این مکانیزم رشد جوانه های جامد است.

دندریت (Dendrite)

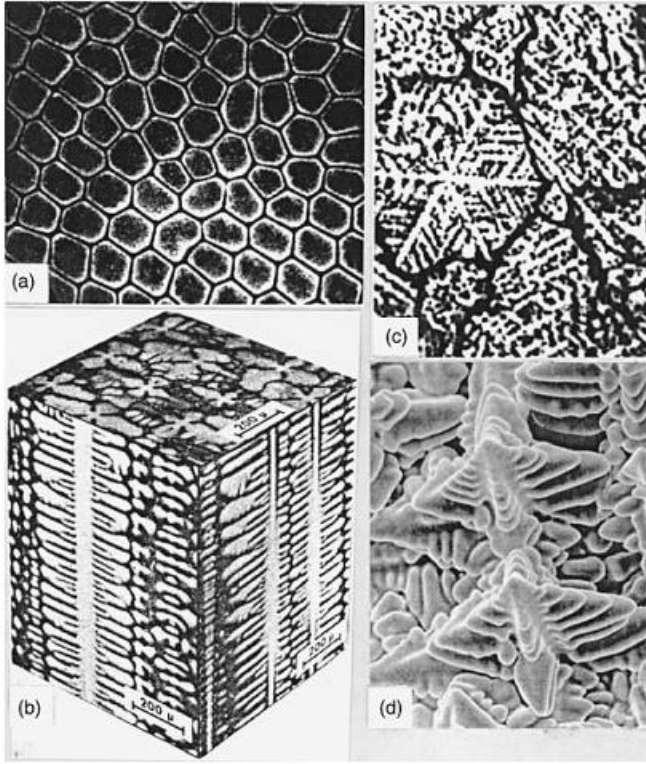


Figure 6.9 Nonplanar solidification structure in alloys. (a) Transverse section of a cellularly solidified Pb-Sn alloy from *Journal of Crystal Growth* (7) (magnification 48x). (b) Columnar dendrites in a Ni alloy. From *New Trends in Materials Processing* (8), with permission. (c) Equiaxed dendrites of a Mg-Zn alloy from *Journal of Inst. of Metals* (9) (magnification 55x). (d) Three-dimensional view of dendrites in a Ni-base superalloy. Reprinted from *International Trends in Welding Science and Technology* (10).


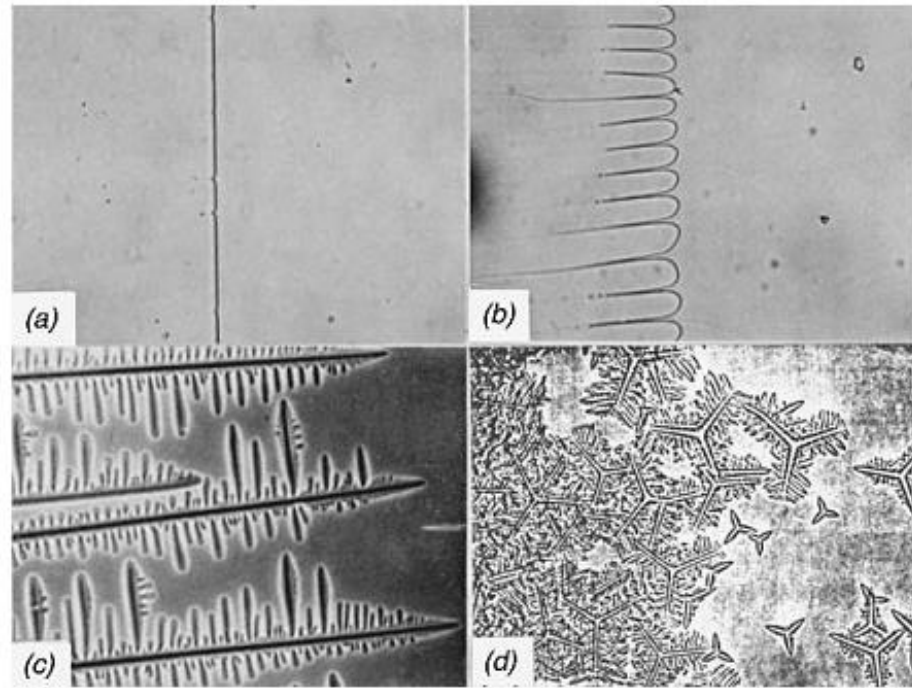


Figure 6.8 Basic solidification modes (magnification 67x): (a) planar solidification of carbon tetrabromide (5); (b) cellular solidification of carbon tetrabromide with a small amount of impurity (5); (c) columnar dendritic solidification of carbon tetrabromide with several percent impurity (5); (d) equiaxed dendritic solidification of cyclohexanol with impurity (6). From *Solidification* (5), pp. 132-134, with permission.



مروری بر انجماد (Solidification)

۴) تکمیل رشد همه ی جوانه ها و برخورد جوانه ها به هم

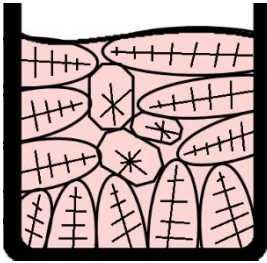


۵) تشکیل مرزدانه ها (Grain Boundary)

مرزدانه: فصل مشترک بین دو دانه

چرا همه ی دانه ها به هم نپیوستند و به یک دانه تبدیل نشدند؟

عدم تطابق جهت گیری دانه ها

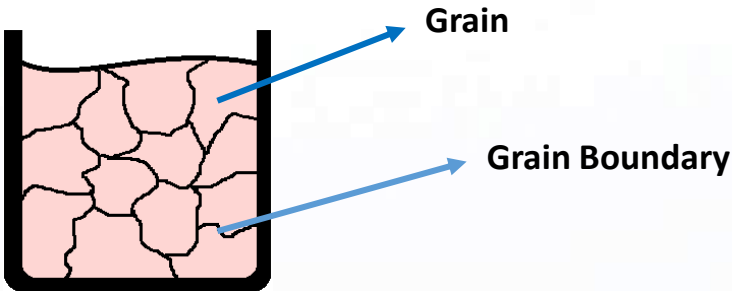

با توجه به مراحل انجماد، می توان با کنترل این مراحل، محصولات متفاوتی را در انجماد تولید کرد:

انجماد پلی کریستال

انجماد جهت دار

انجماد تک کریستال

انجماد سریع





مروری بر انجماد (Solidification)

انجماد پلی کریستال (Poly crystal solidification)



حالتی که بررسی کردیم همان حالت انجماد پلی کریستال بود که به دانه های متفاوتی ختم خواهد شد.

غالب آلیاژهای متداول این گونه منجمد می شوند.

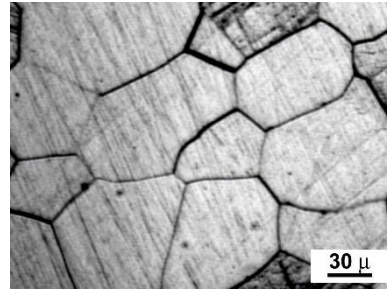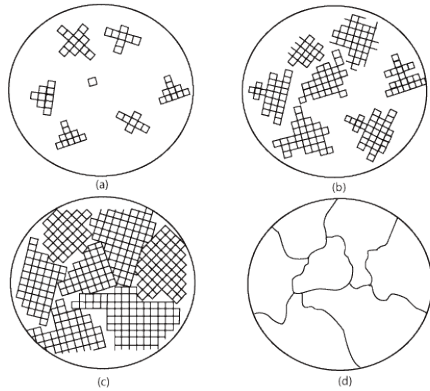



انجماد جهت دار (Directional solidification)

تشویق همه ی دانه ها به رشد در یک جهت کاربرد: نیاز به استحکام بالا در یک جهت خاص (پره های توربین)

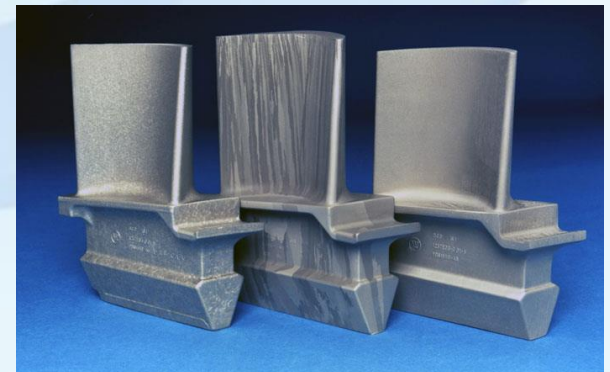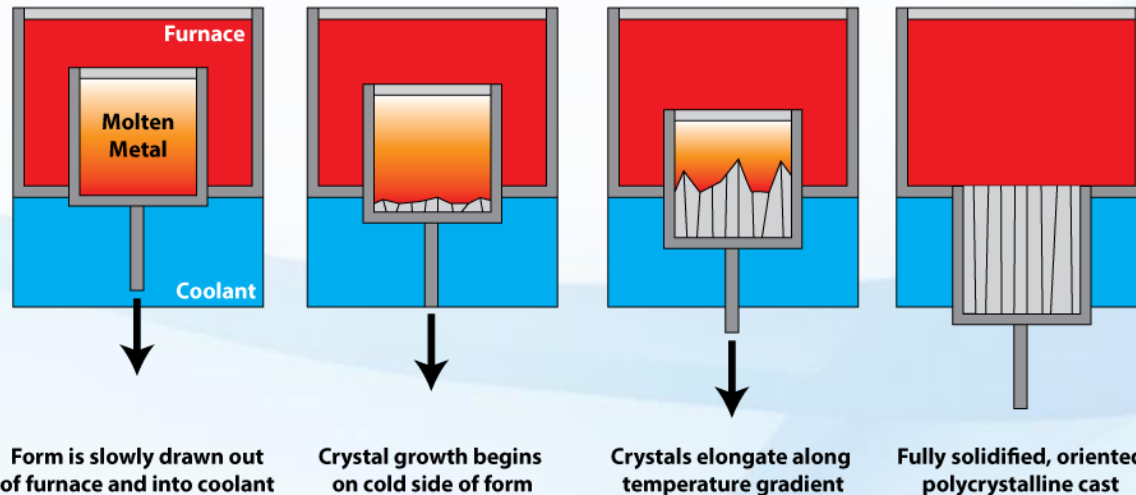



مروری بر انجماد (Solidification)

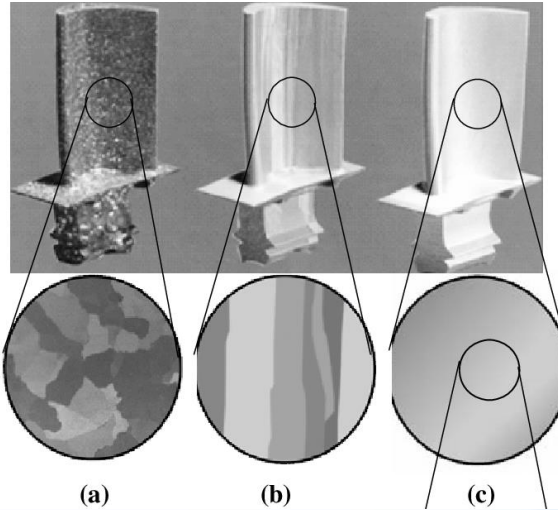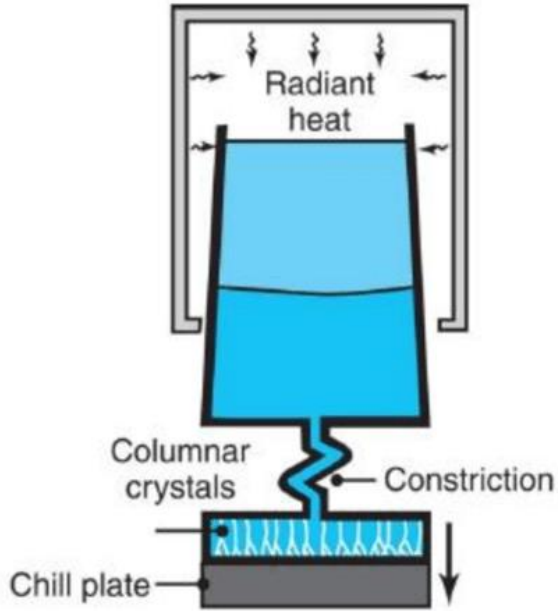

انجماد تک کریستال (Single crystal solidification)


تشویق رشد یک دانه در یک قطعه
کاربرد: (پره های توربین)
مقاومت بسیار بالا در برابر خزش

انجماد سریع (Rapid solidification)


دستیابی به ساختار اتمی آمورف (شیشه ای) و نانوکریستال

استحکام بسیار زیاد
الاستیسیته ی بسیار زیاد
خواص خوردگی بسیار مناسب


کاربرد: رنج کاربری بسیار وسیع
نظامی - پزشکی - ورزشی
موشک های فرو رونده
تیغ های جراحی

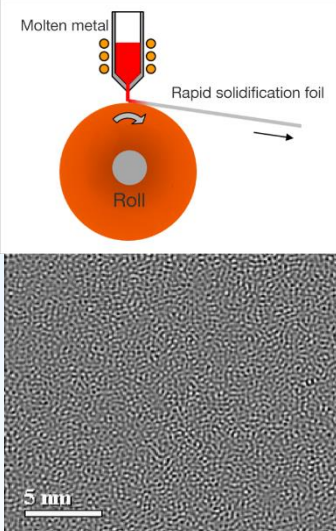

Amorphous material

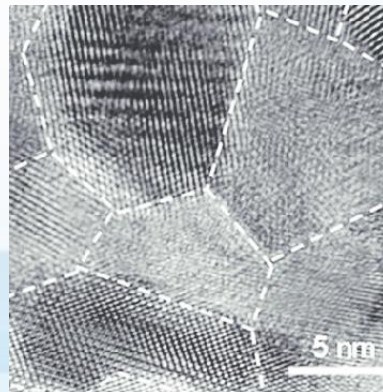

Nano-structured material

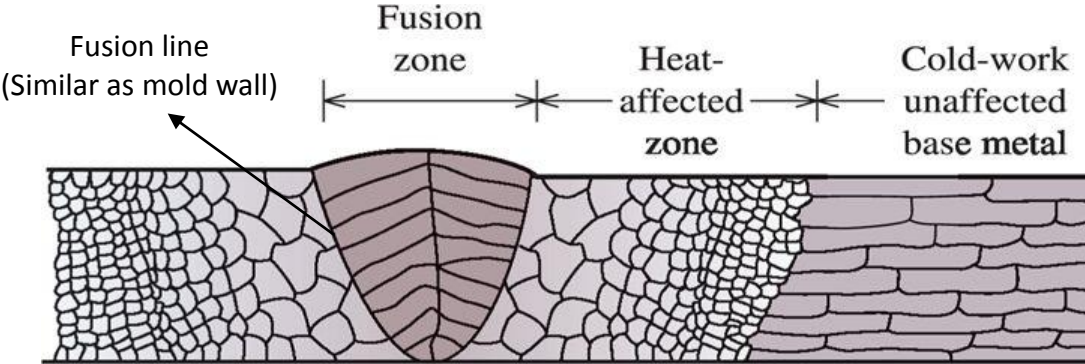


انجماد فلز جوش چگونه است؟

انجماد فلز جوش شبیه به انجماد یک آلیاژ در قالب فلزی است. (فلز پایه نقش قالب فلزی را دارد و فلز جوش مذاب، نقش مذاب آلیاژ). بنابراین هر پدیده ای که در فلز پایه (قالب انجماد جوش) رخ دهد، به اندازه ی فلز جوش اهمیت می یابد.


در جوشکاری، به دلیل سیکل های گرمایشی و سرمایشی غیر یکنواخت، تغییرات ساختاری متفاوتی رخ می دهد. همین امر سبب می گردد که جدایی از فلز جوش (Weld Metal)، نواحی متفاوتی در جوش تشکیل شوند که در خواص اتصال بسیار اهمیت دارند.

جوش چیست؟

از نگاه کلی:

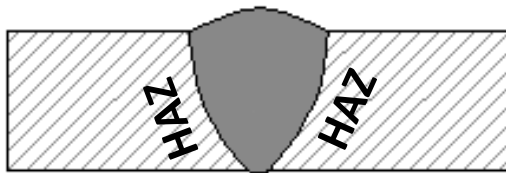

$$\text{Weld} = (\text{WM}) + (\text{HAZ})$$

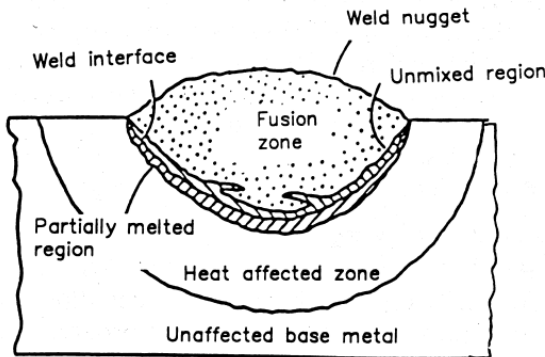

از نگاه جزئی:

$$\text{Weld} = (\text{WM}) + (\text{UZ}) + (\text{PMZ}) + (\text{HAZ}) + (\text{TZ})$$



ریز ساختارهای جوش

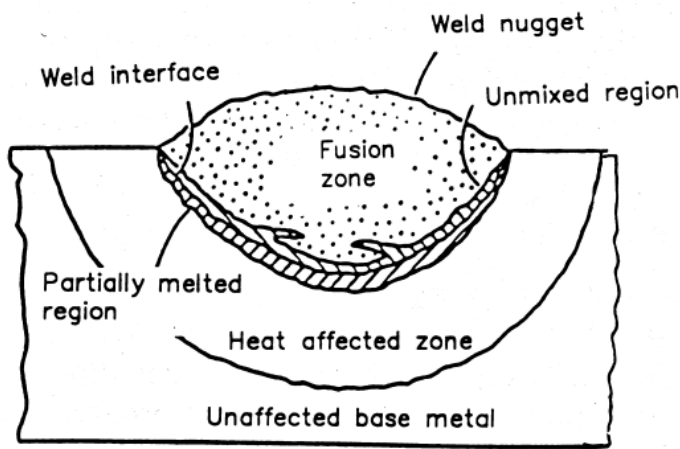


Fig. 1 Schematic showing the regions of a heterogeneous weld. Source: Ref 2

Weld Metal
Weld Nugget
(WM)

ذوب و انجماد کامل
تغییر ساختار میکروسکوپی / ماکروسکوپی
امکان تغییر ترکیب شیمیایی
تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی

Unmixed Region
Unmixed Zone
(UZ)

ذوب و انجماد کامل
تغییر ساختار میکروسکوپی / ماکروسکوپی
تغییر نسبی ترکیب شیمیایی نسبت به WM و BM
تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی
بسته به حجم و ترکیب شیمیایی می
تواند نقطه ی شروع تخریب باشد.

در صورت تفاوت ترکیب
شیمیایی فلز جوش و فلز پایه

Partially Melted
Zone (PMZ)

ذوب و انجماد نسبی
تغییر ساختار میکروسکوپی / ماکروسکوپی
تغییر ترکیب شیمیایی
تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی

منشا بسیاری از تخریب ها:
ترک خوردگی مایع (Liquation Cracking)
ترک خوردگی هیدروژنی (HIC)
خوردگی های داغ (Hot Corrosion)

Heat Affected
Zone (HAZ)

عدم ذوب و انجماد
عملیات حرارتی
تغییر ساختار میکروسکوپی / ماکروسکوپی
عدم تغییر ترکیب شیمیایی
تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی
ناشی از تغییرات ساختاری


Temper Zone
(TZ)

تحت گرما قرار می گیرد و عدم ذوب و انجماد
عدم تغییر ساختار ماکروسکوپی
تغییر ساختار میکروسکوپی (حذف عیوب کریستالی)
عدم تغییر ترکیب شیمیایی
تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی
ناشی از تغییرات ساختاری میکروسکوپی

هر یک از این نواحی، نقش منحصر به فرد و
ویژه ای در تعیین خواص جوش دارند.



ریزساختارهای جوش و ترکیب شیمیایی

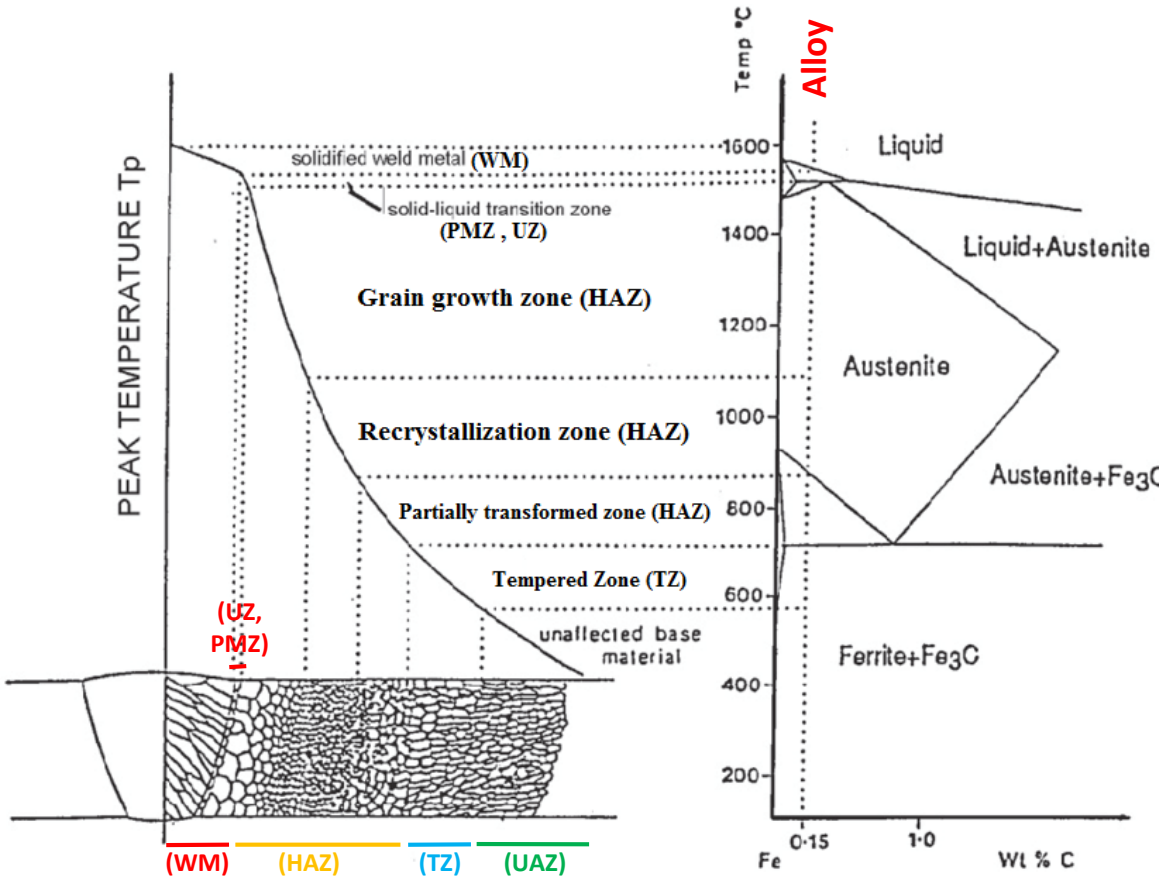

Weld Metal

liquid

PMZ

$L + \delta$

UZ
چنانچه ترکیب شیمیایی فلز جوش و فلز پایه متفاوت باشد.


(HAZ)

Grain growth
Recrystallization zone
Partially transformed zone

γ and
 $\gamma + \alpha$

TZ

$\alpha + Fe_3C$

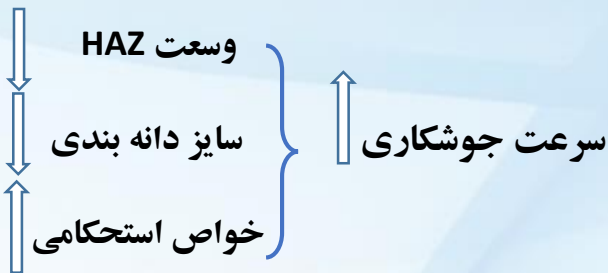

ترکیب شیمیایی ماده


سرعت جوشکاری

حرارت ورودی

تشکیل و وسعت
این نواحی




انجماد فلز جوش

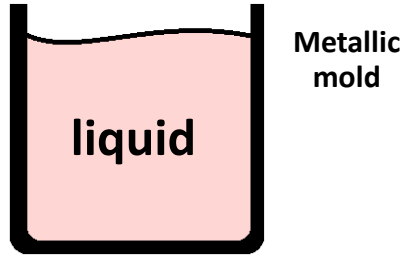


انجماد فلز جوش ← انجماد در قالب فلزی

(فلز پایه نقش قالب فلزی را دارد و فلز جوش مذاب، نقش مذاب آلیاژ را).

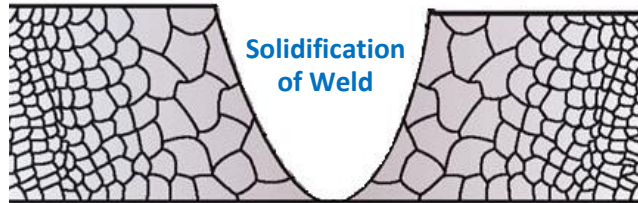

جوانه زنی همگن (Homogeneous Nucleation)

فقط در فصل مشترک WM/BM

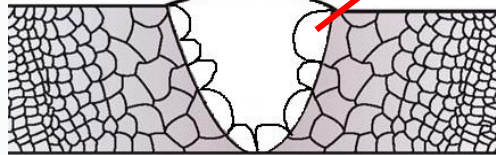

جوانه زنی غیر همگن (Heterogeneous Nucleation)

جوانه زنی در عوامل خارجی موجود در جوش مذاب
اکسیدها، نیتريد ها، جوانه ها



جوانه زنی در
فلز جوش
(Nucleation)



جوانه زنی همگن در فلز جوش (Homogeneous Nucleation)

طریقه ی هم بافته (رونشستی)؟
(Epitaxial mechanism)

شکل ۷.۲

جوانه ها در فصل مشترک WM/BM

هر جوانه ی جدید، ادامه ی رشد یکی از دانه های BM است.

اندازه ی جوانه ها توسط اندازه دانه BM تعیین می گردد.

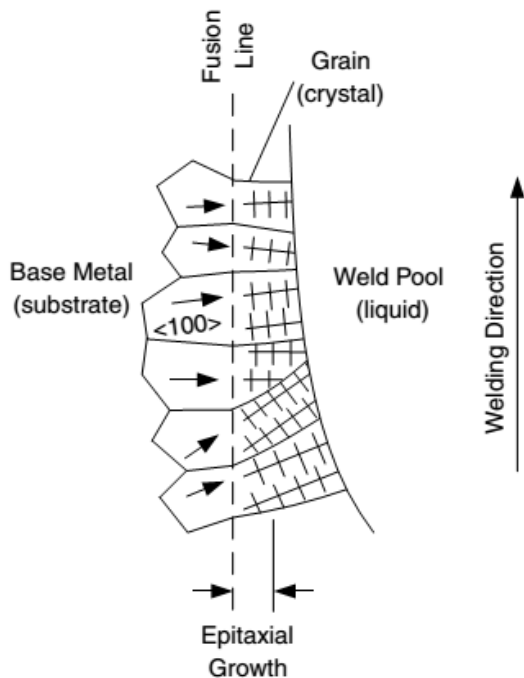


Figure 7.2 Epitaxial growth of weld metal near fusion line.

چرا جوانه ها به شکل همبافته با فلز پایه رخ می دهد؟

جوشکاری بدون فیلر
جوشکاری با فیلر یا
الکتروود شبیه به فلز پایه

ترکیب شیمیایی یکسان
ساختار کریستالی یکسان



شکل ۷.۴

جوانه زنی همبافته در C103 (آلیاژ نیوبیوم)
جوانه زنی همبافته در 4043 (آلیاژ آلومینیوم)

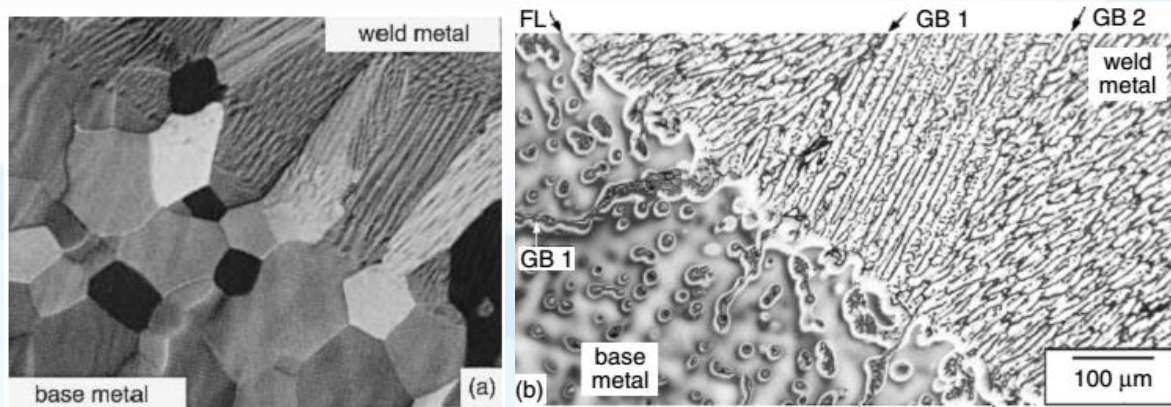


Figure 7.4 Epitaxial growth. (a) Near the fusion boundary of electron beam weld of C103 alloy (magnification 400×). Reprinted from O'Brien (9). Courtesy of American Welding Society. (b) Near the fusion boundary of as-cast Al-4.5Cu welded with 4043 filler (Al-5Si).



جوانه زنی همگن در فلز جوش (Homogeneous Nucleation)

طریقه ی غیر هم بافته (غیررونشستی) (Non-epitaxial mechanism)

جوانه های تشکیل شده، در امتداد دانه های BM نیستند و به شکل جداگانه ای تشکیل می شوند.

شکل ۷.۶ جوشکاری SS(α)-409 (BCC) با الکتروود MONEL (70%Ni-30%Cu- FCC)

چه زمانی جوانه زنی به شکل غیر همبافته رخ می دهد؟

ترکیب شیمیایی متفاوت WM و BM ساختار کریستالی متفاوت

?
Unmixed Zone (UZ)

استفاده از الکتروودهای متفاوت اتصال فلزات غیر مشابه

فلسفه ی تشکیل این منطقه چیست؟

واسطه ای برای بر طرف کردن عدم تطابق های شیمیایی و ساختاری

پس از تشکیل جوانه ها چه به صورت هم بافته و چه به صورت غیر هم بافته، مرحله ی بعدی رشد است.

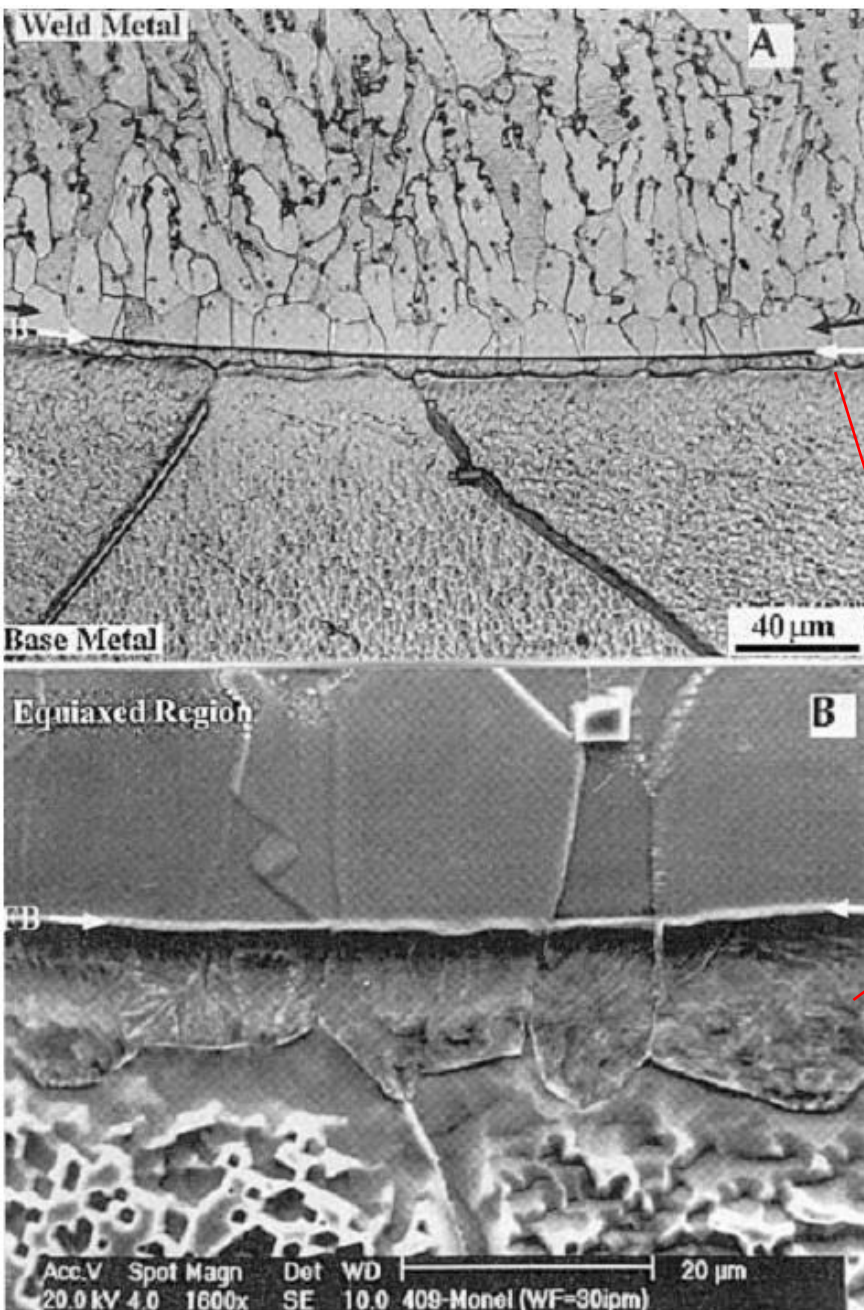


Figure 7.6 Fusion boundary microstructure in 409 ferritic stainless steel (bcc) welded with Monel filler wire (fcc): (a) optical micrograph; (b) scanning electron micrograph. White arrows: fusion boundary; dark arrows: new grains nucleated along fusion boundary. Reprinted from Nelson et al. (11). Courtesy of American Welding Society.



رشد جوانه ها در فلز جوش

جوانه های تشکیل شده، در رشد با هم در رقابت هستند!

رشد رقابتی (Competitive Growth)

شکل ۷.۶

جوانه های ایجاد شده در حال رشد هستند و با هم در حال رقابت هستند.

عوامل تعیین کننده ی رقابت؟

رشد یک دانه، با خروج حرارت از آن صورت می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه انرژی (گرمایی) که سبب مذاب بون ماده است، خارج شود، اتم های بیشتری به جوانه ها جامد شده ملحق می شوند و انجماد ادامه می یابد.

با توجه به اینکه محیط سرد کننده در جوش BM است، پس خروج حرارت نیز در BM رخ می دهد. حال هرچه جوانه ی ایجاد شده تطابق بیشتری با جهت گیری دانه های فلز پایه داشته باشد، در این رقابت شانس بیشتری دارد.


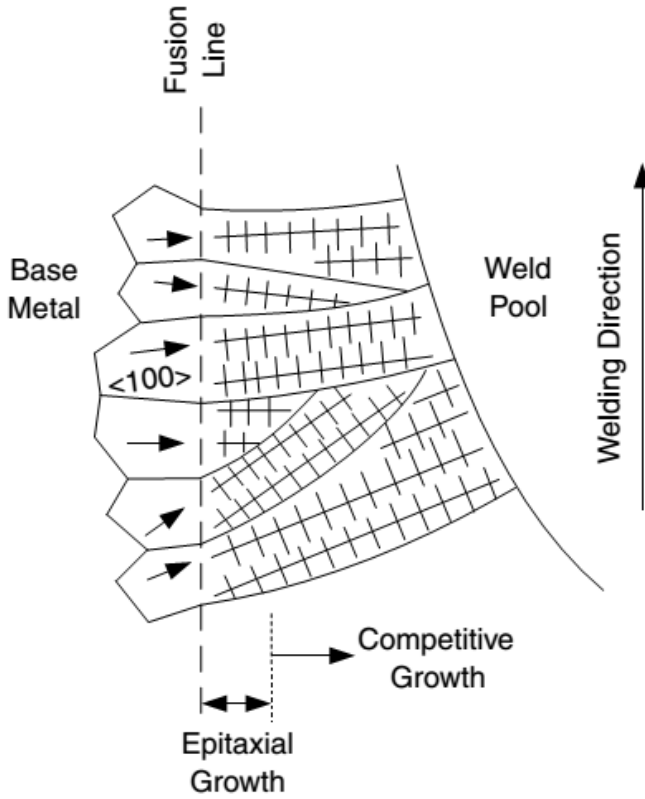


Figure 7.7 Competitive growth in bulk fusion zone.



جوانه ها تمایل به رشد در جهت عمود به فصل مشترک جامد/مذاب (BM/WM) دارند. زیرا این جهت دارای حداکثر شیب حرارتی است که در نتیجه ی آن، میزان خروج حرارت بیشتر است.

عامل اول

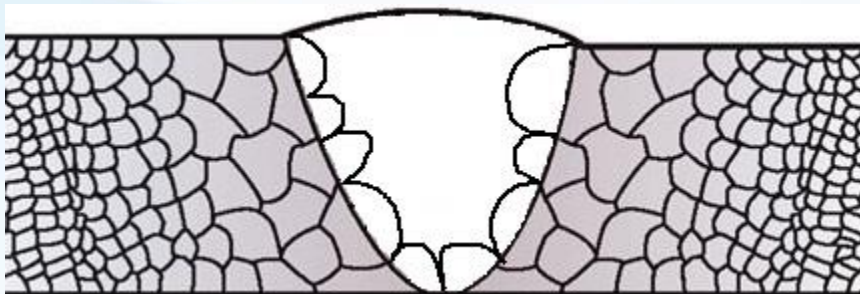

رشد جوانه ها در فلز جوش

رشد رقابتی (Competitive Growth)

عوامل تعیین کننده ی رقابت؟

دندریت ها تمایل به رشد در جهات رشد آسان دارند.

عامل دوم

جدول ۲.۱

TABLE 7.1 Easy-Growth Directions

Crystal Structure	Easy-Growth Direction	Examples
Face-centered-cubic (fcc)	$\langle 100 \rangle$	Aluminum alloys, austenitic stainless steels
Body-centered-cubic (bcc)	$\langle 100 \rangle$	Carbon steels, ferritic stainless steels
Hexagonal-close-packed (hcp)	$\langle 10\bar{1}0 \rangle$	Titanium, magnesium
Body-centered-tetragonal (bct)	$\langle 110 \rangle$	Tin

Source: From Chalmers (12).

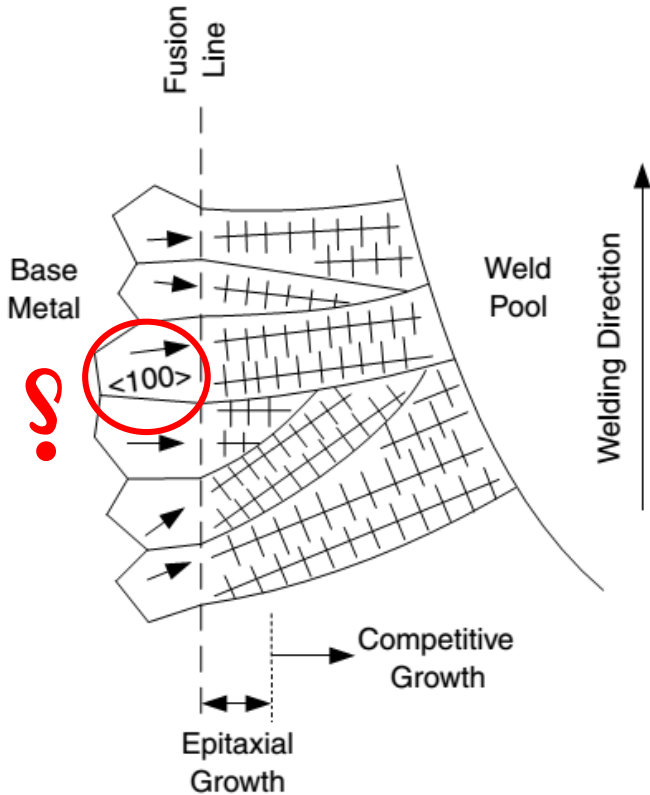


Figure 7.7 Competitive growth in bulk fusion zone.

پس در این رقابت، دانه هایی بیشتر رشد می کنند که جهت رشد آسان آن ها عمود بر فصل مشترک BM/WM باشد.





رشد جوانه ها در فلز جوش

رشد رقابتی (Competitive Growth)

ساختار نهایی فلز جوش در جوانه زنی همگن؟

دانه بندی های جهت دار و کشیده و نسبتا درشت!

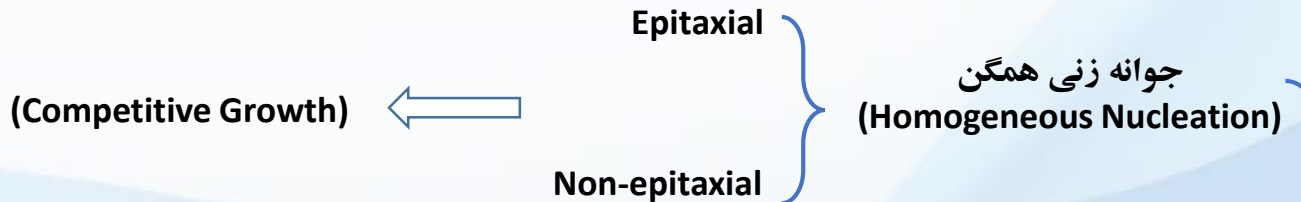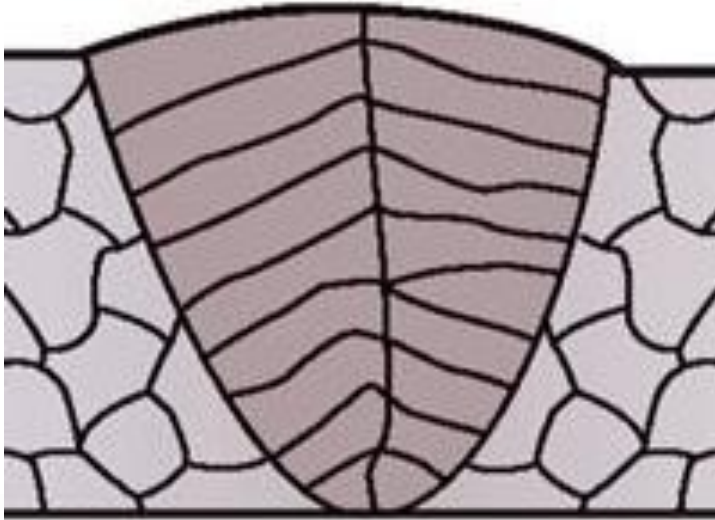

مرور

جوانه زنی در فلز جوش
(Nucleation)

جوانه زنی غیر همگن
(Heterogeneous Nucleation)



جوانه زنی غیر همگن در فلز جوش (Heterogeneous Nucleation)

حضور هر گونه عامل خارجی می تواند به عنوان مرکز جوانه زنی عمل کند که در این صورت جوانه زنی غیر همگن خواهد بود.

اکسیدها و نیتrideهای ناشی از محافظت ضعیف حین جوشکاری

آخال ها (آخال تنگستنی در GTAW)


سرباره

جوانه زها (تعمدی)

عوامل خارجی

(Homogeneous Nucleation)

(Heterogeneous Nucleation)

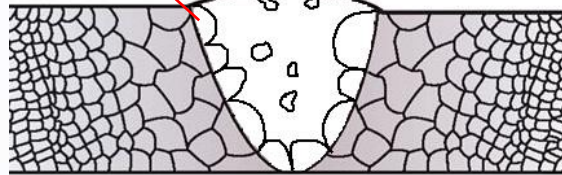

در عمل ما نمی توانیم از تشکیل جوانه های همگن جلوگیری کنیم. بنابراین، معمولا هر دو جوانه زنی همگن و غیر همگن با هم رخ می دهند.

نکته

هر گاه جوانه زنی غیر همگن داشته باشیم، جوانه های همگن هم وجود دارند، اما بر عکس این حالت رخ نمی دهد.

Equiaxed Grain (Dendrite)?

شکل ۷.۱۴

حضور هم زمان جوانه های همگن و غیر همگن که سبب ساختار Equiaxed شده است.

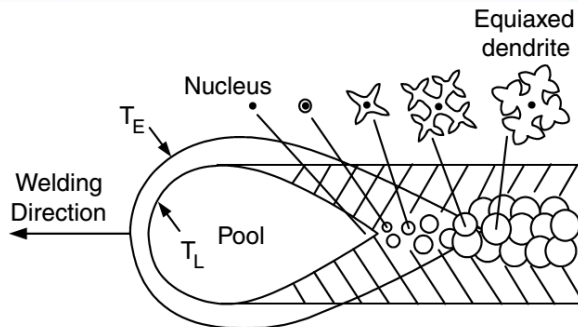


Figure 7.14 Heterogeneous nucleation and formation of equiaxed grains in weld metal.




جوانه زنی غیر همگن در فلز جوش (Heterogeneous Nucleation)

ساختار نهایی فلز جوش در جوانه زنی غیر همگن؟

دانه بندی های هم محور!

Equiaxed Grain structure

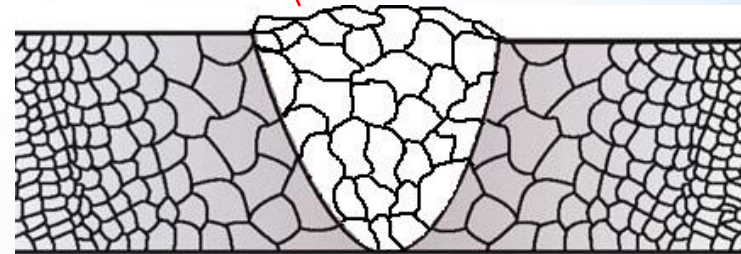

جوانه زنی غیر همگن در اثر
حضور TiN در SS(α)

شکل ۷.۱۶

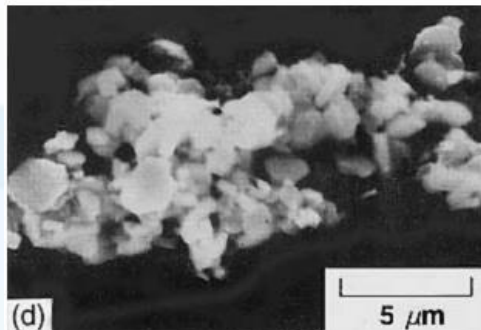
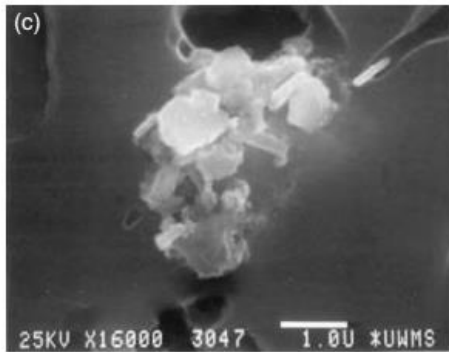
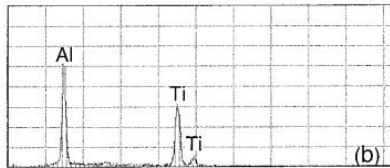
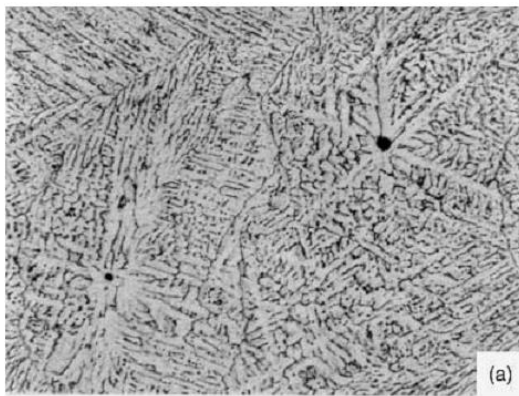


Figure 7.15 Heterogeneous nuclei in GTAW of 6061 aluminum: (a) optical micrograph; (b) EDS analysis; (c) SEM image; (d) SEM image of TiB₂ particles in a grain refiner for aluminum casting. (a, b) From Kou and Le (20). (d) Courtesy of Granger (21).



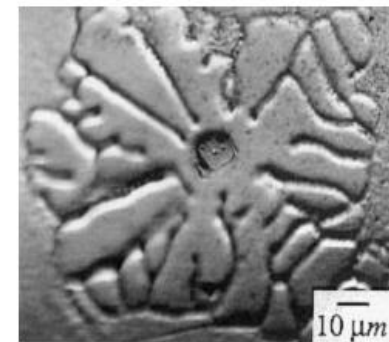


Figure 7.16 TiN particle as heterogeneous nucleus in GTAW of ferritic stainless steel. Reprinted from Villafuerte and Kerr (22).

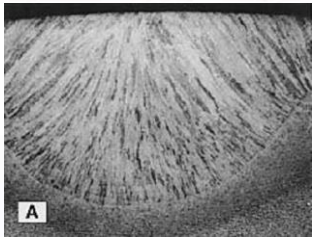

ساختار دانه بندی فلز جوش در جوانه زنی همگن و غیر همگن؟


مرور

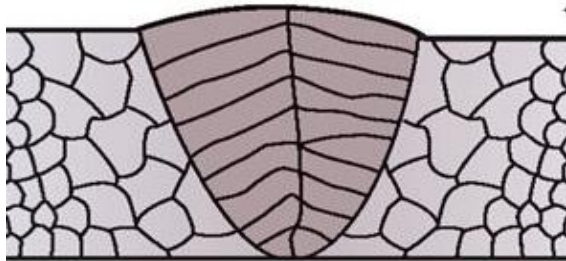

تنش تسلیم
تافنس

جوانه زنی فقط در فصل مشترک BM/WM
دانه های جهت دار و کشیده
دانه های درشت (کاهش خواص مکانیکی)
حساس به ترک انجمادی؟ (مرور)

جوانه زنی همگن
(Homogeneous Nucleation)

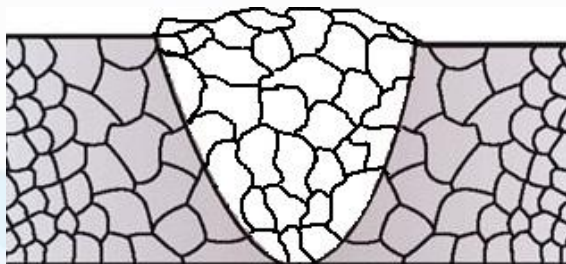

تنش تسلیم
تافنس


جوانه زنی در ذرات خارجی و فصل مشترک BM/WM
افزایش تعداد جوانه ها و رشد کمتر جوانه ها
دانه بندی هم محور
دانه های ریز (افزایش خواص مکانیکی)
مقاوم به ترک انجمادی؟ (مرور)

جوانه زنی غیر همگن
(Heterogeneous Nucleation)



یادآوری انواع ترک

در حین انجماد، عناصر زودگداز مثل s و p (هنگامی که دانه ها در حال رشد هستند) به بیرون دانه ها پس زده می شوند، و در انتهای انجماد در مرکز جوش تجمع می کنند. فسفر و گوگرد تجمع یافته مذاب هستند در حالیکه دانه های ایجاد شده در حال انقباض هستند. این انقباض به راحتی سبب ترک خوردگی می شوند.

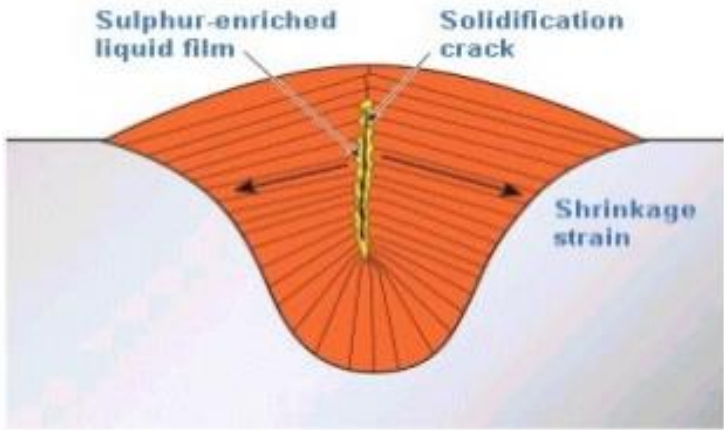

ترک انجمادی
Solidification cracking

ترک خوردگی مایع
Liquation cracking



ترک سرد
Cold Crack


ترک گرم
Hot Crack

ترک بازگرمی
Reheat crack

ترک لایه ای
Lamellar Crack

انواع ترک

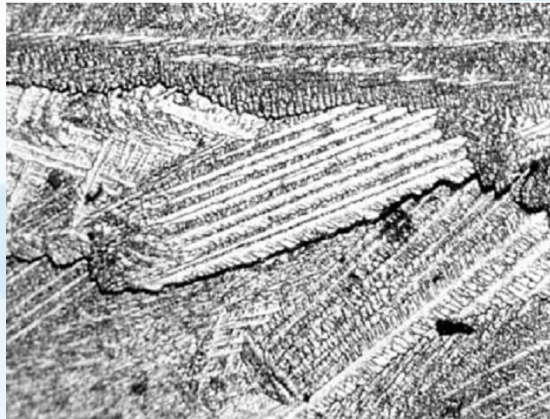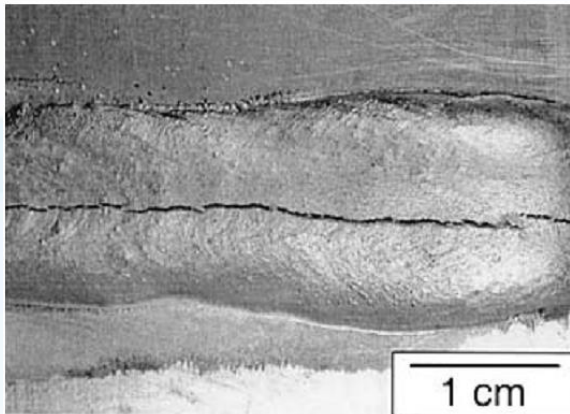

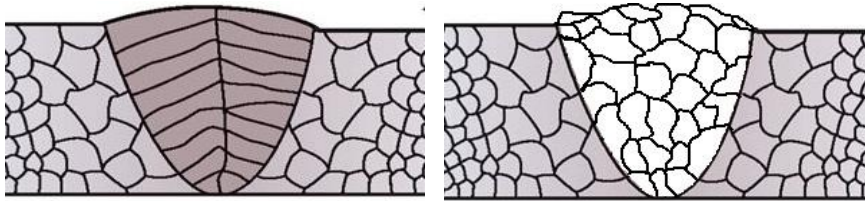


مزیت دانه های هم محور

کاهش حساسیت فلز جوش به ترک خوردگی انجمادی

دانه های هم محور و ریز، میزان جدایش عناصر زودگذار را کاهش می دهند.

$\sigma_y = \sigma_o + kd^{-\frac{1}{2}}$
d : diameter of grain,
 σ_y : yield strength,
 σ_o and k are constant

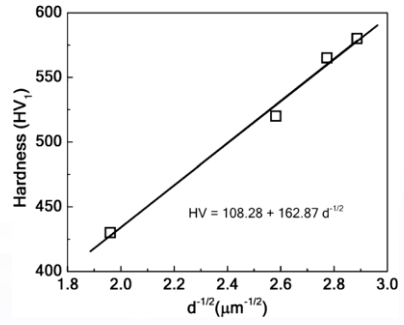

افزایش تنش تسلیم


ریزدانگی تاثیر مستقیمی بر روی استحکام تسلیم دارد.

افزایش تافنس

با کاهش دما، تافنس کاهش می یابد.

تافنس جوش را معمولا چگونه بیان می کنند؟

آزمون کشش } تافنس
آزمون ضربه }

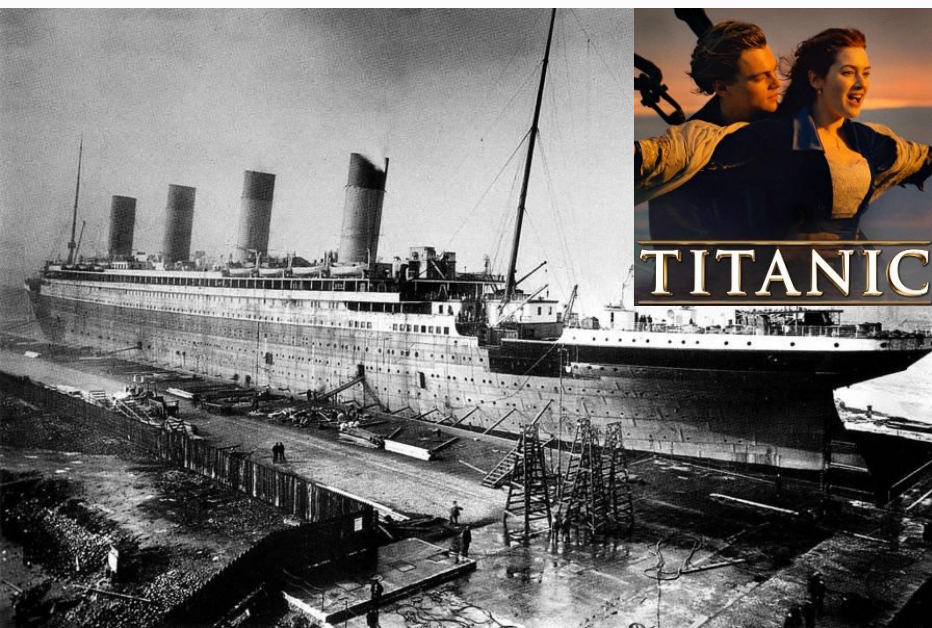




Ductile to brittle transition temperature (DBTT)

مزیت دانه های هم محور

افزایش تافنس


:DBTT

با انجام چندین تست ضربه در دماهای متفاوت هر چه DBTT کمتر باشد، تافنس ماده بیشتر می شود.

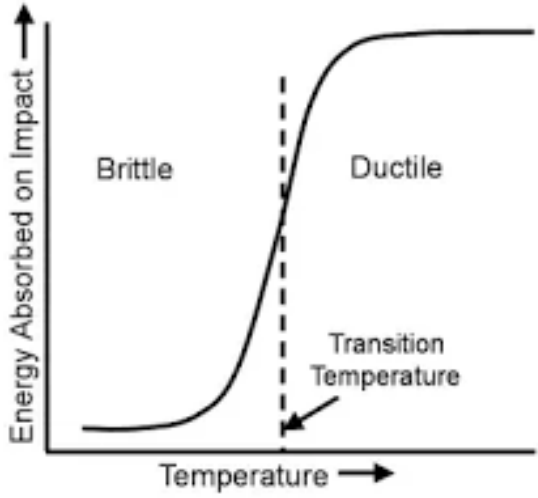

ریزدانگی بیشترین کاهش را در DBTT ایجاد می کند.

با وجود این ویژگی های مثبت در اثر ریزدانگی، تلاش بر این است که ساختار دانه بندی جوش را هم محور و ریزدانه کنیم.

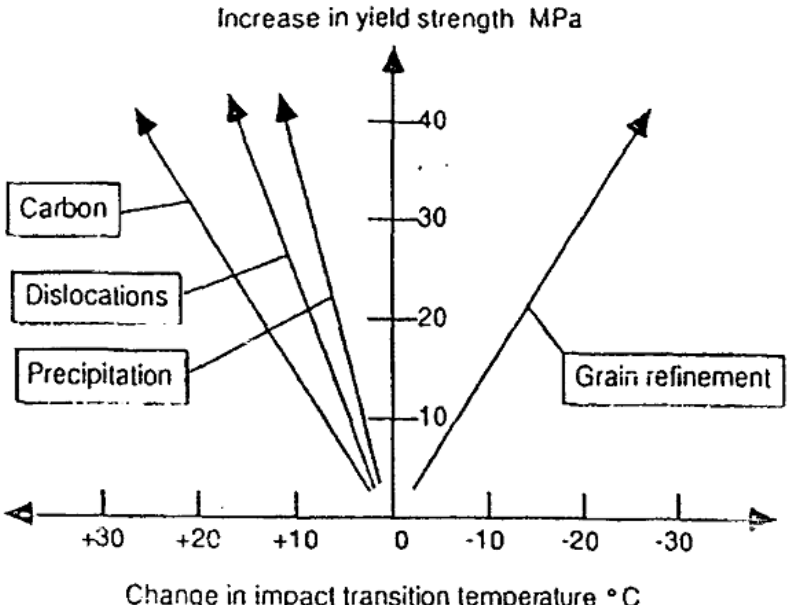



روش های اصلاح ساختار دانه بندی فلز جوش

اکسیدها و نیتrideهای ناشی از محافظت ضعیف حین جوشکاری
آخال ها (آخال تنگستنی در GTAW)
سرباره
جوانه زاها (تعمدی)

عوامل
خارجی



چه عواملی سبب تشکیل دانه های هم محور می شد؟

نکته

اگرچه اکسیدها و نیتrideها می توانند سبب جوانه زنی غیر همگن و ریزدانهگی جوش شوند، اما این عوامل خود نیز به عنوان مناطق مستعد به ترک شناخته می شوند. بنابراین بایستی به دنبال روش هایی بگردیم که اصلاح سازی و دانه بندی فلز جوش ناشی از حضور اکسیدها و نیتrideها به عنوان جوانه زنی نباشد.

دانه بندی درشت و جهت دار

دانه بندی ریز و هم محور

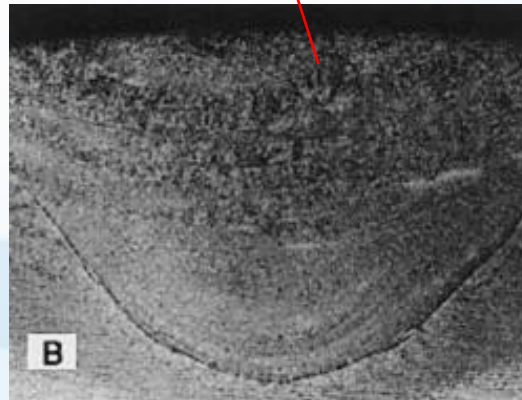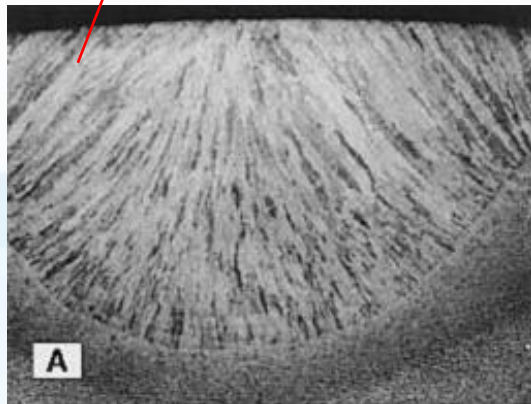

۱- تلقیح یا جوانه زنی (Inoculation)

افزودن ترکیباتی که نقش جوانه زایی دارند.

شکل ۷.۲۲

جوانه زایی Ti در فولاد C-Mn در روش SAW

Figure 7.22 Effect of inoculation on grain structure in submerged arc welds of C-Mn steel (magnification 6x): (a) without inoculation; (b) inoculation with titanium. Reprinted from Heintze and McPherson (30). Courtesy of American Welding Society.



روش های اصلاح ساختار دانه بندی فلز جوش

تلقیح یا جوانه زنی (Inoculation)

شکل ۷.۲۴

جوانه زایی Ti در آلیاژ آلومینیوم Al2090
در فرایند GTAW

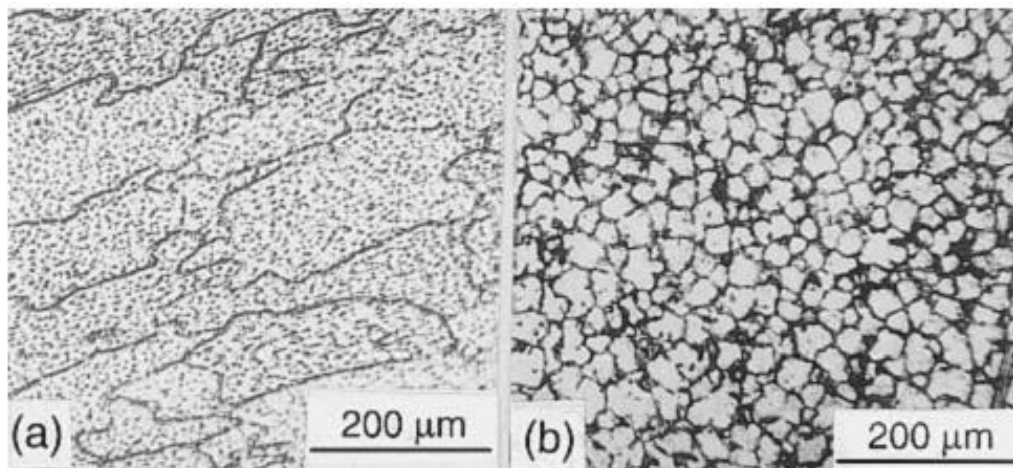


Figure 7.24 Effect of inoculation on grain structure in GTAW of 2090 Al-Li-Cu alloy: (a) 2319 Al-Cu filler metal; (b) 2319 Al-Cu filler metal inoculated with 0.38% Ti. Reprinted from Sundaresan et al. (35).

مکانیزم؟

تشکیل جوانه های غیر همگن در مرکز جوش



افزایش تعداد دانه ها و کاهش رشد دانه ها




دانه بندی ریز و هم محور



روش های اصلاح ساختار دانه بندی فلز جوش

۲- هم زدن حوضچه ی جوش (Weld pool stirring)

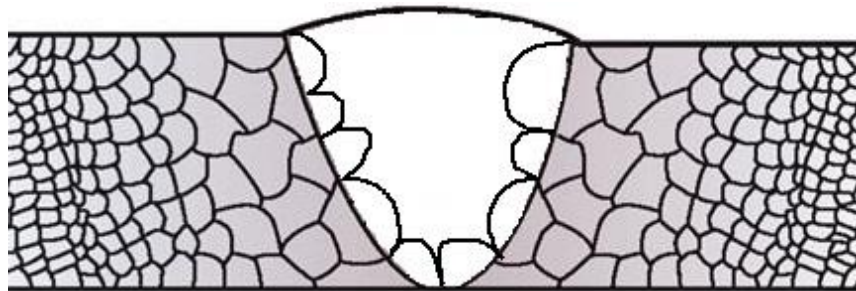

هم زدن حوضچه ی جوش حین انجماد




شکست جوانه های ایجاد شده



افزایش مراکز جوانه زنی جدید



دانه بندی ریز و هم محور

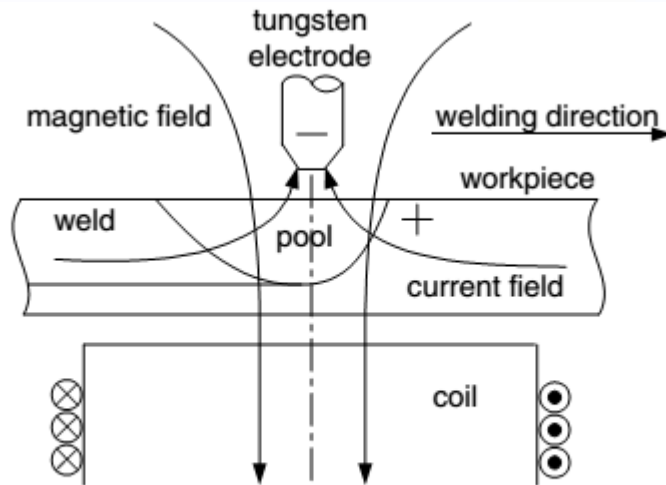

شکل ۷.۲۵

(Electromagnetic stirring)

استفاده از میدان مغناطیسی متناوب خارجی در حین جوش

Figure 7.25 Schematic sketch showing application of external magnetic field during autogenous GTAW. Modified from Matsuda et al. (36).



هم زدن حوضچه ی جوش (Weld pool stirring)

شکل ۷.۲۶

افزایش وسعت منطقه ی ریز دانه و هم محور در
جوش $Al-2.5Mg-0.011Ti$

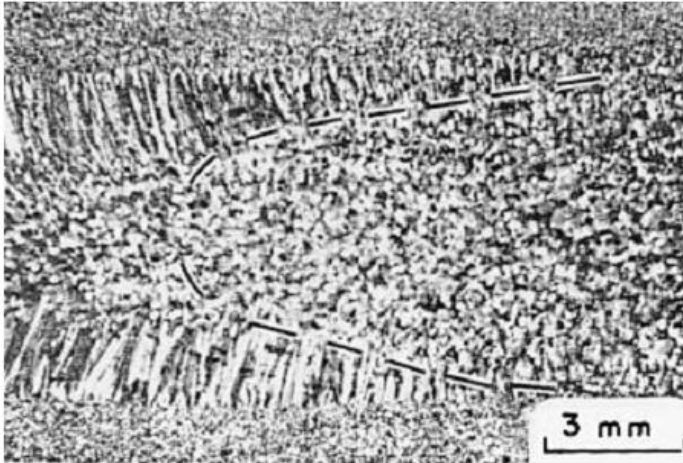


Figure 7.26 Widening of equiaxed zone in GTAW of alloy Al-2.5Mg-0.011Ti by magnetic stirring (at dotted line). Reprinted from Pearce and Kerr (32).

آلومینیوم مغناطیسی است مگه؟!!

شکل ۷.۲۷

ss(α) – 409 - GTAW


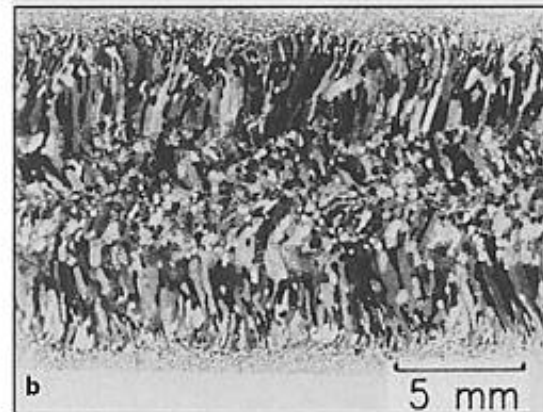


Figure 7.27 Effect of electromagnetic pool stirring on grain structure in GTAW of 409 ferritic stainless steel: (a) without stirring; (b) with stirring. Reprinted from Villafuerte and Kerr (39). Courtesy of American Welding Society.

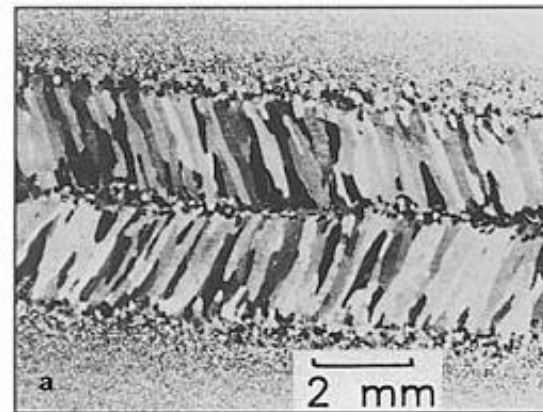

روش های اصلاح ساختار دانه بندی فلز جوش

۳- استفاده از جریان پالسی در جوشکاری (Arc pulsation)

تغییرات در جریان الکتریکی




تغییر حرارت ورودی



عدم رشد جوانه های قبلی و تشکیل جوانه های جدید



دانه بندی ریز و هم محور

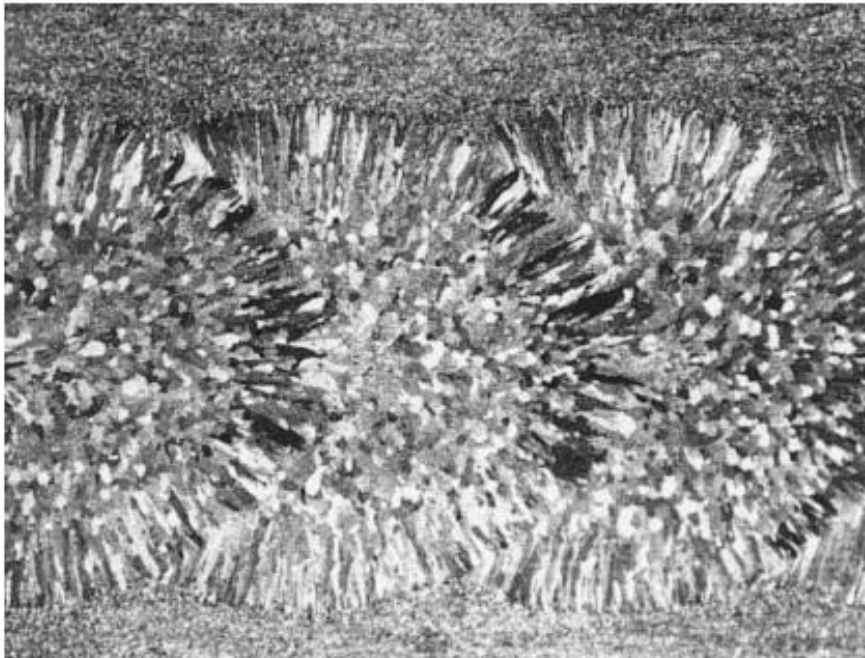


شکل ۷.۲۹

تشکیل ساختار هم محور توسط
جریان پالسی (AL-6061)



روش های اصلاح ساختار دانه بندی فلز جوش

۴- تحریک جوانه زایی سطحی توسط سرمایش سطح (Stimulated surface nucleation)

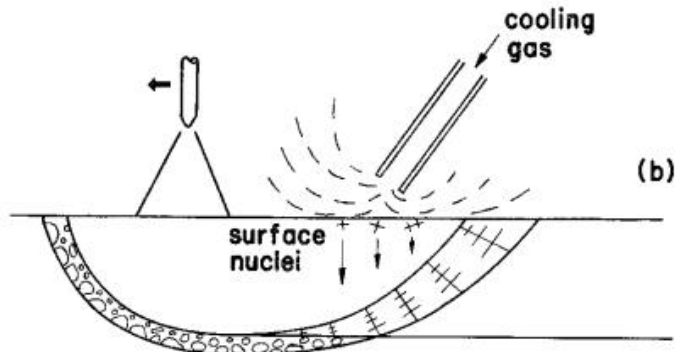

MECHANISM 4: Surface Nucleation

شکل ۷.۱۳

مکانیزم جوانه زنی سطحی توسط سرمایش سطح

سرمایش سطح و جوانه زنی در سطح




دانه بندی ریز و هم محور

Figure 7.13 Nucleation mechanisms during welding: (a) top view; (b) side view. Reprinted from Kou and Le (19). Courtesy of American Welding Society.



ناحیه ی مخلوط نشده (unmixed Zone)

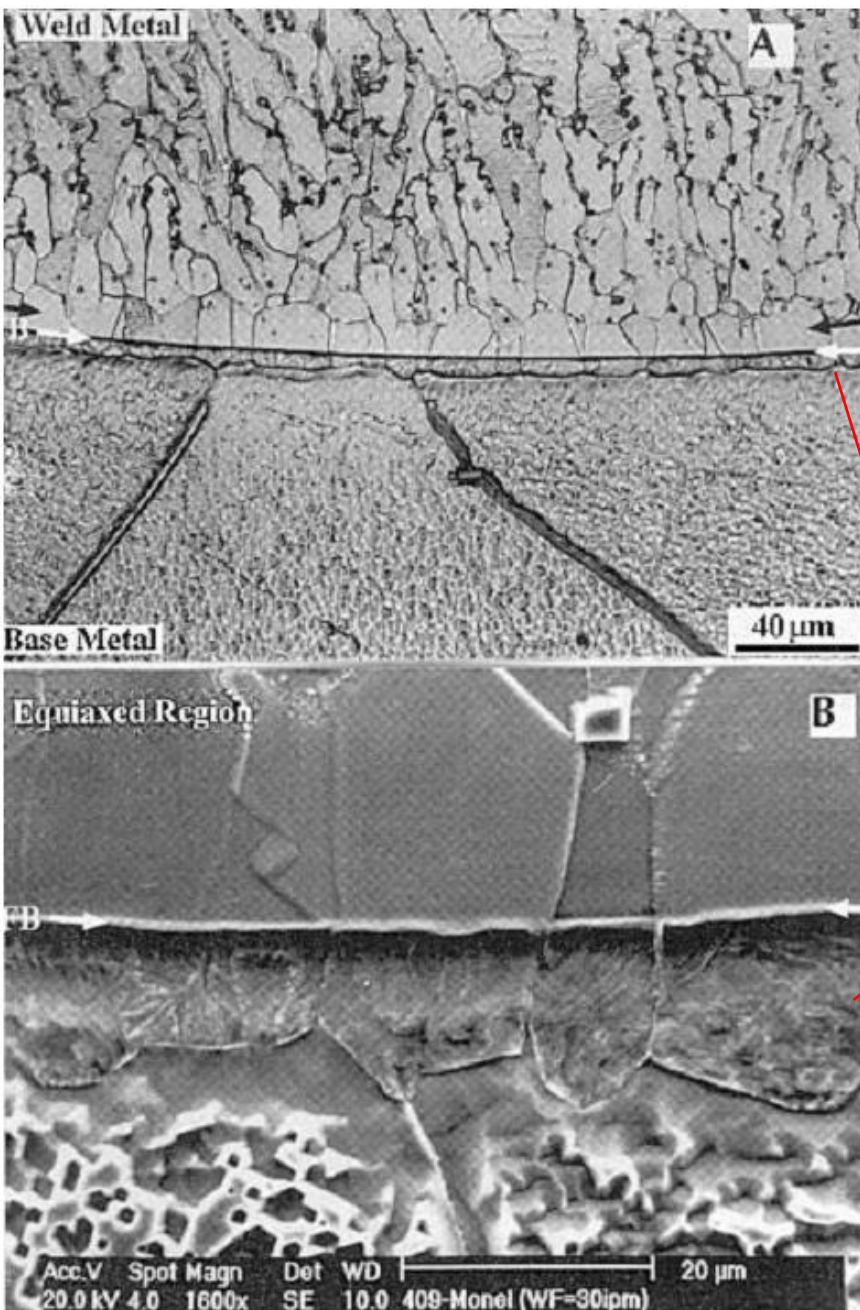

Unmixed Zone (UZ)

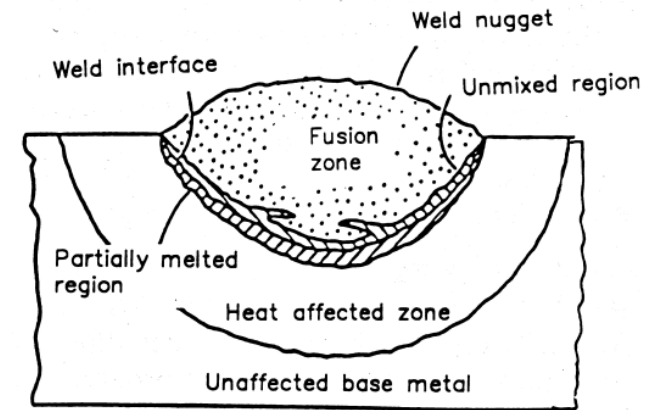


Fig. 1 Schematic showing the regions of a heterogeneous weld. Source: Ref 2

تشکیل در صورت تفاوت ترکیب شیمیایی فلز جوش و فلز پایه
(نقش لایه ی واسطه و ایجاد تطابق ساختاری و شیمیایی)

**Unmixed Region
Unmixed Zone
(UZ)**

Figure 7.6 Fusion boundary microstructure in 409 ferritic stainless steel (bcc) welded with Monel filler wire (fcc): (a) optical micrograph; (b) scanning electron micrograph. White arrows: fusion boundary; dark arrows: new grains nucleated along fusion boundary. Reprinted from Nelson et al. (11). Courtesy of American Welding Society.



Partially Melted Zone (PMZ)





ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)

مرور

Partially Melted Zone (PMZ)

- ذوب و انجماد نسبی
- تغییر ساختار میکروسکوپی / ماکروسکوپی
- تغییر ترکیب شیمیایی
- تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی
- منشا بسیاری از تخریب ها:
- ترک خوردگی مایع (Liquation Cracking)
- ترک خوردگی هیدروژنی (HIC)
- خوردگی های داغ (Hot Corrosion)

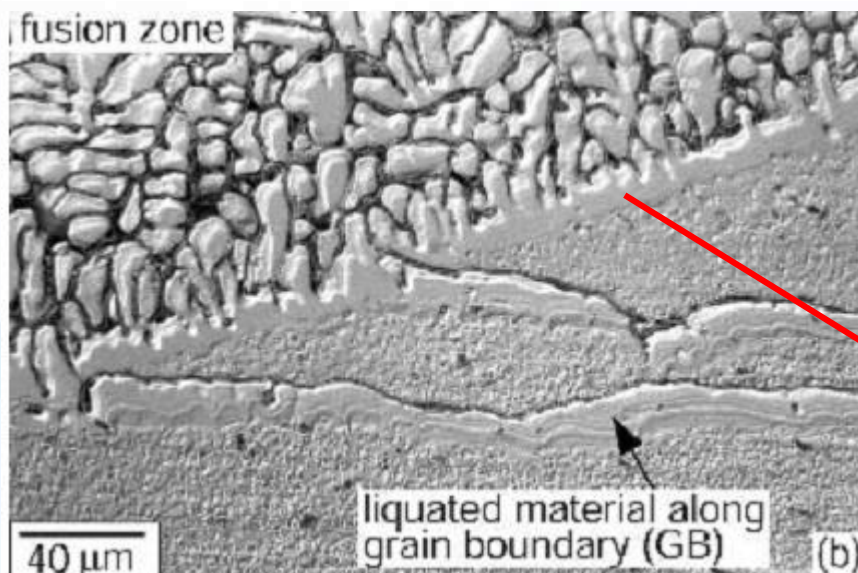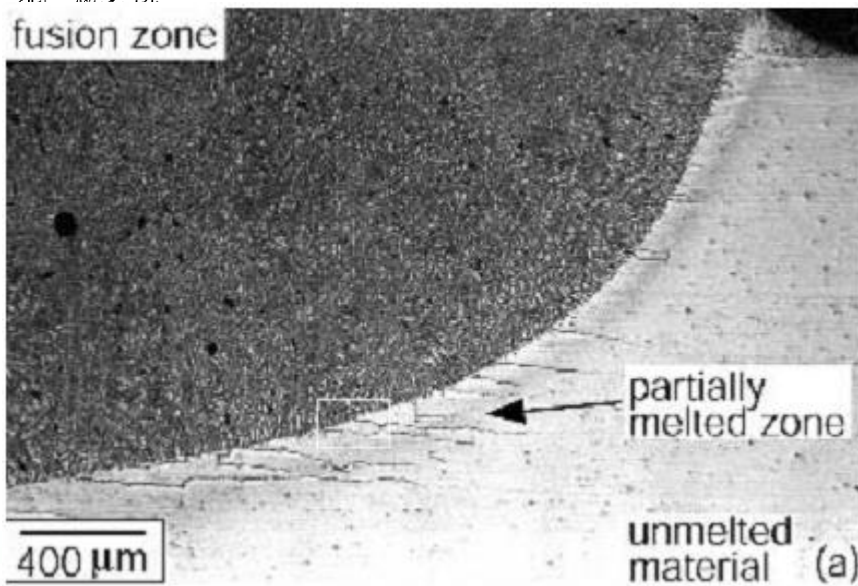

شکل ۱۲.۱

ناحیه ی PMZ در جوش AL-6061 با فیلر AL-4145 در فرایند GTAW

مکانیزم جوانه های ایجاد شده چیست؟

(UZ)

منطقه ی UZ وجود دارد؟

Figure 12.1 PMZ microstructure of gas-metal arc weld in 6061 aluminum made with 4145 aluminum filler wire. Rectangular area in (a) enlarged in (b).



ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)

شکل ۱۲.۱

ناحیه ی PMZ در جوش AL-6061 با فیلر AL-4145 در فرایند GTAW



درون دانه های فلز پایه، در نزدیکی مرز دانه ها نواحی جداگانه ای مشاهده می شود که ناشی از ذوب جزئی است (بخشی از یک دانه). **تعریف (PMZ)**

PMZ در فلز پایه است!

تفاوت رنگ در تصویر میکروسکوپی در این مناطق به دلیل تفاوت ترکیب شیمیایی است.

شکل ۱۲.۵

ناحیه ی PMZ در جوش AL-2219

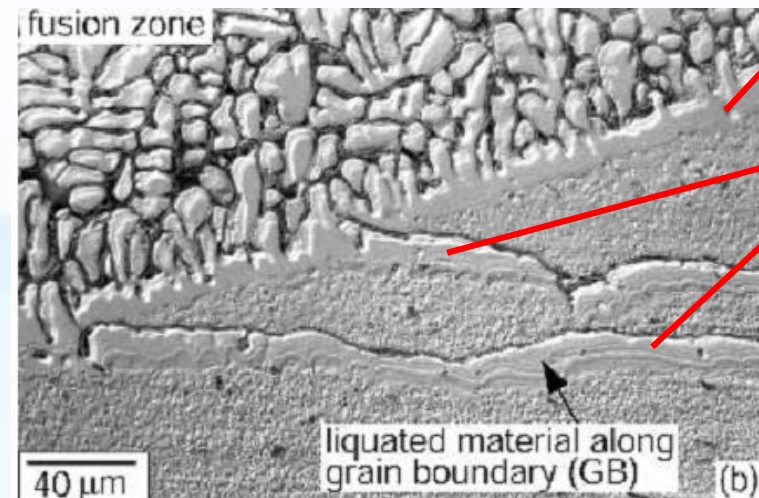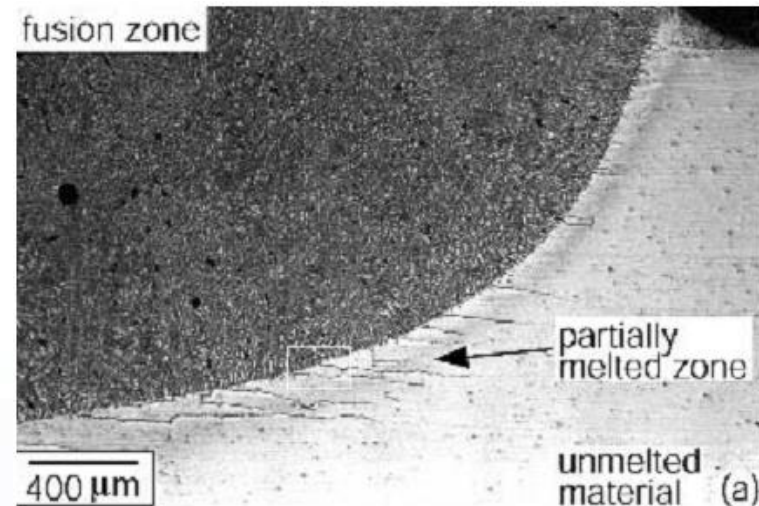

(UZ)

(PMZ)

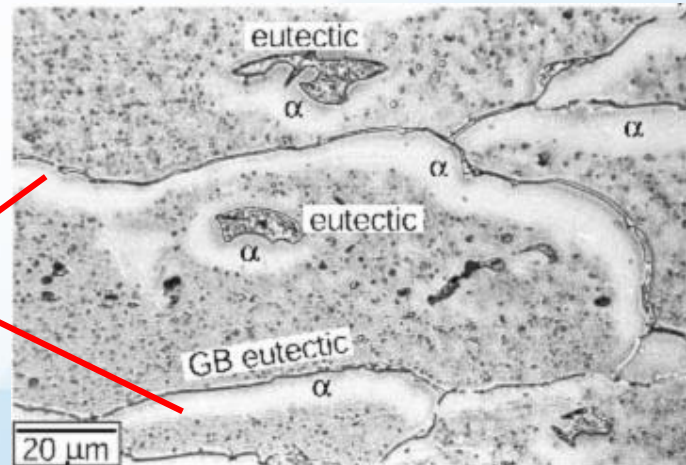


Figure 12.5 Microstructure evolution in PMZ of 2219 aluminum with SEM image of the base metal on the top and optical micrograph of the PMZ at the bottom. Reprinted from Huang and Kou (1). Courtesy of American Welding Society.

Figure 12.1 PMZ microstructure of gas-metal arc weld in 6061 aluminum made with 4145 aluminum filler wire. Rectangular area in (a) enlarged in (b).



ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)


شکل ۱۲.۳

تحلیل هم زمان ساختاری و فازی


(a) نمودار فازی Al-Cu
Al2219 (Al-Cu)

(b) سیکل های حرارتی حین جوشکاری


(c) نواحی جوش

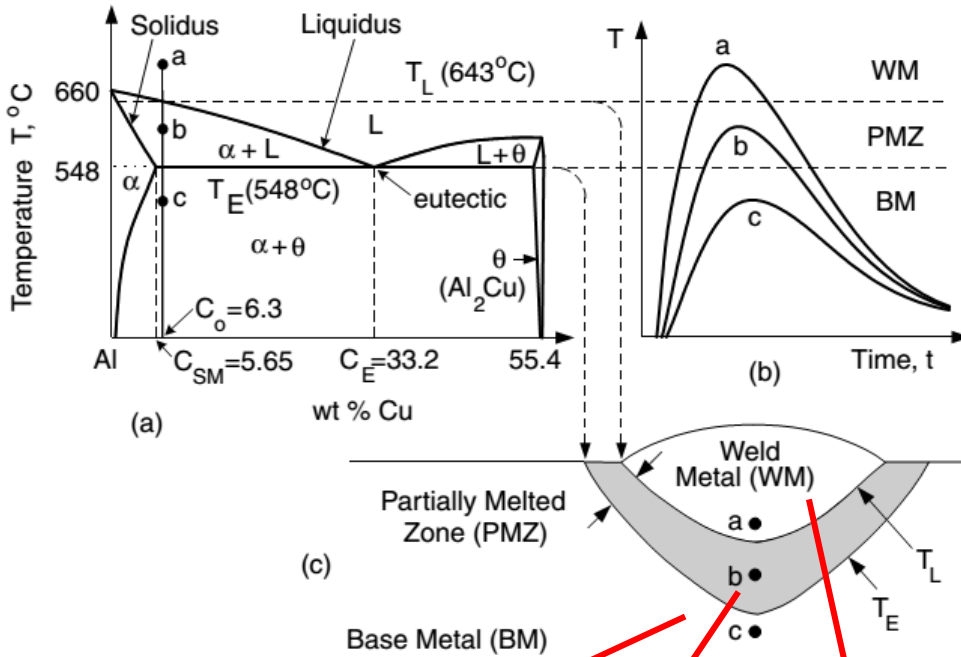

PMZ درون BM است. بنابراین دما از دمای کم به دمای زیاد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، مذاب در دل جامد جوانه زنی می کند نه جامد در دل مذاب!

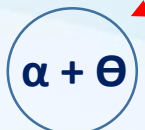


θ (اینترمتالیک) Al_2Cu

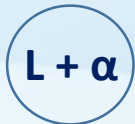

α (محلول جامد)
(PMZ)



حالا به بخشی از فلز پایه هم ذوب شده باشه، در نهایت منجمد میشه میره پی کارش دیگه! چرا این قدر داستان داره پس!!!

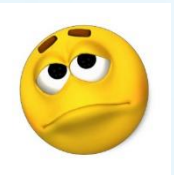





ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)

تحلیل میکروساختار فلز جوش در آلیاژ Alloy:


در تحلیل فلز جوش، انجماد را از بالاترین دما تا دمای محیط تحلیل خواهیم کرد.

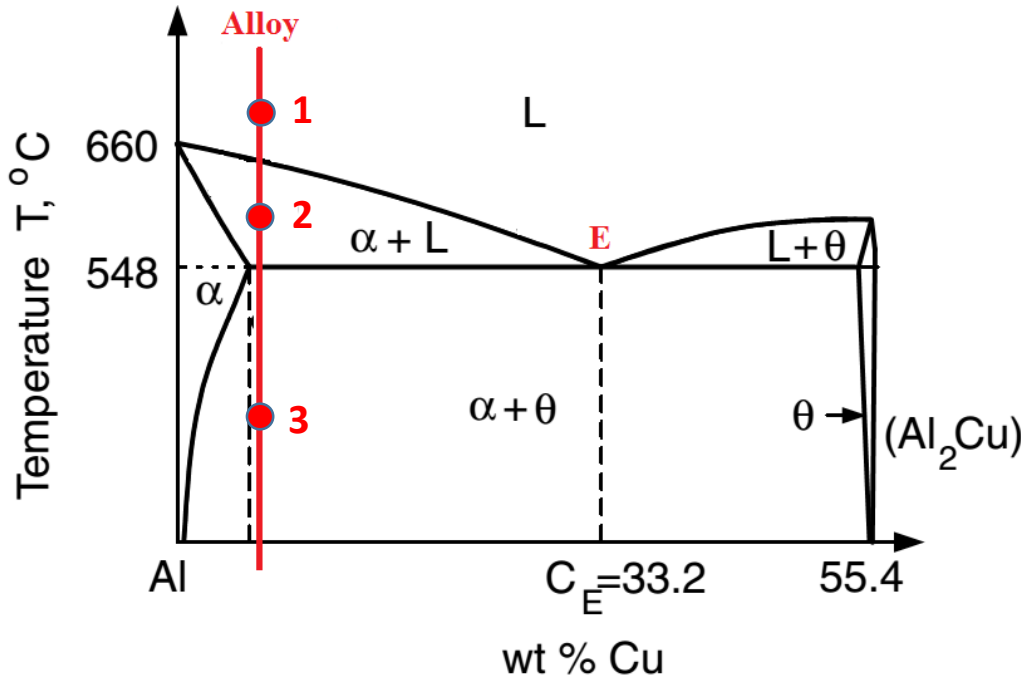


(1) Liquid

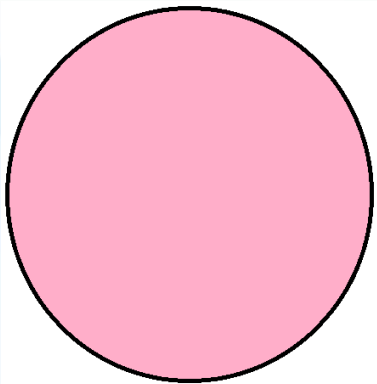

(2) $\alpha_p + L$

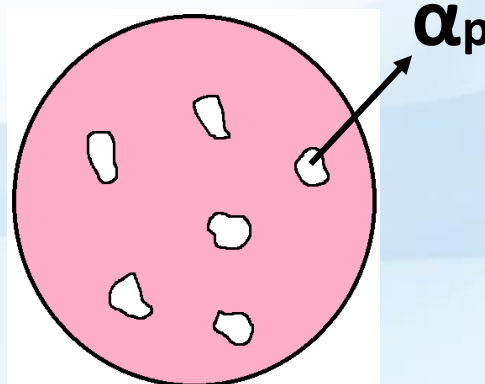

(3) $\alpha_p + (\alpha + \theta)$

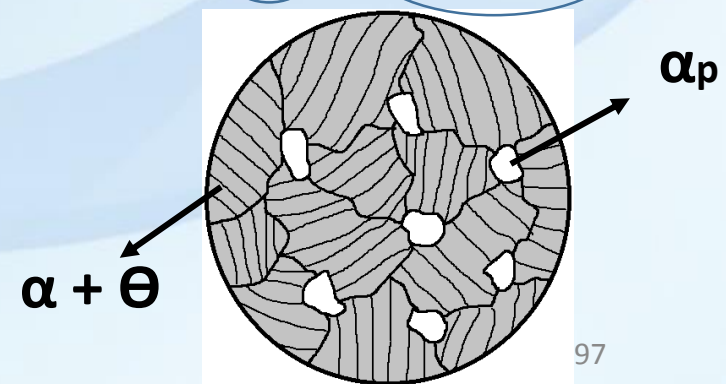

قبل از یوتکتیک



بعد از یوتکتیک



ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)

تحلیل میکروساختار در PMZ در آلیاژ Alloy:

در تحلیل منطقه PMZ، افزایش دما از دمای محیط را مورد تحلیل قرار می دهیم.

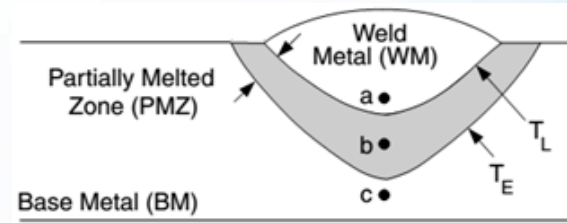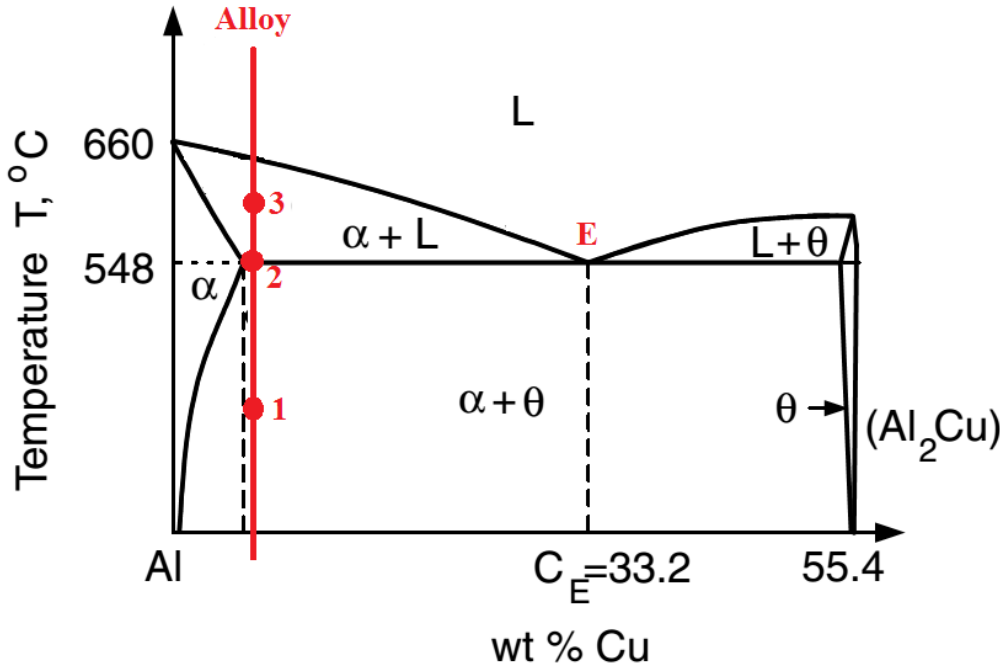

$\alpha + \theta$

(1)

جوانه زنی فاز مذاب در مرزخانه ها

(2)

جوانه زنی فاز مذاب در اطراف رسوبات

(3)

افزایش حجم فاز مذاب

(4)

انجماد فاز مذاب

ساختار نهایی



تصاویری از آلیاژهای متفاوت PMZ

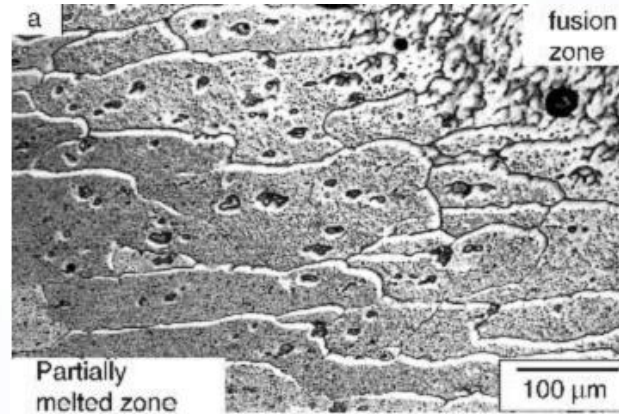
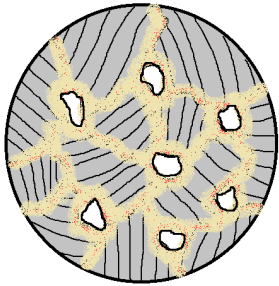
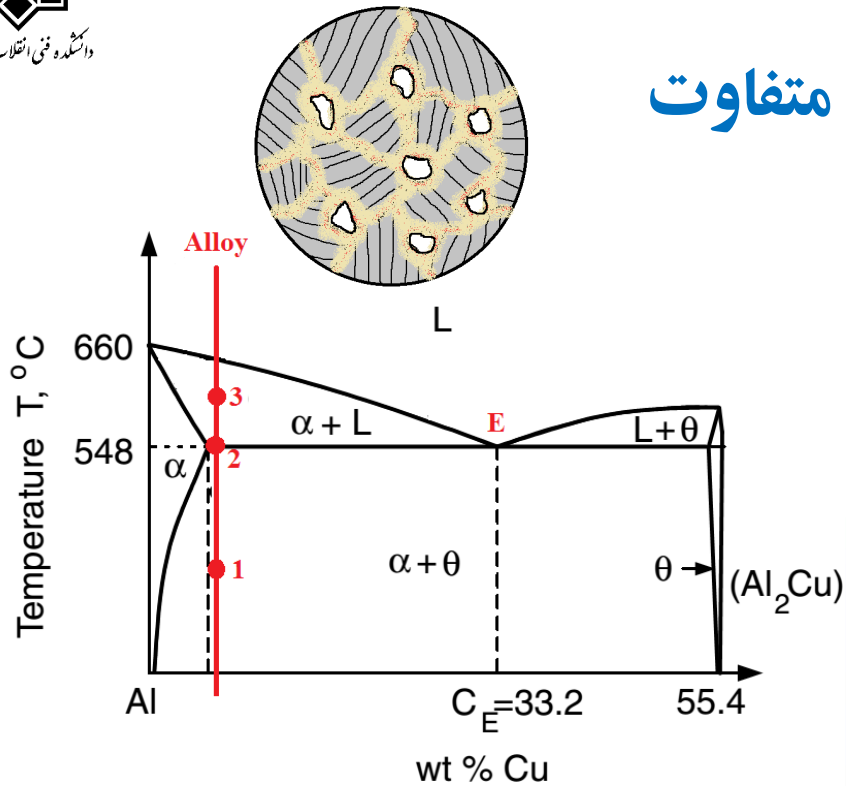


Figure 12.2 PMZ microstructure of gas-metal arc weld in 2219 aluminum made with 2319 aluminum filler wire: (a) left of weld; (b) right of weld. Reprinted from Huang and Kou (1). Courtesy of American Welding Society.

شکل ۱۲.۲
PMZ در آلیاژ Al2219 با
فیلر AL-2319 در فرایند
GMAW


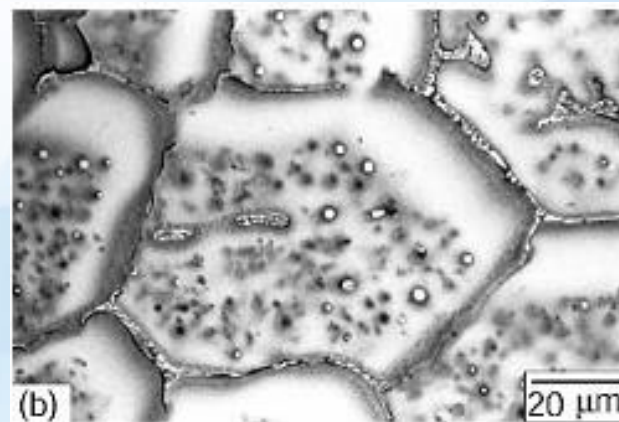


Figure 12.11 PMZ microstructure of gas-metal arc weld in cast Al-4.5Cu homogenized before welding (a) and magnified (b). Reprinted from Huang et al. (4).

شکل ۱۲.۱۱
PMZ در آلیاژ Al-4.5Cu
در فرایند GMAW

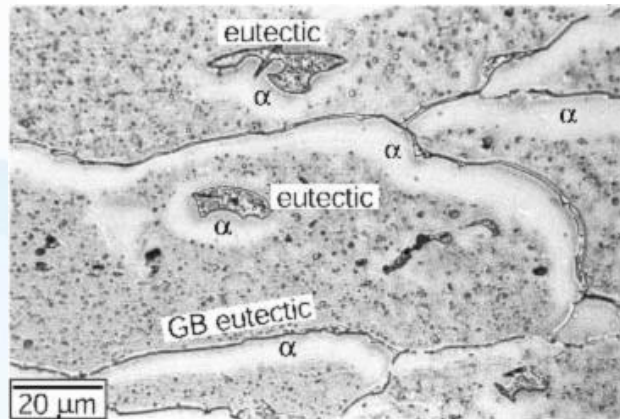

شکل ۱۲.۵
PMZ در آلیاژ Al2219

Figure 12.5 Microstructure evolution in PMZ of 2219 aluminum with SEM image of the base metal on the top and optical micrograph of the PMZ at the bottom. Reprinted from Huang and Kou (1). Courtesy of American Welding Society.






ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)

نواحی ایجاد شده دارای ترکیب شیمیایی متفاوت با زمینه است.

ناهمگنی ساختاری

ناهمگنی شیمیایی؟

α (55% Cu) L (33% Cu)

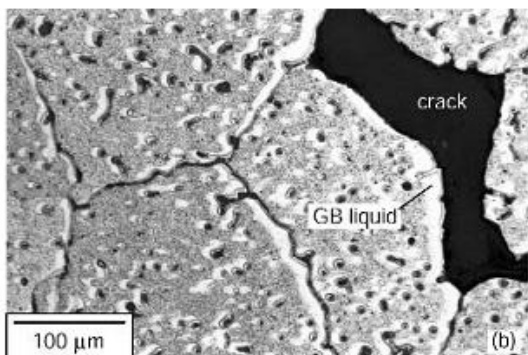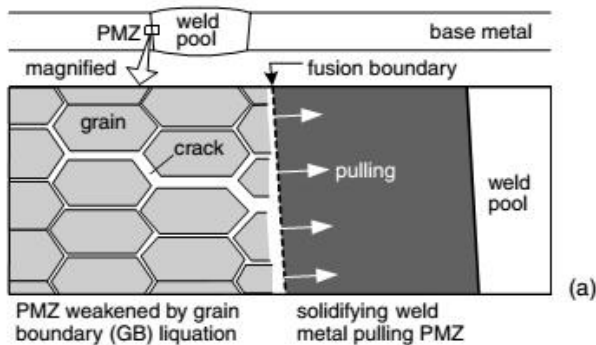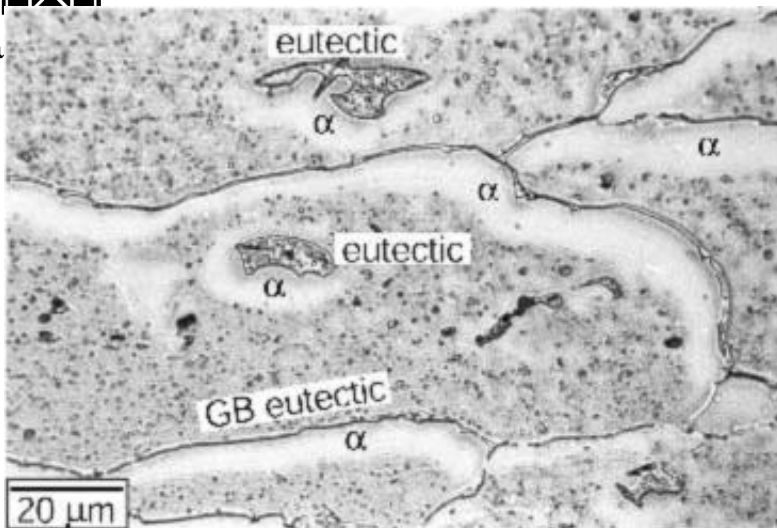

مهمترین اثرات PMZ

ترک خوردگی مایع (Liquation Cracking)

ترک خوردگی انجمادی (Solidification Cracking)

پارگی لایه ای (Lamellar tearing)

ترک خوردگی هیدروژنی (Hydrogen Induced Cracking)

خوردگی گالوانیک (Galvanic Corrosion)

خوردگی داغ (Hot Corrosion)

تصویر ۱۳.۵

ترک خوردگی مایع در آلیاژ آلومینیوم Al6061



تصویر ۱۳.۱

ترک خوردگی مایع در آلیاژ آلومینیوم Al2219

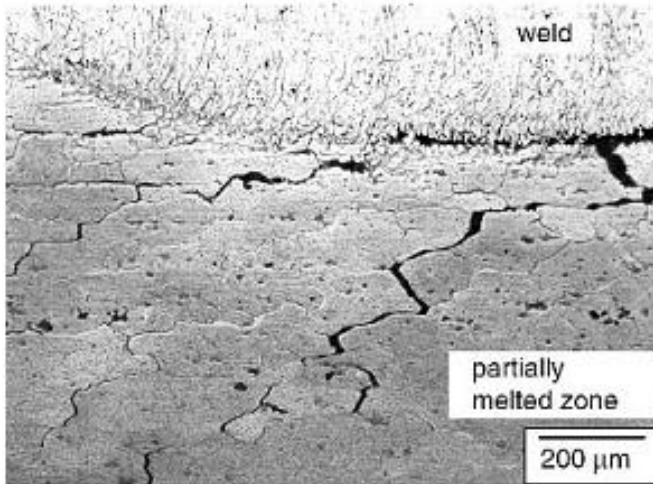


Figure 13.1 PMZ cracking in 2219 aluminum welded with filler metal 1100.

تصویر ۱۳.۹

ترک خوردگی هیدروژنی در آلیاژ فولادی در ناحیه ی PMZ

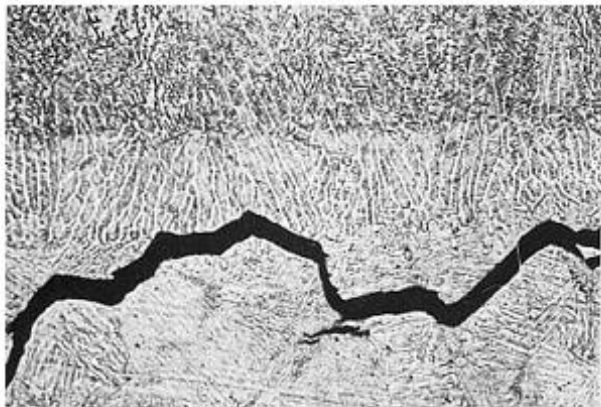


Figure 13.9 Hydrogen-induced cracking in the PMZ of HY-80 steel. Reprinted from Savage et al. (22). Courtesy of American Welding Society.

ناحیه ی ذوب شده ی جزئی (Partially Melted Zone - PMZ)

تصویر ۱۳.۷

پارگی لایه ای در آلومینیوم Al7075


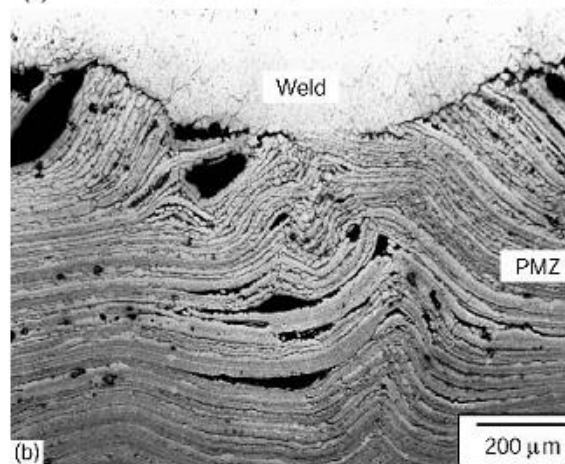


Figure 13.7 Weld metal pulling and tearing PMZ: (a) schematic sketch; (b) 7075 aluminum welded with filler 1100. From Huang and Kou (13).

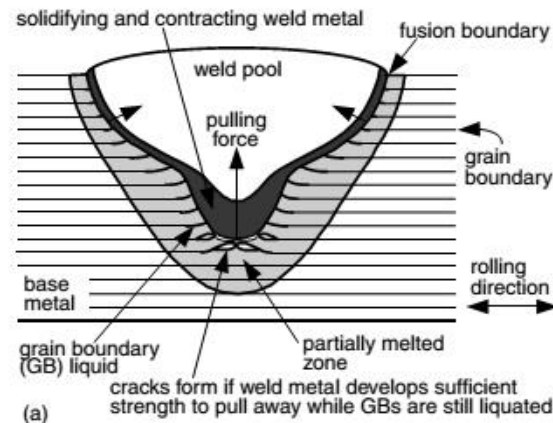


دانشگاه فنی انقلاب اسلامی

the solidus temperatures of the weld metal

the solidus temperatures of the base metal

$$T_{ws} > T_{bs}$$

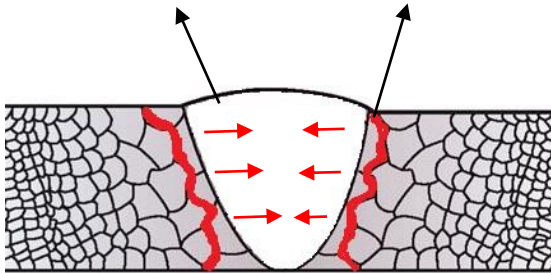

روش های پیشگیری و اصلاح تشکیل PMZ

چنانچه انتخاب فیلر متال مطابق با معیار روبرو صورت گیرد، هنگامی که فلز جوش منجمد می شود، به دلیل کمتر بودن نقطه ی انجماد فلز پایه، فاز مذاب درون PMZ زود تر جامد می شود و هیچ مذابی در فلز پایه باقی نمانده است. بنابراین، تنش های ناشی از انقباض فلز جوش در حین انجماد، سبب تشکیل ترک نخواهد شد.

انتخاب فیلر متال


$$T_{BS} = 548 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$T_{ws} = 555 \text{ } ^\circ\text{C}$$

کدام یک سریع تر منجمد می شوند؟


هرچه دمای انجماد فلز پایه کمتر از فلز جوش باشد، سریعتر منجمد می شود که این به معنی از بین رفتن مذاب تشکیل شده در PMZ است که سبب ترک خوردگی مایع می شد.

Filler metal Base metal

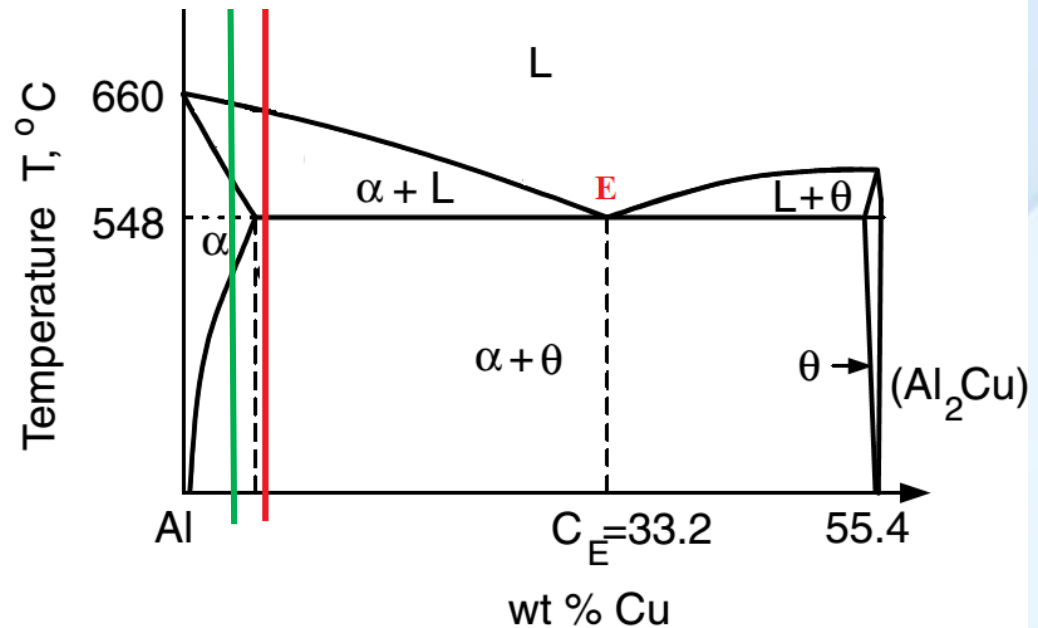



روش های پیشگیری و اصلاح تشکیل PMZ

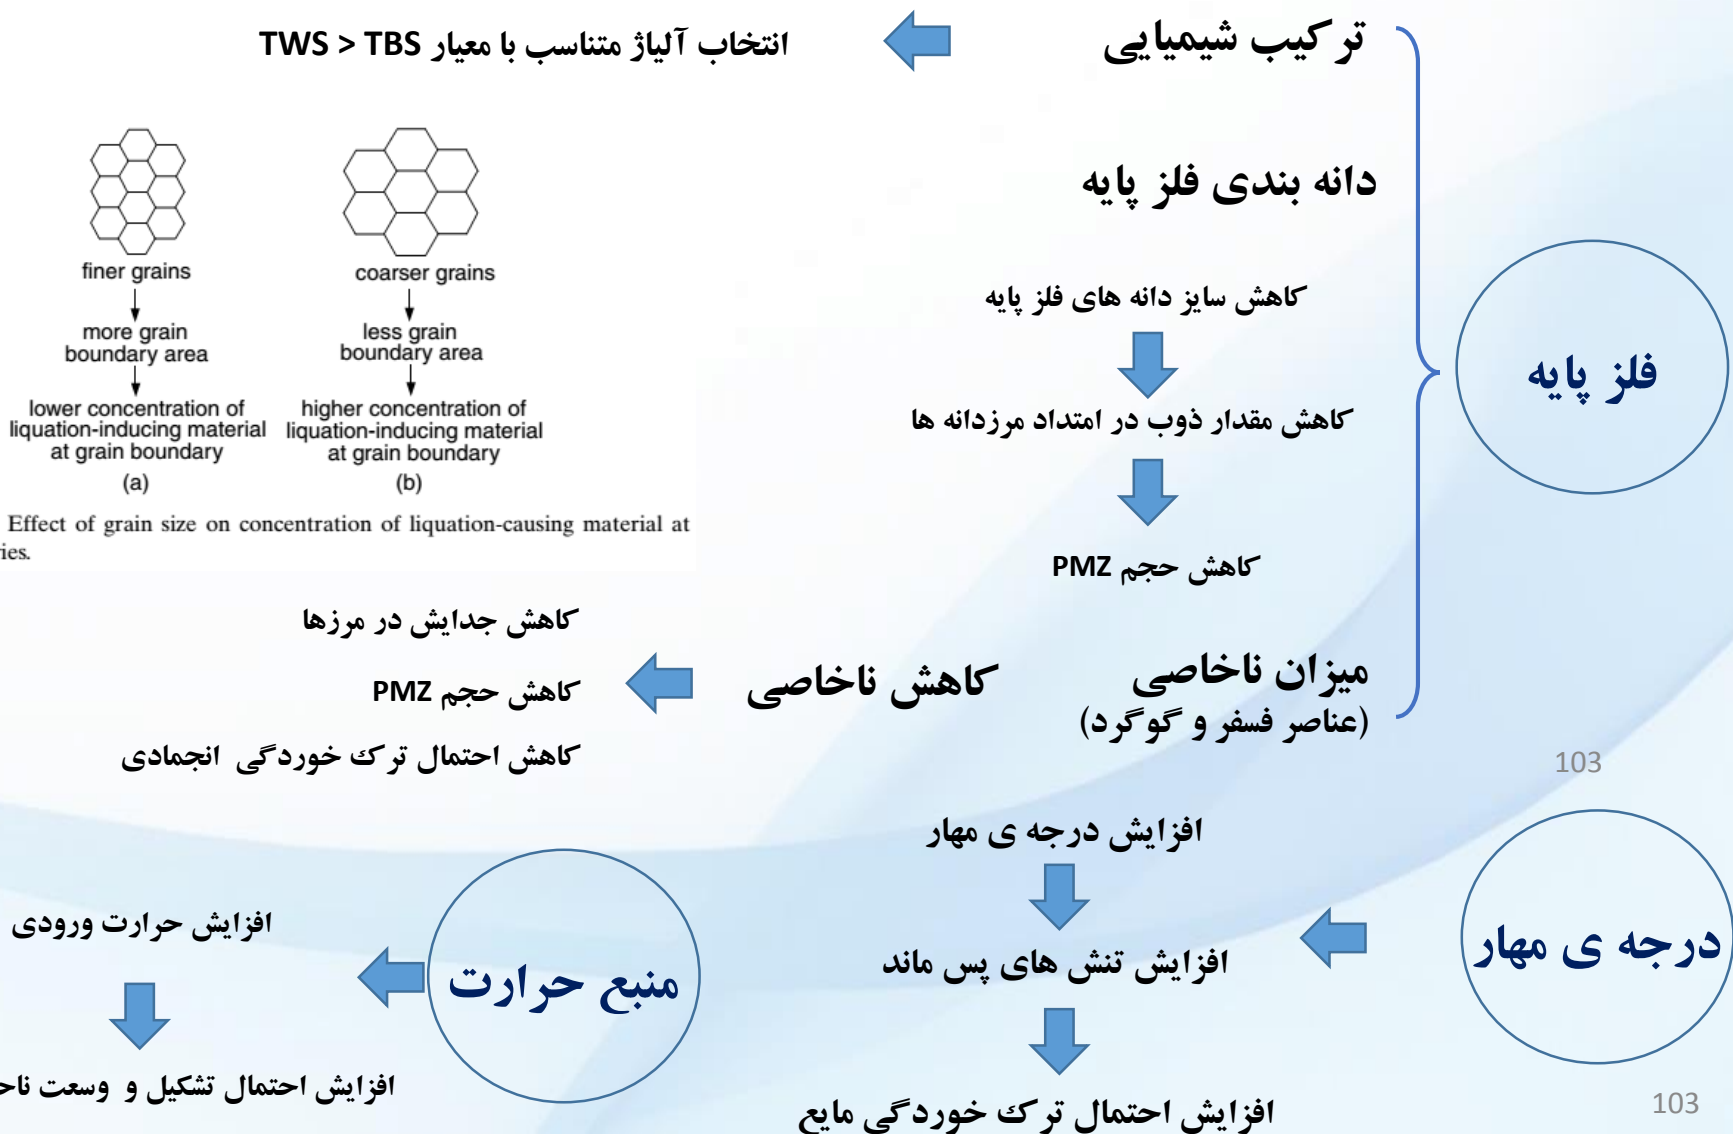



Temper zone (TZ), Heat affected zone (HAZ)




ناحیه ی متاثر از حرارت (Heat affected zone - HAZ)

مرور

Heat Affected Zone (HAZ)

- عدم ذوب و انجماد
- عملیات حرارتی
- تغییر ساختار میکروسکوپی / ماکروسکوپی
- عدم تغییر ترکیب شیمیایی
- تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی ناشی از تغییرات ساختاری

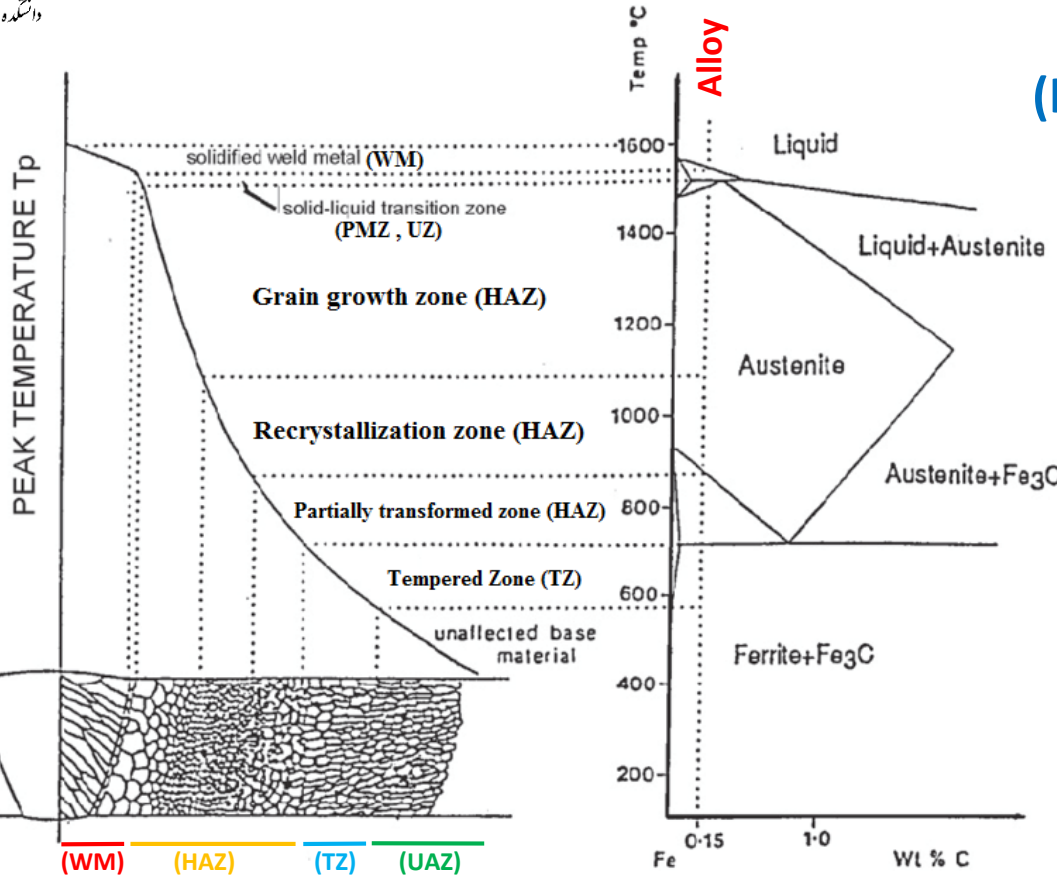

تغییر حالت فازی - Phase Transformation

تبلور مجدد - Recrystallization


رشد دانه - Grain Growth



ناحیه ی متأثر از حرارت (Heat affected zone - HAZ)

تغییر حالت فازی Phase Transformation

در آلیاژ پیش رو در ناحیه ی HAZ چه تغییر حالت هایی داریم؟

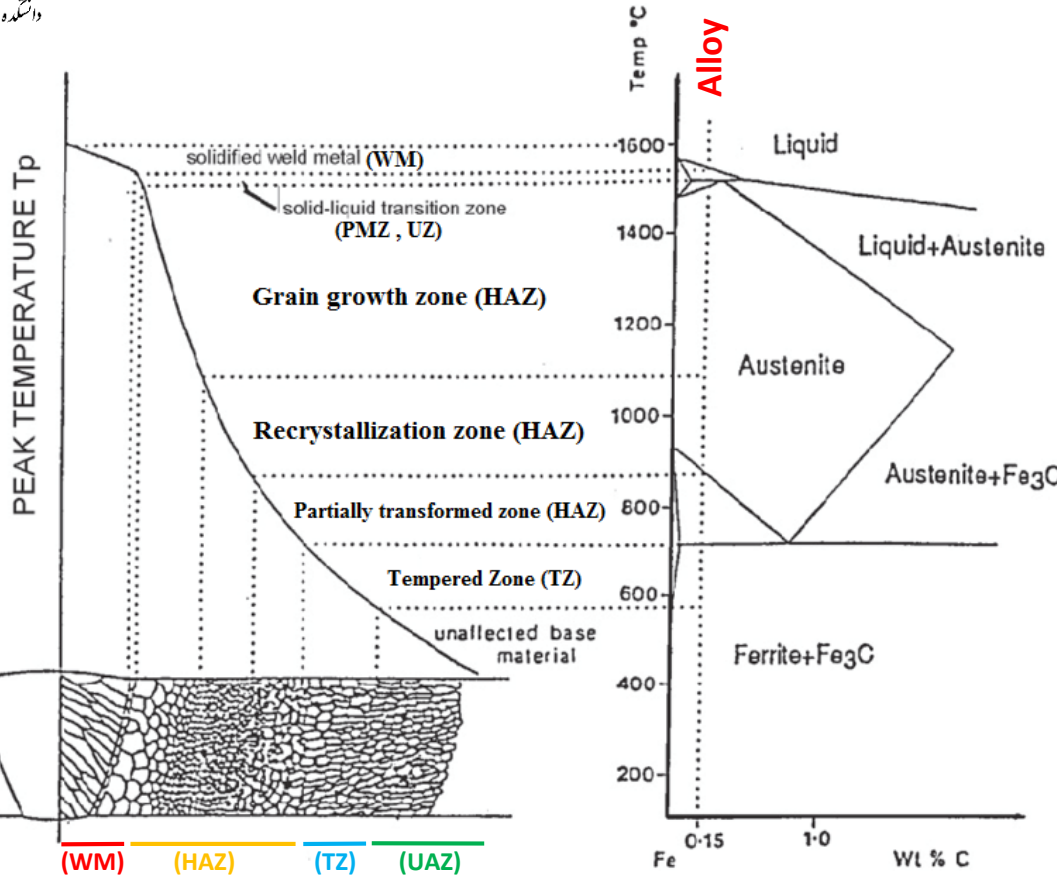

$\alpha + L$ PMZ

$\delta + \gamma$

HAZ

γ

$\gamma + \alpha$

به دلیل سرعت سرمایش بالا در ناحیه ی HAZ، امکان تشکیل هر یک از این فازها به عنوان فاز نهایی وجود دارد.

هر یک از این فازها خواص مربوط به خود را دارند و بایستی لحاظ گردند. فاز گاما نرم تر و با استحکام کمتری نسبت به فاز دو گانه ی گاما و آلفاست.



یادآوری

کار مکانیکی



هر عملیات مکانیکی در ماده که سبب تغییر شکل پلاستیک شده باشد.

کار مکانیکی کجا صورت می گیرد؟

- روش ساخت: نورد، اکستروژن
- فرم دهی
- کار مکانیکی به جهت استحکام دهی

تغییر شکل پلاستیک؟

افزایش دانسیته ی نابجایی ها

افزایش جاهای خالی

تشکیل مرزهای ضد فازی



افزایش انرژی داخلی ماده

افزایش انرژی داخلی ماده؟

افزایش واکنش پذیری شیمیایی: خوردگی، اکسیداسیون

افزایش تمایل به تغییرات ساختاری: بازیابی، تبلور مجدد، رشد دانه

افزایش تغییرات فازی: جوانه زنی فازهای جدید



روش تولید بسیاری از متریال ها، روش های مکانیکی است. (نورد)


کار مکانیکی چه ارتباطی با HAZ دارد؟



به جهت اینکه بتوانیم تغییرات ساختاری را از ابتدا ارزیابی کنیم، نیاز است ابتدا تغییرات ساختاری در TZ را ارزیابی کنیم.

تحت گرما قرار می گیرد و عدم ذوب و انجماد
عدم تغییر ساختار میکروسکوپی
تغییر ساختار میکروسکوپی (حذف عیوب کریستالی)
عدم تغییر ترکیب شیمیایی
تغییر خواص مکانیکی - شیمیایی - فیزیکی
ناشی از تغییرات ساختاری میکروسکوپی

Temper Zone (TZ)

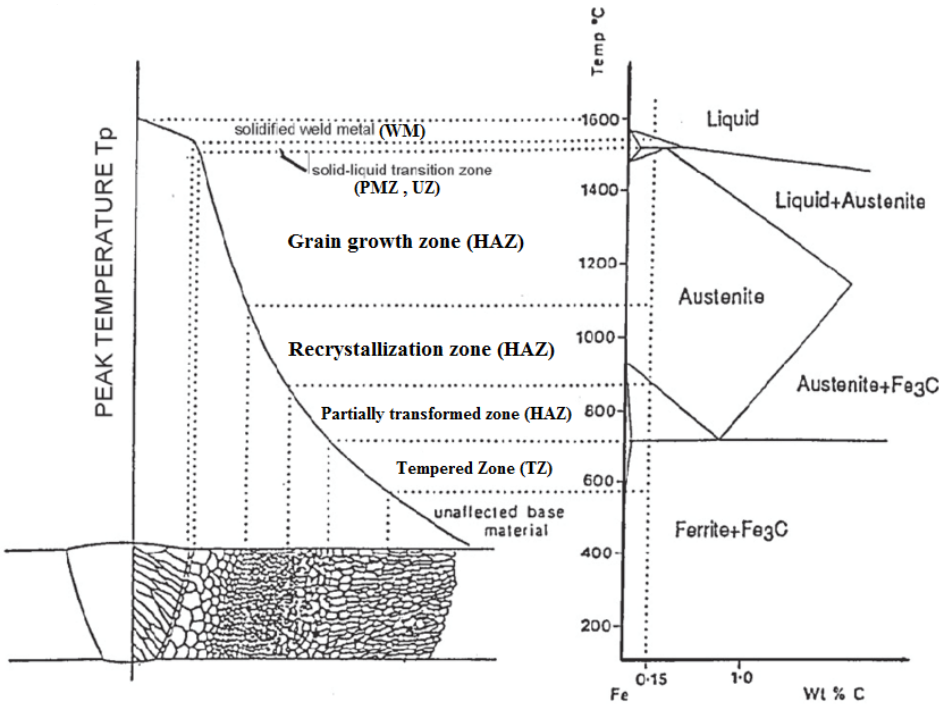

تغییرات ساختاری در TZ بازیابی (Recovery)


Phenomenon (Reaction)

Driving Force

Activation Energy

فرض کنیم جوشکاری را بر روی متریالی انجام داده ایم که روش تولید این آلیاژ، نورد سرد بوده است. (ورق)

به دلیل وجود انرژی داخلی بالا ناشی از حضور نابجایی ها، جاهای خالی، مرزهای ضدفازی و ... (نیروی محرکه)، در اثر حضور حرارت (انرژی فعالسازی) اتم ها و نابجایی ها درون ماده حرکت می کنند و به نوعی باز آرایشی جدیدی را انجام می دهند. منظور از باز آرایشی، تغییر ساختار کریستالی نیست، بلکه فقط اتم ها ساختار کریستالی قبلی خود را حفظ می کنند در حالیکه کرنش های ناشی از کار مکانیکی را حذف می کنند. در بازیابی، تعداد جای خالی ها و نابجایی ها نیز کاهش میابند. در واقع در این پدیده، حذف تعدادی از جاهای خالی و آرایش اتمی مجدد خالی از کرنش و حرکت دادن نابجایی ها سبب کاهش انرژی درونی ماده می شود.

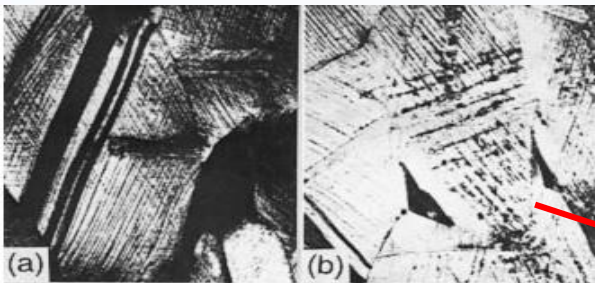

Recovery

این پدیده در دمای بسیار کم رخ می دهد. کمتر از $0.3 T_m$ فلز پایه



تغییرات ساختاری در HAZ (Recrystallization) تبلور مجدد


فرض کنیم جوشکاری را بر روی آلیاژی انجام داده ایم که روش تولید این آلیاژ، نورد سرد بوده است. (ورق)

به دلیل وجود انرژی داخلی بالا ناشی از حضور نابجایی ها، جاهای خالی، مرزهای ضدفازی و ... (نیروی محرکه)، در اثر حضور حرارت (انرژی فعالسازی) ناشی از جوشکاری، ماده به جهت کاهش انرژی درونی، دانه بندی خود را از نو انجام می دهد و به نوعی تبلوری جدید بنا می کند.

این حالت شبیه به جوانه زنی و انجماد است اما تفاوت در این جاست که جوانه زنی دانه های جدید در دل دانه های قبلی صورت می گیرد. در واقع این تغییر حالت، یک تغییر حالت جامد است.

جوانه ها در مرز دانه ها و یا مرزهای جدید ناشی از تجمع نابجایی ها در پدیده ی بازیابی رخ می دهند.

Recovery

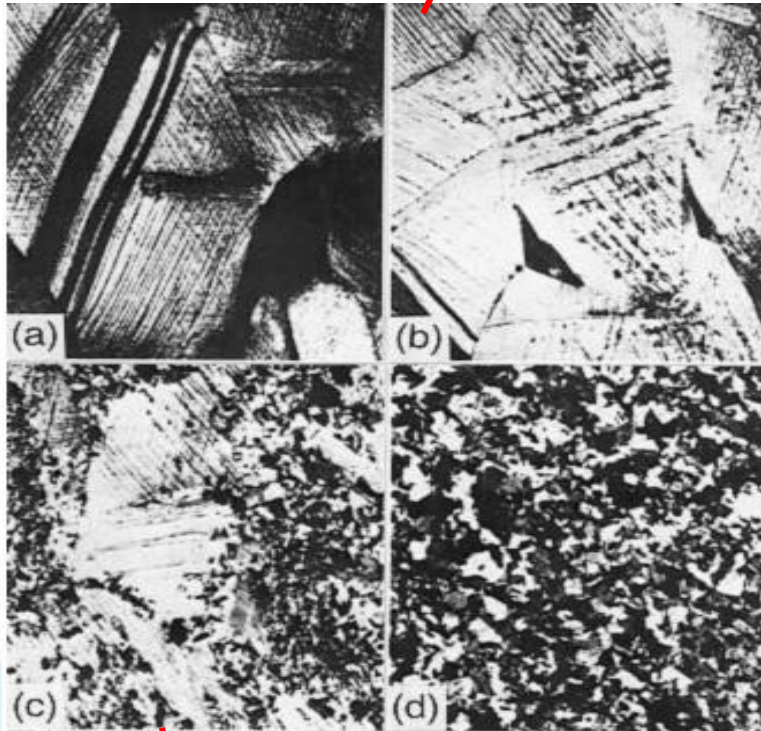

Initiation of Recrystallization

Full Recrystallization



تغییرات ساختاری در HAZ


تبلور مجدد (Recrystallization)

دمای تبلور مجدد، یک دمای سینتیکی است و وابسته به میزان تغییر شکل قبلی است.
هرچه میزان تغییر شکل قبلی بیشتر باشد، دمای تبلور مجدد کاهش می یابد. (همینطور برای بازیابی)

$$R_x \text{ Temperature} = 0.3 - 0.5 T_m$$

TABLE 14.1 Recrystallization Temperatures for Various Metals

Metal	Minimum Recrystallization Temperature (°C)	Melting Temperature (°C)
Aluminum	150	660
Magnesium	200	659
Copper	200	1083
Iron	450	1530
Nickel	600	1452
Molybdenum	900	2617
Tantalum	1000	3000

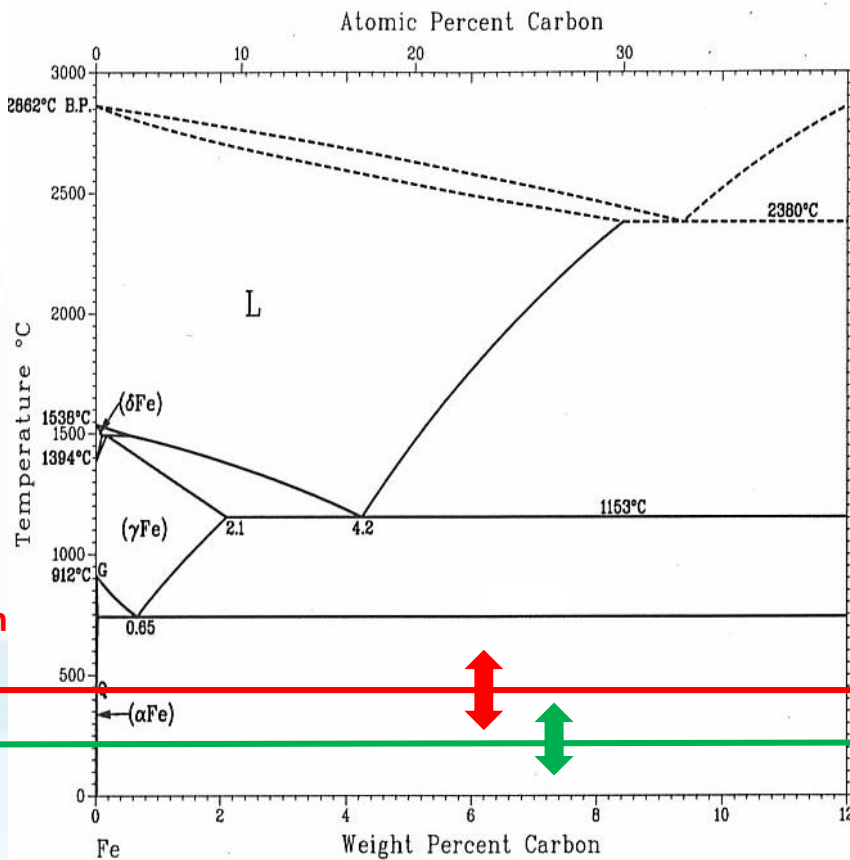



تغییرات ساختاری در HAZ تبلور مجدد (Recrystallization)

تصویر ۱۳.۷

تغییرات ساختاری در آلیاژ برنجی تحت
33% - Cold reduction

Initiation of
Recrystallization

Recovery

Full
Recrystallization

Grain Growth

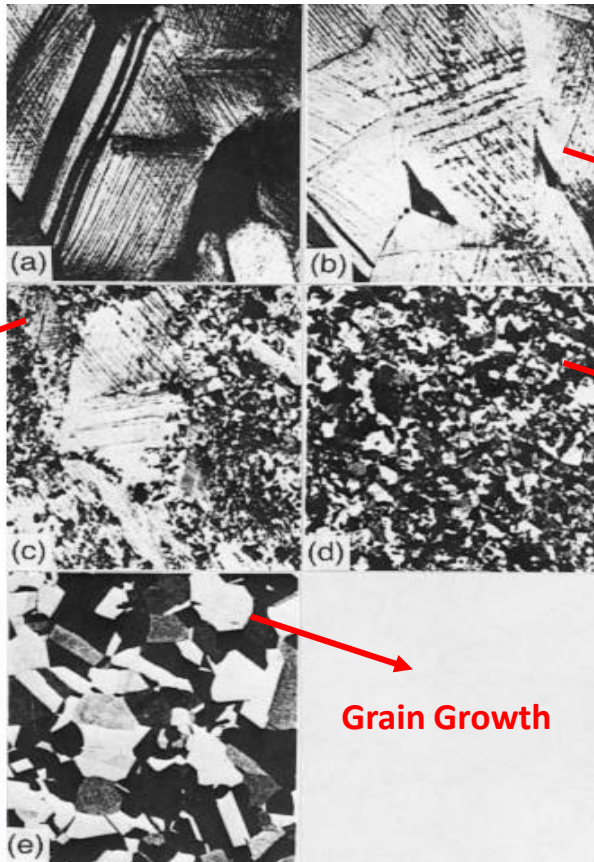


Figure 14.2 Deformation and recrystallization structures of α -brass: (a) 33% cold reduction; (b) short anneal at 580°C; (c) longer anneal; (d) completely recrystallized; (e) grain growth. From Burke (3).

مقدار و سرعت تبلور مجدد وابسته به میزان کار سرد است.
هرچه کار سرد بیشتر، میزان و سرعت تبلور مجدد بیشتر می گردد.

تبلور مجدد بخش کوچکی از اتفاقات در HAZ است و پیش
در آمدی برای رشد دانه است.



تغییرات ساختاری در HAZ

رشد دانه (Grain Growth)


Phenomenon
(Reaction)

Driving Force

Activation Energy

رشد دانه در حضور دمای نسبتاً بالا (انرژی اکتیواسیون) و به دلیل کاهش انرژی داخلی ماده ناشی از حضور مرزهاست (نیروی محرکه) صورت می‌گیرد.

رشد دانه مستقل از کار مکانیکی قبلی است و در همه‌ی مواد رخ می‌دهد و به همین دلیل است که مهمترین تغییرات ساختاری ناحیه‌ی HAZ شناخته می‌شود.

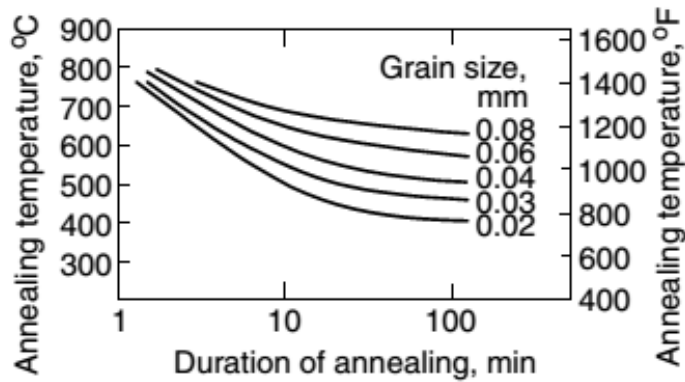

تصویر ۱۴.۵

تأثیر دمای آنیل و زمان آنیل بر روی رشد دانه

کاهش حرارت ورودی (کاهش رشد دانه در HAZ)



هرچه دمای آنیل افزایش یابد، میزان رشد دانه‌ها افزایش می‌یابد.

افزایش سرعت جوشکاری (کاهش رشد دانه در HAZ)



هرچه دمای آنیل افزایش یابد، سرعت رشد دانه‌ها افزایش می‌یابد.




تغییرات ساختاری در HAZ

رشد دانه (Grain Growth)

تصویر ۱۴.۶

تغییرات ساختاری در جوش فولاد 304 کار سختی شده

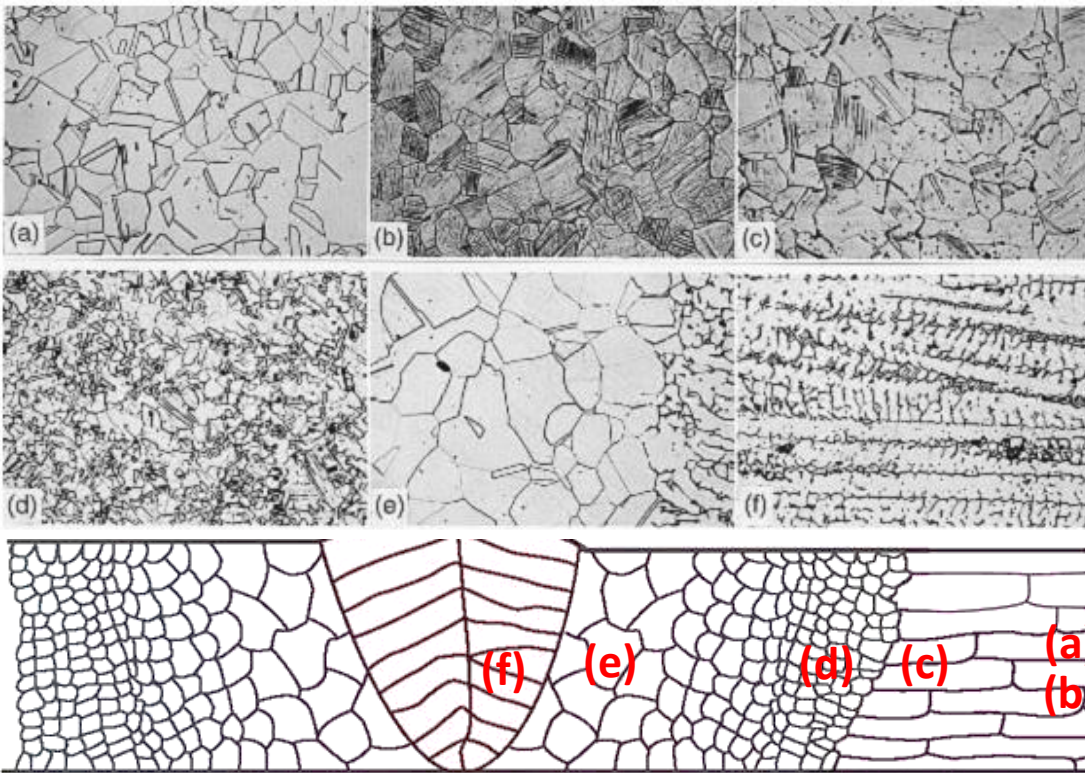

- Base metal before work hardening (a)
- Base metal after work hardening (b)
- Recovery (c)
- Recrystallization (d)
- Grain Growth (e)
- Fusion zone (f)

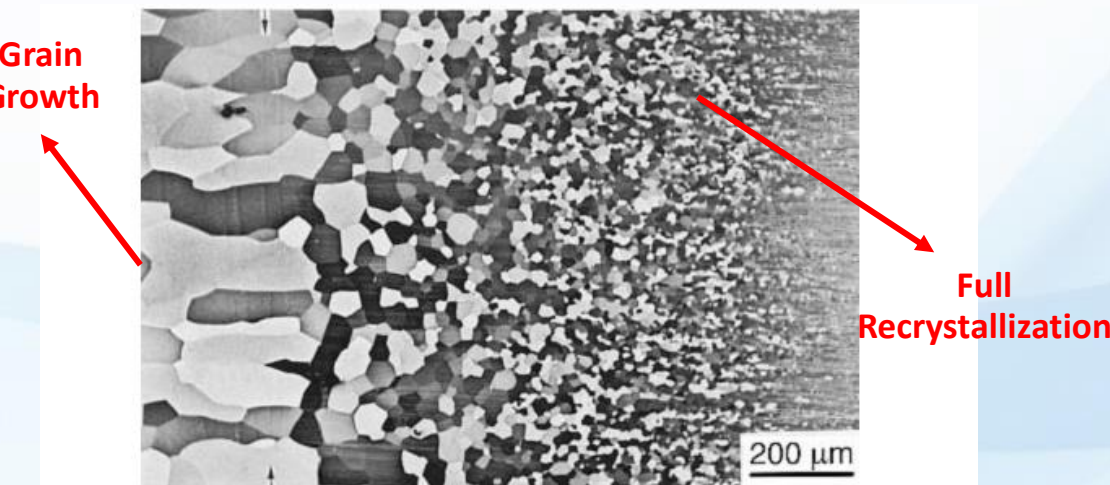


Figure 14.7 Grain growth in electron beam weld of molybdenum, arrows indicating fusion boundary. Reprinted from Wadsworth et al. (9). Copyright 1983 with permission from Elsevier Science.

تصویر ۱۴.۷

رشد دانه در جوش LBW در آلیاژ مولیبیدن



تغییرات ساختاری در HAZ

تأثیر این پدیده ها بر روی خواص

تصویر ۱۴.۸

شماره‌ای از یک ماده‌ی تحت کار مکانیکی قرار گرفته

نواحی (1), (2), (3) همگی در ناحیه‌ی HAZ هستند اما به دلیل فاصله‌ی که از منبع حرارت دارند سیکل‌های گرمایشی متفاوتی را طی می‌کنند.

ناحیه (1): نزدیک به فلز جوش است و به دلیل حرارت بالا، هم تبلور مجدد و هم رشد دانه در آن رخ می‌دهد.

ناحیه (2): نسبت به فلز جوش دورتر است و تبلور مجدد و رشد دانه‌ی کمتری رخ می‌دهد.

ناحیه (3): دورترین ناحیه از مرکز جوش است و تبلور مجدد کم و یا بازایی در آن رخ می‌دهد.

رشد دانه: کاهش استحکام و سختی

تبلور مجدد: کاهش استحکام نسبت به فلز پایه‌ی کار سرد شده اما استحکام بیشتر از ناحیه‌ی رشد دانه یافته

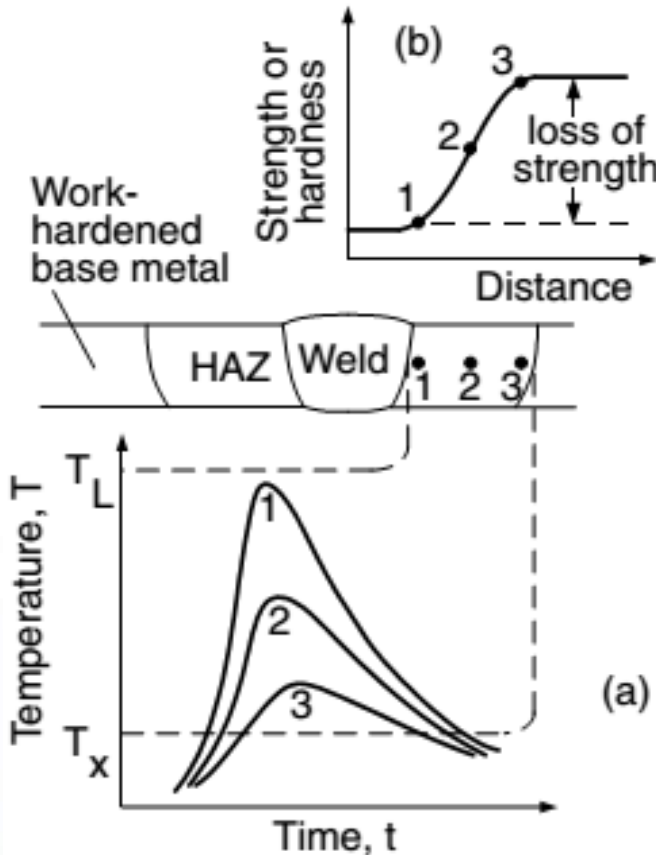


Figure 14.8 Softening of work-hardened material caused by welding: (a) thermal cycles; (b) strength or hardness profile.

بازایی: عدم تغییر در خواص مکانیکی / تغییر در خواص فیزیکی



ناحیه ی متاثر از حرارت (Heat affected zone - HAZ)

مروری بر عوامل موثر بر کنترل HAZ:

۱- روش جوشکاری

هرچه حرارت ورودی متمرکز تر باشد، حجم HAZ کمتر خواهد شد.

EBW > LBW > PAW > GTAW > GMAW > SMAW > SAW > OAW > RW

MORE

LOW

۲- جنس فلز پایه

هرچه ضریب انتقال حرارت ماده بیشتر باشد، وسعت HAZ بیشتر خواهد بود.

Ag > Cu > Au > Al > Fe
Ag-alloy > Cu-alloy > Au-alloy > Al-alloy > Fe-alloy

MORE

LOW



ناحیه ی متاثر از حرارت (Heat affected zone - HAZ)

مروری بر عوامل موثر بر کنترل HAZ:



جلسه آینده : کوئیز از مبحث ریزساختارهای جوش
(Slide 44-97)



Residual stresses and distortion in welding



تنش های پس ماند (Residual Stresses)

مقدمه:

با شروع استفاده از جوشکاری قوسی در جنگ جهانی اول، پس از مدتی مشخص شد که جوشکاری روی سازه ها، سبب یک سری تنش هایی می شود که از دید طراحان و مهندسان پنهان است. این تنش ها به راحتی سبب تخریب های فاجعه انگیزی مثل شکست و خوردگی شدید می شد، علیرغم اینکه مهندسان قادر به فهم و پیش بینی این تخریب ها نمی شدند. بنابراین به این تنش های پس ماند یا تنش های باقی مانده می گویند. بنابراین، تحقیقات وسیعی صورت گرفت تا تنش پس ماند معرفی شد.

هدف بحث:

- ✓ چگونه تشکیل تنش پسماند؟
- ✓ چگونه تشکیل تنش پسماند در جوش؟
- ✓ اثرات تنش پس ماند؟
- ✓ راه های کاهش تنش پس ماند؟

تعریف تنش پس ماند؟

تنش های پس ماند، تنش هایی هستند که در داخل قطعه پس از اینکه بارگذاری خارجی برداشته می شود، به شکل قفل شده و خود تعادلی باقی می مانند.

م نیروها و ممان های ناشی از تنش های پس ماند در جسم به تعادل خواهد رسید (مجموع نیروها برابر با صفر است).




مفهوم خود تعادلی
Self-equilibrium



تنش های پس ماند (Residual Stresses)

تنش های پس ماند از کجا می آید؟

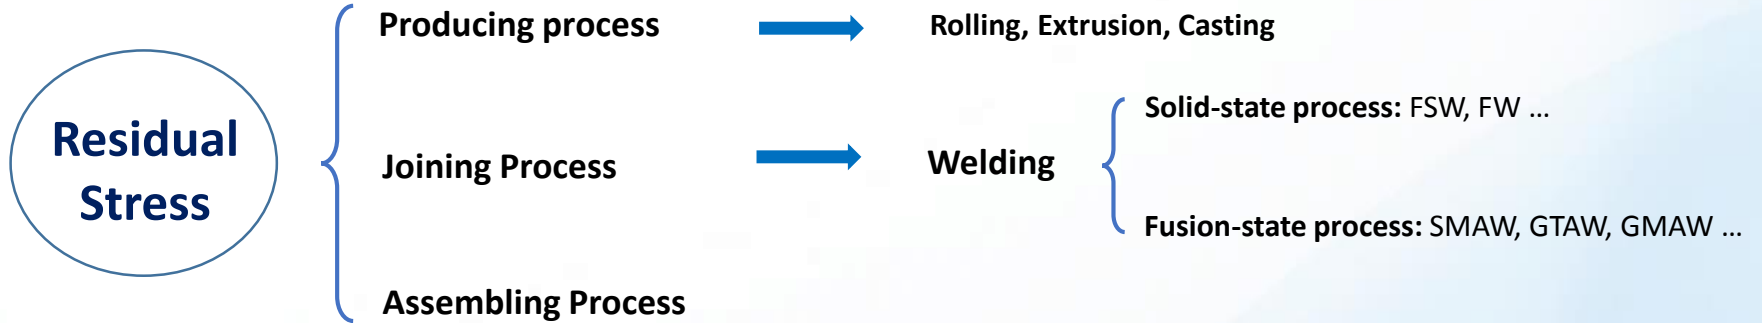

تنش های پس ماند میکروسکوپی ← در اثر انواع عیوب متالورژیکی

جای خالی، جابجایی اتم ها در شبکه، نابجایی ها، مرزدانه ها و...

تنش پس ماند میکروسکوپی به صورت همگن است و در کل ماده (قطعه) پخش می شود.

تنش پس ماند از نظر گستردگی

تنش های پس ماند ماکروسکوپی ← گروهی از دانه ها و یا بخشی از قطعه

تنش پس ماند ماکروسکوپی به صورت غیر همگن است و فقط ممکن است در بخشی از ماده به شکل موضعی وجود داشته باشد.

خطرناک!

تنش های پس ماند ناشی از جوش از کدام نوع تنش پس ماند است؟



تنش های پس ماند (Residual Stresses)



منابع تشکیل تنش پس ماند می تواند یکی از این موارد و یا ترکیبی از این موارد باشد. مثل تغییر شکل پلاستیم دما بالا: نورد گرم و ...، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) که ناشی از منابع مکانیکی و حرارتی است.



تنش های پس ماند (Residual Stresses)

$\sigma_{(T,M,M)}$

فرض کنیم در ماده ای تنش های درونی بوجود آمد است.
(مستقل از فرایند و منابع)

I- $\sigma_{(T,M,M)} > \sigma_{(UTS)}$ → FRACTURE


II- $\sigma_{(YS)} < \sigma_{(T,M,M)} < \sigma_{(UTS)}$ → DISTORTION

III- $\sigma_{(T,M,M)} < \sigma_{(YS)}$ → NOTHING
RESIDUAL STRESS

کدام حالت خطرناک تر است؟
حالت سوم به دلیل اینکه قابل پیش بینی نیست (رو بازی نمی کند) از بقیه ی حالت ها خطرناک تر است.



یادآوری تاثیر دما بر مشخصه های رفتار مکانیکی

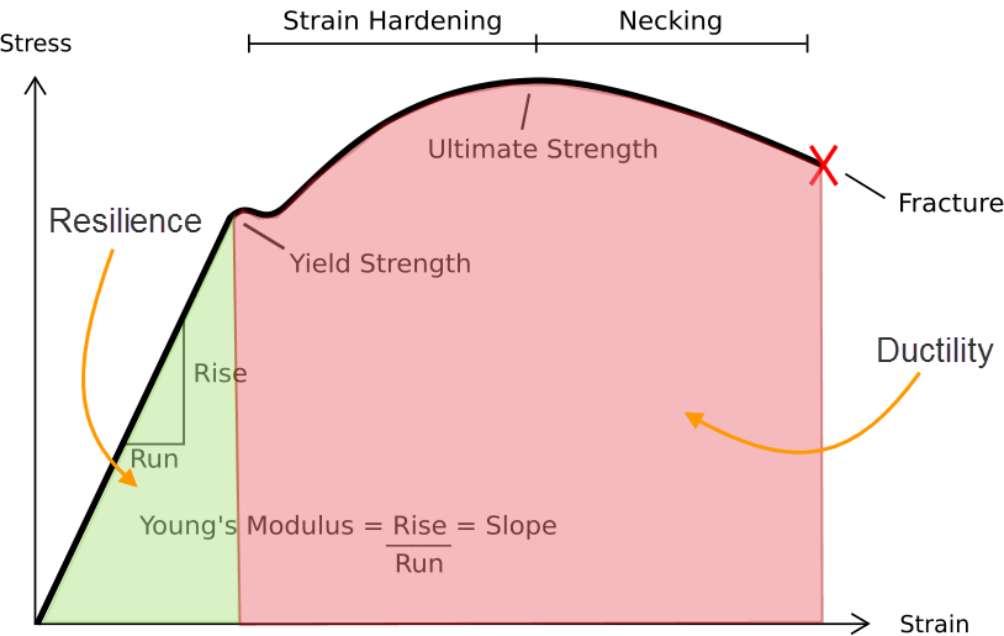

به عنوان مثال: در فولادها، تنش تسلیم در دمای ۶۰۰ درجه ی سانتیگراد، ۷۵-۹۰٪ کاهش می یابد.

$$\sigma_y (25^\circ \text{C}) = 300 \text{ MPa}$$

$$\sigma_y (600^\circ \text{C}) = 30 - 70 \text{ MPa}$$

- ↓ مدول الاستیسیته E
- ↓ تنش تسلیم σ_y
- ↓ تنش نهایی σ_{UTS}
- ↓ تنش شکست σ_F
- ↓ چقرمگی Toughness
- ↑ انعطاف پذیری Ductility

با افزایش دما



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

منابع ایجاد اعوجاج و تنش پس ماند در جوش های ذوبی، تنش های حرارتی ناشی از سیکل های گرمایشی و سرمایشی است و سبب تشکیل تنش های پس ماند ماکروسکوپی می گردد..

مکانیزم ایجاد اعوجاج و تنش های پس ماند و تعیین نوع تنش

تصویر ۵.۲ - اعوجاج و تنش پس ماند

ناحیه ی دور از جوش

تغییرات حرارتی (شیب حرارتی) تقریباً صفر

تغییرات تنش تقریباً صفر

A-A

ناحیه مذاب (Melted Region)

شیب حرارتی بسیار زیاد

فلز جوش مذاب تمایل به انبساط دارد (تنش کششی) اما با محیط (قطعه) روبرو می شود که جامد است و از انبساط فلز جوش جلوگیری می کند (با اعمال تنش فشاری).

چرا تنش در مرکز جوش صفر است؟

چون مذاب است و مذاب قابلیت ذخیره تنش ندارد.

B-B

تنش های کششی اطراف چرا بوجود آمده است؟

به دلیل خود تعادلی (حفظ یکنواختی ماده)

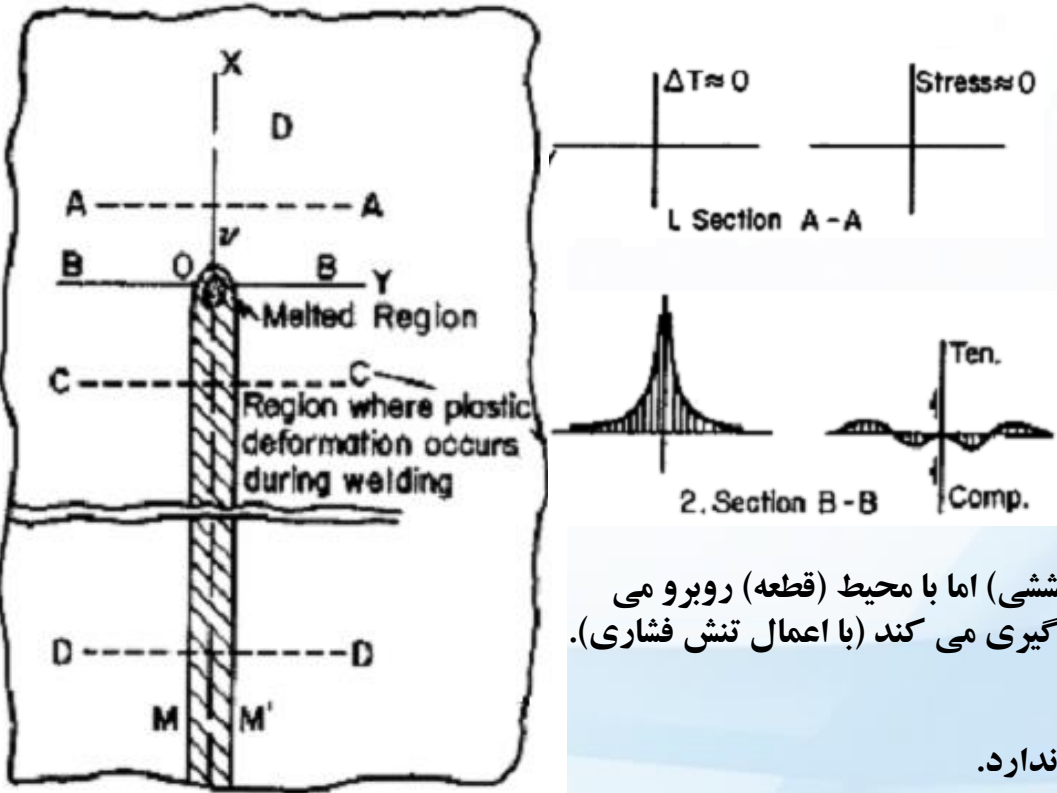


Figure 5.2 Changes in temperature and stresses during welding. Reprinted from Welding Handbook (2). Courtesy of American Welding Society.



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

فلز جوش منجمد شده است و تمایل به انقباض (تنش فشاری) دارد. اما فلز اطراف تنش کششی وارد می کند تا انقباض رخ ندهد.

به دلیل بالا بودن دما، تنش تسلیم کاهش یافته است و بنابراین در اثر تنش کششی، تغییر شکل پلاستیک رخ می دهد. (Distortion)

Region where plastic deformation occurs during welding

اعوجاج در این منطقه رخ می دهد.

تنش های فشاری اطراف؟

به دلیل خود تعادلی (حفظ یکنواختی ماده)

زمان پیشگیری از وقوع اعوجاج همین جاست!

دما بسیار پایین است و تغییرات شیب حرارتی تقریباً صفر است.



فلز جوش می خواهد منقبض گردد اما به دلیل حضور محیط نمی تواند منقبض گردد، و چون دما پایین است تغییر شکلی رخ نمی دهد.

دما بسیار پایین است و به دلیل استحکام بالای ماده، اعوجاجی رخ نمی دهد. پس همه ی تنش ناشی از عدم انقباض به تنش پس ماند کششی در مرکز جوش و تنش فشاری در اطراف جوش بوجود می آید.


بیشترین تنش پس ماند کششی و فشاری در این ناحیه رخ می دهد.

تنش پس ماند در این ناحیه رخ می دهد.

زمان پیشگیری و کاهش تنش پس ماند همین جاست!

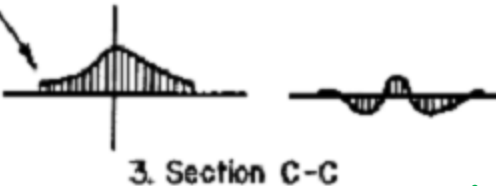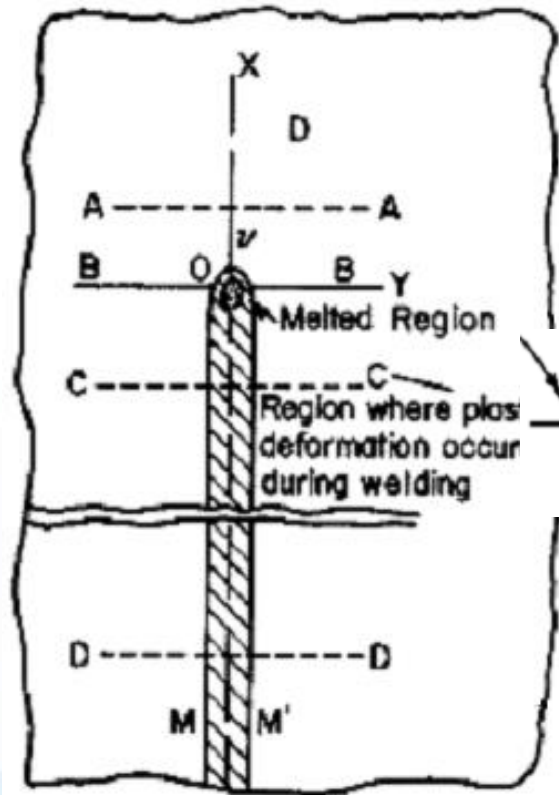

3. Section C-C

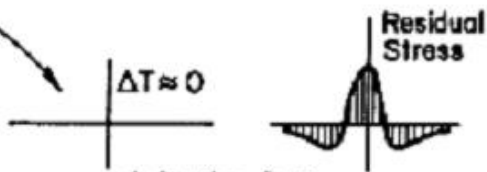

4. Section D-D

b. Temperature change

c. Stress σ_x



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

چنان چه جوش کاری ذوبی انجام داده باشیم و مطابق با حالتی که بررسی کردیم تنش پس ماند در قطعه بوجود بیاید، تحت بارگذاری کششی و فشاری قرار گیرد به ترتیب چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

سوال ۱



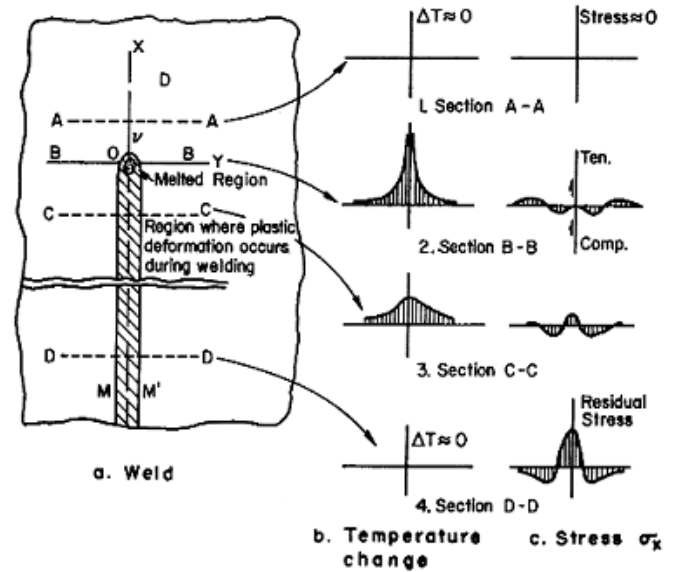


Figure 5.2 Changes in temperature and stresses during welding. Reprinted from *Welding Handbook* (2). Courtesy of American Welding Society.

چنان چه قطعه تحت جوشکاری را با قید و بند از دو طرف مهار کنیم، چه اتفاقی برای تنش پس ماند رخ می دهد؟

سوال ۲

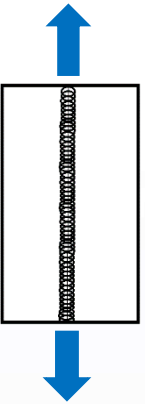

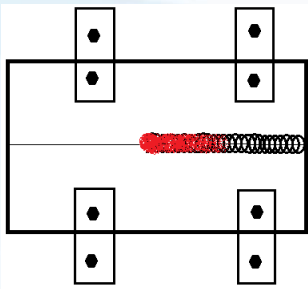

اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

آیا تنش پس ماند فقط در راستای طولی رخ می دهد؟

تنش پسماند در سه بعد رخ می دهد.

شکل ۵.۳

توزیع تنش های پس ماند طولی و عرضی (به دلیل کم بودن ضخامت از تنش های در راستای Z صرف نظر شده است اما اگر قطعه ضخیم باشد، در راستای ضخامت هم تنش پس ماند خواهیم داشت).

شکل (b)، مهار جوش از سمت چپ صورت گرفته و به همین دلیل تنش پس ماند عرضی و کششی رخ داده است. (منحنی خط چین مربوط به استفاده از قید و بست است).

دلیل خطرناکی تنش پس ماند به دلیل سه بعدی بودن آن است. این به این معنی است که در همه جا و در هر جهتی تنشیدر ماده نهفته است و اگر از هر طرف به آن نیرو وارد شود، احتمال شکست وجود دارد. به علاوه اینکه به دلیل قانون خود تعادلی، در اطراف جوش هم تنش پس ماند وجود دارد.

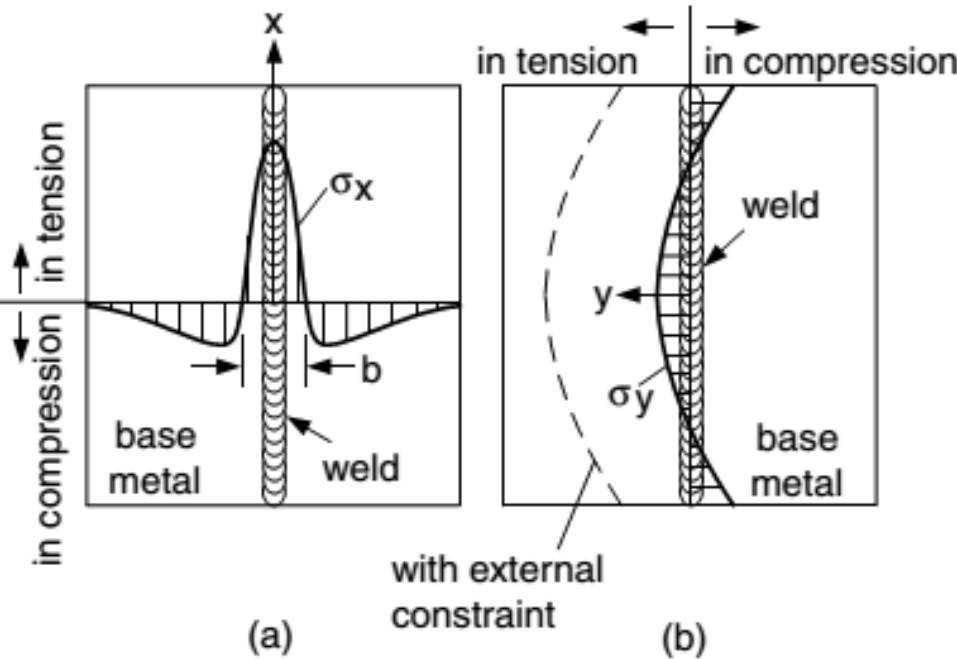


Figure 5.3 Typical distributions of longitudinal (σ_x) and transverse (σ_y) residual stresses in butt weld. Modified from *Welding Handbook* (2).



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

اثرات متالورژیکی حضور تنش های پس ماند:

ساختار متالورژیکی و تنش های پس ماند به شکل متقابل روی یکدیگر اثر دارند.

اثرات مفید! ← ایجاد تنش های فشاری در سطح توسط ... , shot pinning

ترک هیدروژنی (HIC)

پارگی لایه ای (Lamellar tearing)

ترک بازگرمی (Reheat cracking)

تسریع پدیده ی خستگی در اثر حضور تنش های پس ماند کششی
(Fatigue fracture)

تسهیل خوردگی SCC در محیط های خورنده
(Stress-corrosion cracking)

تسهیل خستگی خوردگی در محیط های خورنده
(Corrosion fatigue phenomenon)

اثرات متالورژیکی
تنش پسماند


اثرات مخرب



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

پارامترهای موثر در توزیع و مقدار تنش پس ماند در جوشکاری:

۱- اثر ابعادی قطعه جوشکاری

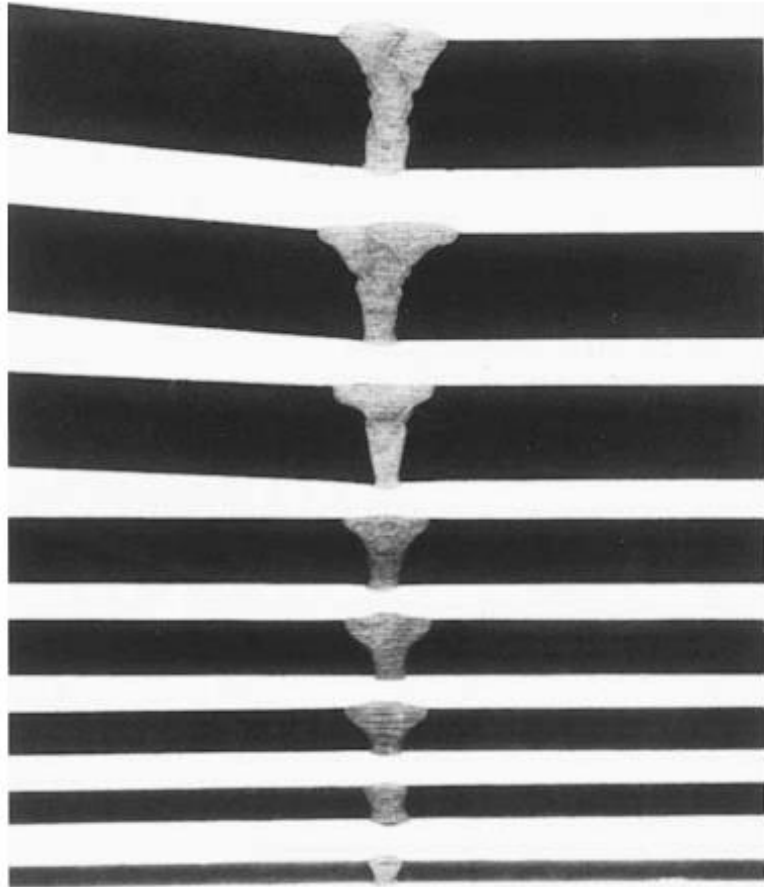

ابعاد بزرگتر



اختلاف دمایی بزرگتر



افزایش مقدار و
توزیع تنش پس ماند

افزایش مقدار
اعوجاج

شکل ۵.۷

اعوجاج در جوش Al-5083 در ضخامت های متفاوت

Figure 5.7 Distortion in butt welds of 5083 aluminum with thicknesses of 6.4–38mm. Reprinted from Gibbs (6). Courtesy of American Welding Society.



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

پارامترهای موثر در توزیع و مقدار تنش پس ماند در جوشکاری:

۲- قید و بند (درجه ی مهار)

افزایش درجه ی مهار ← عدم کرنش یا اعوجاج ← افزایش تنش های پس ماند

مهار لزوما قید و بند نیست، پیچیدگی یا بزرگی قطعه می تواند در نقش قید بند باشد.

۳- انرژی جوش

افزایش انرژی جوش ← افزایش تمایل به انبساط ← افزایش تنش های پس ماند کششی

افزایش مدول الاستیسیته ← افزایش مدول الاستیسیته ← کاهش اعوجاج و افزایش تنش پس ماند

افزایش تنش تسلیم ← افزایش تنش تسلیم ← کاهش اعوجاج و افزایش تنش پس ماند

ضریب انبساط حرارتی

هدایت حرارتی

ظرفیت گرمایی ویژه

۴- جنس ماده

به شکل پیچیده ای تاثیر گذارند و به شکل جداگانه نمی توان آن ها را تحلیل کرد.



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

روش های کاهش تنش پس ماند و اعوجاج

روش ها یا به صورت پیش گیری هستند یا به صورت درمانی!

روش های مبتنی بر طراحی
(مکانیکی)

روش های متالورژیکی

روش های پیش گیری



روش های درمانی

روش های متالورژیکی

روش پیش گیری متالورژیکی

σ : تنش

ϵ : کرنش

γ : ضریب انبساط حرارتی طولی

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma = E\epsilon \\ \epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \end{array} \right. \rightarrow \epsilon = \frac{L_0 \gamma \Delta T}{L_0} \quad \epsilon = \gamma \Delta T \quad \sigma = E \gamma \Delta T$$

$$\Delta L = L_0 \gamma \Delta T \quad \Delta T = (T_w - T_0)$$



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

روش های پیش گیری متالورژیکی

شکل ۵.۱۱

کاهش اعوجاج در اثر عملیات پیش گرم


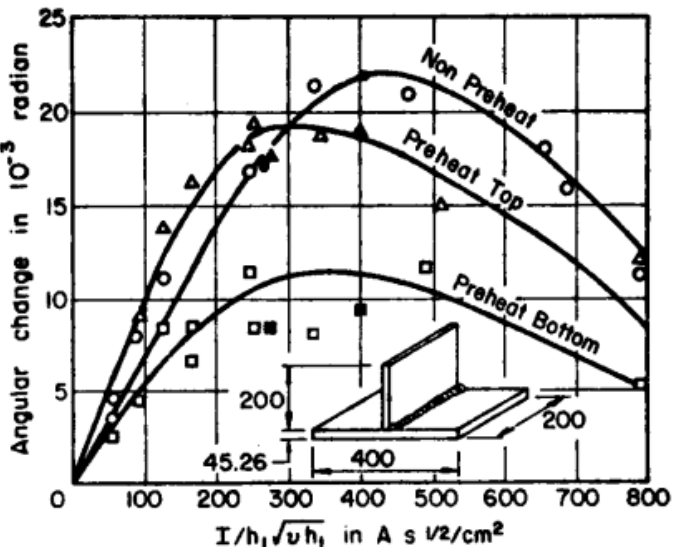


Figure 5.11 Methods for controlling weld distortion:

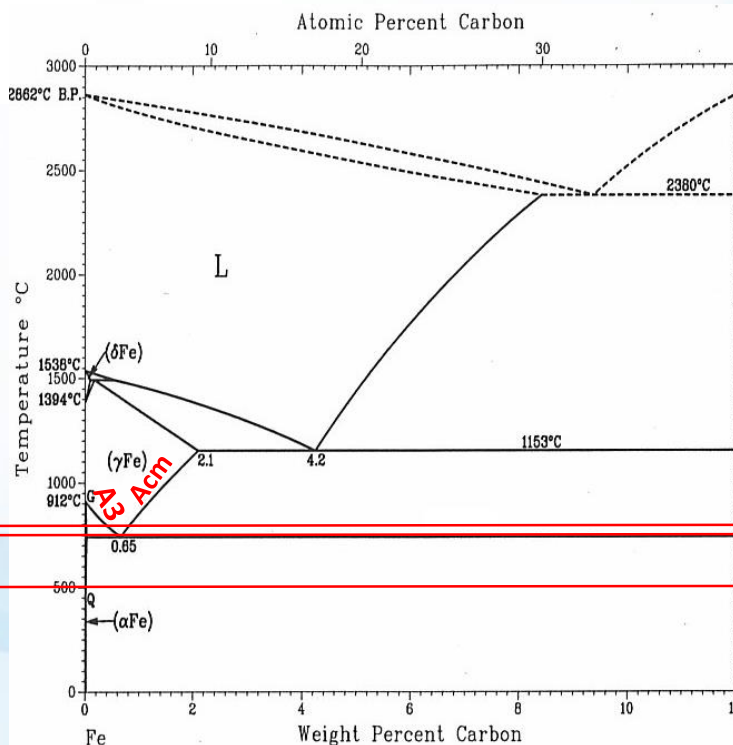

رنج دمایی چقدر است؟

رنج دمایی پیش گرم در فولادها، زیر خط A1 است.

- A2
- A1
- A0



اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

روش های پیش گیری مبتنی بر طراحی (مکانیکی)

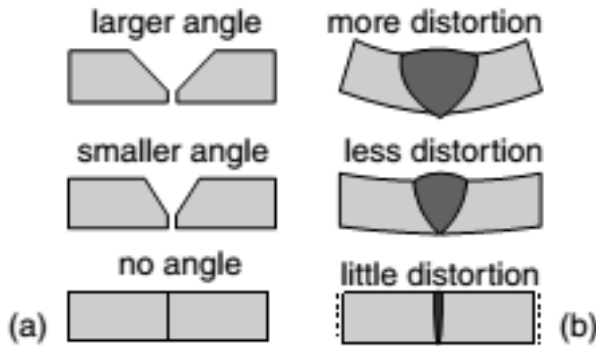


Figure 5.8 Reducing angular distortion by reducing volume of weld metal and by using single-pass deep-penetration welding. Modified from TWI (7).

۱- طرح اتصال

هرچه حجم جوش کمتر ← تنش پس ماند و اعوجاج کمتر

جوش های LBW و EBW به همین دلیل کمترین میزان اعوجاج و تنش پس ماند را دارند.

۲- ایجاد بالانس حرارتی

در ضخامت های بالاتر از 16 mm از پخ دو طرفه V و U شکل استفاده می شود. جوشکاری به شکل یک در میان از طرفین یا به صورت همزمان انجام می شود.

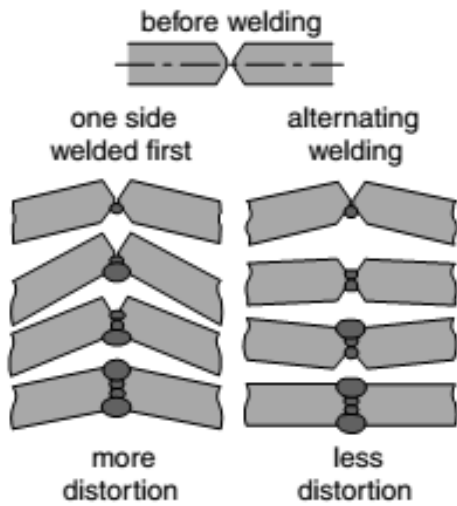


Figure 5.9 Reducing angular distortion by using double-V joint and welding alternately on either side of joint. Modified from TWI (7).




اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)


روش های پیش گیری مبتنی بر طراحی (مکانیکی)

۳- انقباض مجاز (Shrinkage allowance)

قبل از جوشکاری، خودمانیک انقباض ایجاد می کنیم تا بعد از جوشکاری قطعه صاف شود! (تجربی - محاسباتی)

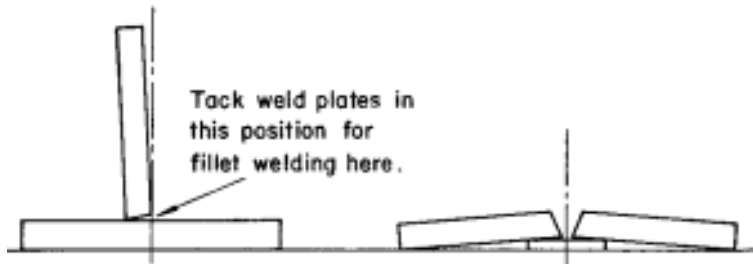

(a)

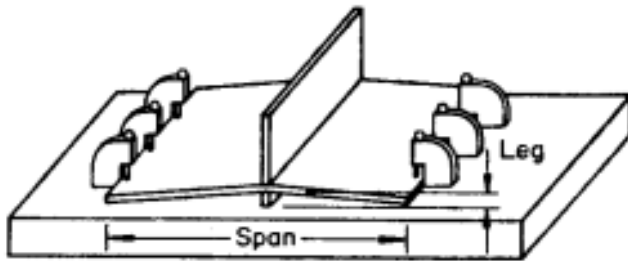

(b)

Figure 5.11 Methods for controlling weld distortion: (a) presetting; (b) prespringing

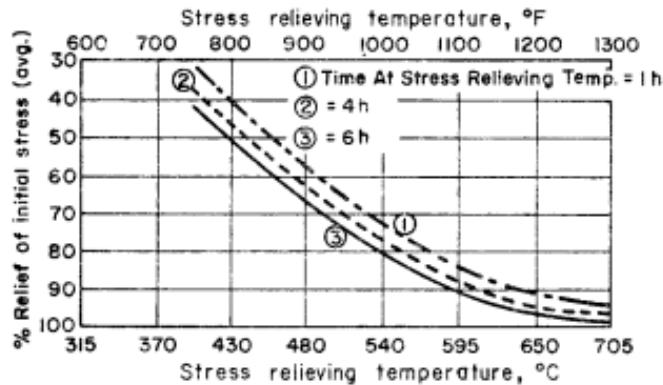


Figure 5.5 Effect of temperature and time on stress relief of steel welds. Reprinted from *Welding Handbook* (2). Courtesy of American Welding Society.

اعوجاج و تنش های پس ماند در جوش (Distortion and Residual Stresses In weldment)

روش درمانی

۱- عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)

جوشکاری انجام شده است. حالا می خواهیم تنش های پس ماند و اعوجاج را کاهش دهیم.
آزاد سازی منابع متالورژیکی تنش های پس ماند

شکل ۵.۵

کاهش تنش های پس ماند در اثر PWHT در فولاد

جدول ۵.۱

نرخ دمایی در PWHT در آلیاژهای متفاوت

۲- تنش زدایی با چکش کاری پس از جوشکاری

ایجاد تنش فشاری به جهت تعدیل تنش پس ماند کششی جوش
(جوش چدن)

TABLE 5.1 Typical Thermal Treatments for Stress Relieving Weldments

Material	Soaking Temperature (°C)
Carbon steel	595–680
Carbon-½% Mo steel	595–720
½% Cr-½% Mo steel	595–720
1% Cr-½% Mo steel	620–730
1¼% Cr-½% Mo steel	705–760
2% Cr-½% Mo steel	705–760
2¼% Cr-1% Mo steel	705–770
5% Cr-½% Mo (Type 502) steel	705–770
7% Cr-½% Mo steel	705–760
9% Cr-1% Mo steel	705–760
12% Cr (Type 410) steel	760–815
16% Cr (Type 430) steel	760–815
1¼% Mn-½% Mo steel	605–680
Low-alloy Cr-Ni-Mo steels	595–680
2–5% Ni steels	595–650
9% Ni steels	550–585
Quenched and tempered steels	540–550

Source: *Welding Handbook* (2).



توضیحاتی در خصوص پروژه، گزارش علمی و ارائه



یادگیری و توانایی تحقیق در مورد
موضوع جدید



یادگیری و توانایی نوشتن یک گزارش علمی



یادگیری و توانایی ارائه علمی شفاهی
(سخنرانی علمی)

هدف از طرح
پروژه:



توضیحاتی در خصوص پروژه، گزارش علمی و ارائه

بررسی و تفکیک موضوع

«آلیاژهای آنتروپی بالا و قابلیت جوشکاری آن ها»

آلیاژ؟

آنتروپی؟

تعریف مواد آنتروپی بالا؟

روش تولید؟

خواص؟

کاربرد؟

روش های جوشکاری؟

قابلیت جوشکاری؟

اصول تحقیق

تحقیق در مورد هر یک از المان های تحقیق
(اصول تحقیق در اینترنت)

کتاب های مرجع
پایان نامه ها
مقالات مروری
مقالات

ارتباط دهی و جهت دهی اطلاعات به دست آمده



توضیحاتی در خصوص پروژه، گزارش علمی و ارائه

اصول تدوین گزارش علمی:

صفحه اول: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، موضوع، درس، استاد مربوطه، ترم و سال مربوطه

چکیده: توضیحی کوتاه از آنچه در گزارش علمی شما آمده است.

فهرست مطالب

شروع مطالب: مطالب بایستی با یک روند منطقی نوشته شده باشد.

مثلا در مورد موضوع: «آشنایی با مواد آنتروپی بالا و جوشکاری آن ها»، بایستی تاریخچه ای از این مواد عنوان شود، تعریف این مواد چیست؟ خواص این مواد؟ کاربردهای این مواد؟ روش های جوشکاری که معمولا به کار می رود؟ و سپس یک مورد از مقالات، پایان نامه و ... را که مطالعه کرده اید با جزئیات بیشتری بیان کنید.

جمع بندی

مراجع

حدوداً ۱۵-۲۵ صفحه باشد.

در نرم افزار word نوشته شود.

از تصاویر و نمودار تا جایی که می توانید استفاده کنید.



توضیحاتی در خصوص پروژه، گزارش علمی و ارائه

اصول سخنرانی علمی:

حدوداً ۱۰-۱۵ دقیقه وقت خواهید داشت.
ارائه در اواخر ترم خواهد بود.
معمولاً حدود ۱۵-۲۰ اسلاید کفایت می کند.

ابتدا خودتان را معرفی کنید.

موضوعتان را مطرح کنید.

اهمیت موضوعتان را اشاره کنید.

از نوشتن متن زیاد در اسلاید پاورپوینت خودداری کنید.

در حین طاحی سخنرانی، سوالات احتمالی را پیش بینی کنید و جوابی برای آن در دهن یا اسلایدها داشته باشید.

تا می توانید از عکس، نمودار و فیلم و کلیپ های مرتبط استفاده کنید.

کوتاه صحبت کنید و آرام و همچنین بدون استرس و...

چندین بار تمرین کنید تا بتوانید به بهترین شکل مطالب را ارائه کنید.